

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	175 RUE DES IFS - RUE DES IFS
CP - Ville :	53150 MONTSURS
Référence client :	_00405000010000100001_
Date du repérage :	08/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	175 RUE DES IFS - RUE DES IFS 53150 MONTSURS	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00405000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 08/06/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 22/06/2017 A Riorges, le 22/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre) Appartement n°1 - Vol 3 (W.C) Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB) Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :  
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

Mission 2 :  
Remplacement des convecteurs.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 4 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

### R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001531 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°3 - 1 - 002HD001531 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) - Vol 2 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001531 n°3 - 1 - 002HD001531 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Porte d'entrée	joints d'étanchéités	S5	noires		S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000049
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°5 - 1 - 002HD001531 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001531 n°5 - 1 - 002HD001531 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité noir de la menuiserie	S10			S10 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001423



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité noir de la menuiserie	S10			S10 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001423
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité noir de la menuiserie	S10			S10 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001423
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité couvertine sur appui de fenetre	S11			002HD001531 n°7 - 1 - S11 - 3 - 002HD001531 n°7 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 19 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001423

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 31 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 31 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 31 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 31 n°1 - 1 - 002HD0015 31 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 31 n°11 - 1 - 002HD0015 31 n°11 - 2	P11	Colle beige + matériau souple blanc + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 31 n°11 - 1 - 002HD0015 31 n°11 - 2	P11	Colle beige + matériau souple blanc + peinture non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec motif et colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°7 - 1	P7	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques vert avec motifs et colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°8 - 1	P8	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques vert avec motifs et colle jaune	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001531 n°8 - 1	P8	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001531 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris hét	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 31 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris hét	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 31 n°10 - 1 - 002HD0015 31 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 31 n°10 - 1 - 002HD0015 31 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Couche supérieure		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Couche supérieure		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°1	Vol 1 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	Couche supérieure		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvements




# APPARTEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001531

## Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

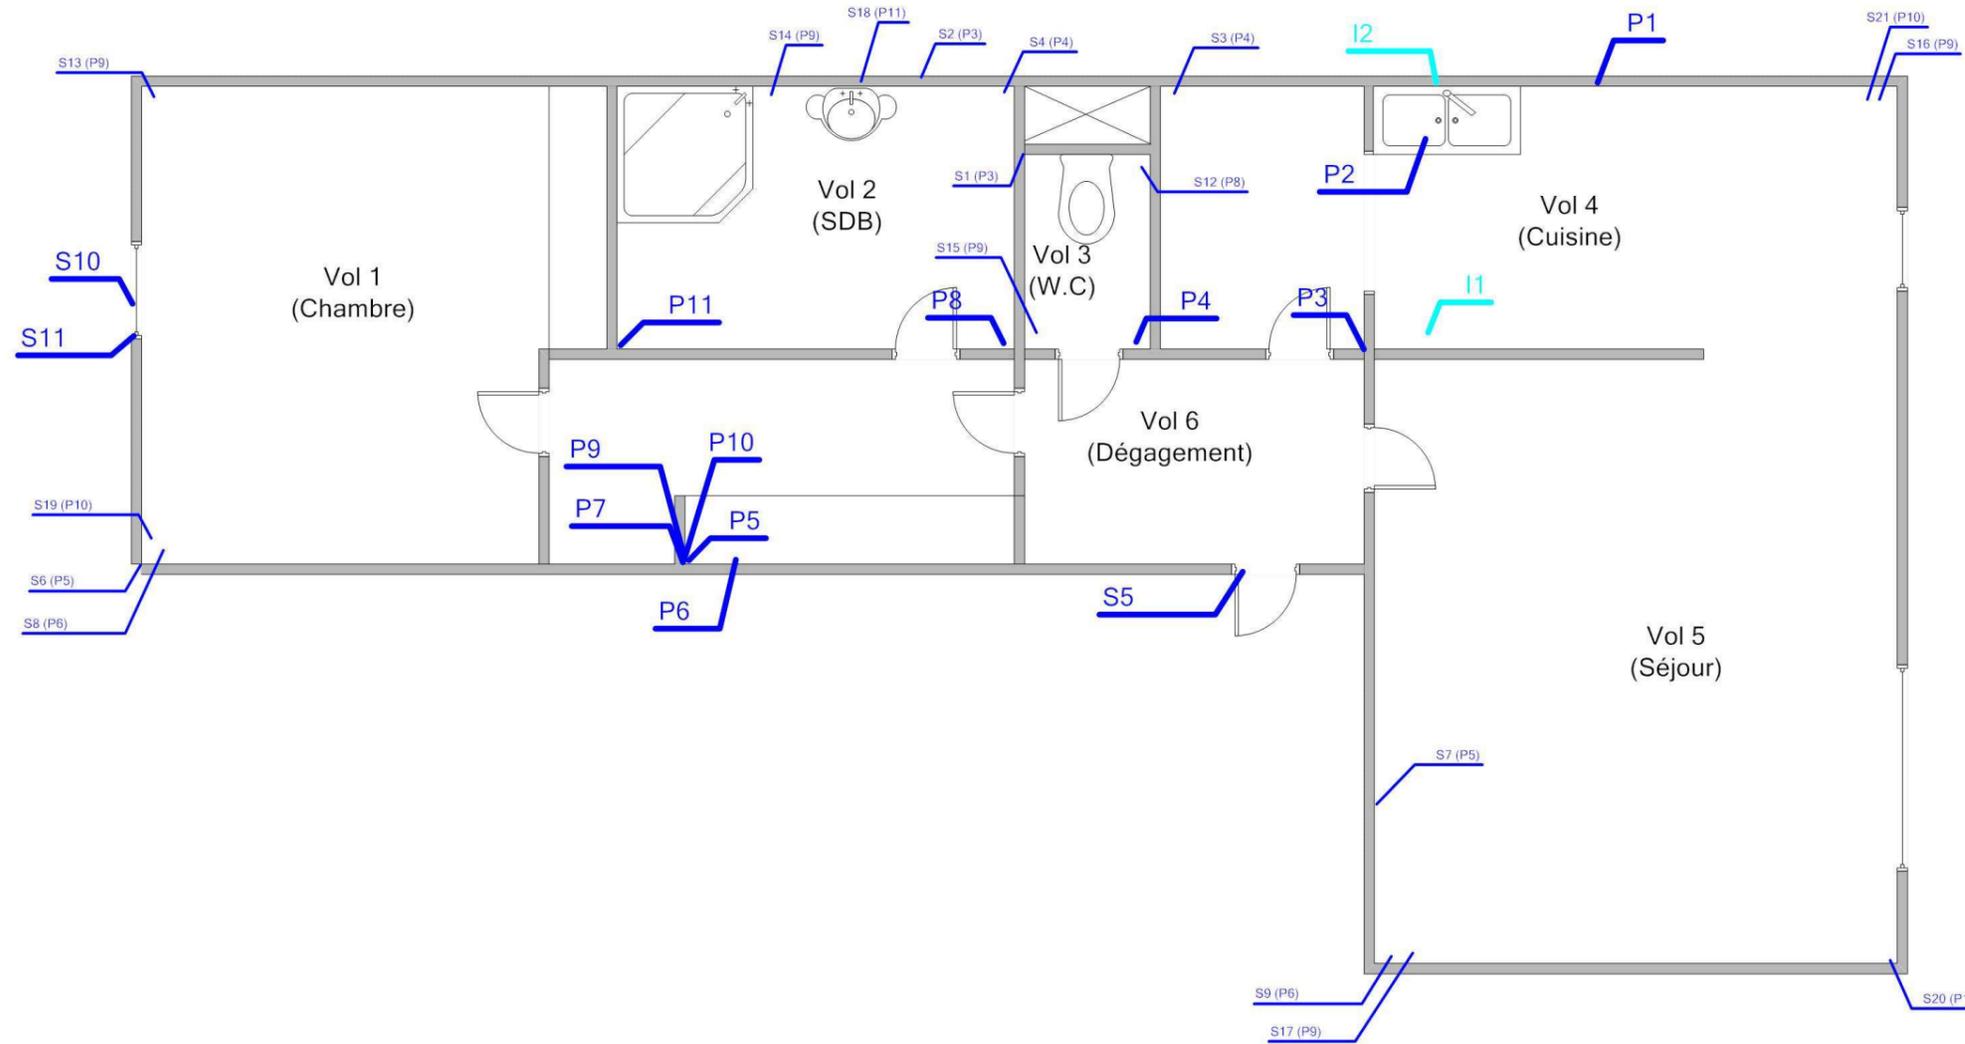

**Adresse du bien**  
175 RUE DES IFS - RUE DES IFS  
53150 MONTSURS

**Désignation**  
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

**Date intervention**  
08/06/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David



## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001531 n°7 - 1 (A11)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001531 n°7 - 2 (A11)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001531 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001531 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001531 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001531 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001531 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001531 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
S5 - 1 (A5)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Absence sur présentation de documents
S10 - 1 (A10)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
S11 - 3 (A11)	Appartement n°1 - Vol 1 (Chambre)	Absence sur présentation de documents
002HD001531 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001531 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001531 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001531 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	I2



002HD001531 n°7 - 1 (A11)



002HD001531 n°7 - 2 (A11)




002HD001531 n°1 - 1 (P1)



002HD001531 n°1 - 2 (P1)



002HD001531 n°2 - 1 (P2)

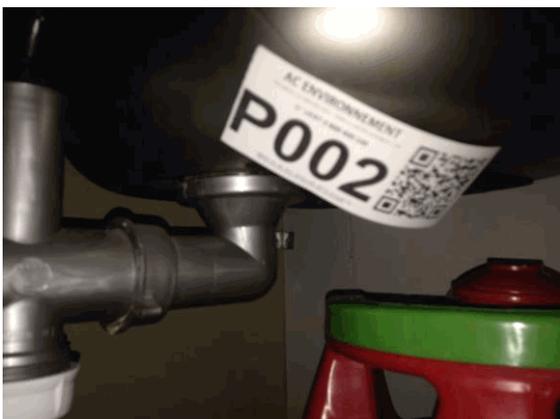

002HD001531 n°3 - 1 (P3)



002HD001531 n°3 - 2 (P3)



002HD001531 n°4 - 1 (P4)



S5 - 1 (A5)



S10 - 1 (A10)



S11 - 3 (A11)



002HD001531 n°5 - 1 (P5)



002HD001531 n°5 - 2 (P5)



002HD001531 n°6 - 1 (P6)



002HD001531 n°7 - 1 (P7)




002HD001531 n°9 - 1 (P9)



002HD001531 n°10 - 1 (P10)



002HD001531 n°10 - 2 (P10)

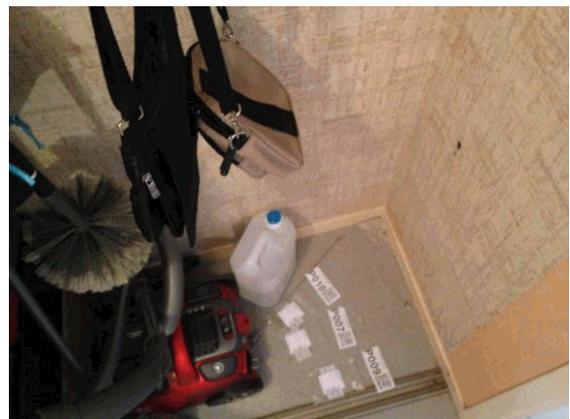

002HD001531 n°8 - 1 (P8)



002HD001531 n°11 - 1 (P11)



002HD001531 n°11 - 2 (P11)



11 - 1



12 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

### Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 3 (W.C)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris hét - -	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 6 (Dégagement)	

P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple blanc + peinture non séparable + carrelage - -	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	
-----	-------------------	-------------------	---	-------------------------------	--





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57501 EN DATE DU 22/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-57501 Réf. Commande Client : 002HD001531
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00405000010000100001_ 175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001531001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-32708 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Carrelage en faible quantité
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage en faible quantité	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00405000010000100001_ 175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002HD001531002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-32709 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	5	22/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste

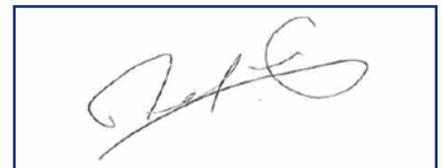

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57501 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32710  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531003 / Parois verticales      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture  intérieures et enduits / Cloisons légères ou  préfabriquées / Cloison et doublage plaque  plâtre pièces humides / Vol 4  (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32711  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531004 / Plafond et faux-plafonds /      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces  humides) / Vol 3  (W.C)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32712  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531005 / Parois verticales      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier / Peinture  intérieures et enduits / Cloisons légères ou  préfabriquées / Cloison et doublage plaque  plâtre pièces sèches / Vol 6  (Dégagement)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32713  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531006 / Plafond et faux-plafonds /      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture  Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)  / Vol 6  (Dégagement)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57501 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32714            175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150            MONTSURS            Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531007 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple gris /            Revêtement de sol / Lés plastiques gris avec      Colle polymère jaune en faible quantité / Papier            motif et colle jaune / Vol 6            (Dégagement)</p>				
► Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + papier non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32715            175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150            MONTSURS            Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531008 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple vert /            Revêtement de sol / Lés plastiques vert avec      Colle polymère jaune en faible quantité avec            motifs et colle jaune / Vol 2      poussières / Ragrée gris en faible quantité            (SDB)</p>				
► Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00405000010000100001_      Réf échantillon ITGA : IT071706-32716            175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150            MONTSURS            Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001531009 / Revêtement de sol /      Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en            Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine /      faible quantité / Ragrée gris / Sous couche de            Vol 6      ragrée blanche en faible quantité / Matériau gris            (Dégagement)      hétérogène</p>				
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragrée blanche en faible quantité non séparable + matériau gris hétérogène	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-57501 EN DATE DU 22/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client :      _00405000010000100001_  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client :   002HD001531010 / Revêtement de sol /  Revêtement de sol / Colles jaune de  revêtement de sol d'origine entre 2 ragréages /  Vol 6  (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA :      IT071706-32717</p> <p>Description ITGA :        Colle polymère jaune avec couche en mousse /  Peinture / Ragréage rose / Sous couche de ragréage  blanche en faible quantité / Matériau gris en faible  quantité</p>				
<p>▶ Colle polymère jaune avec couche en  mousse non séparable + peinture  non séparable + ragréage rose + sous  couche de ragréage blanche en faible  quantité non séparable + matériau  gris en faible quantité non séparable</p>	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client :      _00405000010000100001_  175 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150  MONTSURS  Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client :   002HD001531011 / Revêtement de mur /  Revêtement de mur / Colle de carrelage  (faïence sdb) / Vol 2  (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA :      IT071706-32718</p> <p>Description ITGA :        Colle beige / Matériau souple blanc / Peinture /  Carrelage</p>				
<p>▶ Colle beige + matériau souple blanc  + peinture non séparable + carrelage</p>	META	1	21/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.