

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	191 RUE DES IFS - RUE DES IFS
CP - Ville :	53150 MONTSURS
Référence client :	_00405000010000200009_
Date du repérage :	26/07/2016
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	191 RUE DES IFS - RUE DES IFS 53150 MONTSURS	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00405000010000200009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 <sup>er</sup> étage		
Date de construction :	Avant1970		



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	GARDENAT Ludovic	Date du rapport :	05/08/2016
Accompagnateur :	H.MERCIER (0800400100)		A Riorges, le 05/08/2016
Date de repérage :	26/07/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 4002 V3		
Délivré le :	23/06/2016		
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
logement 9 - Vol 1 (Chambre 1) logement 9 - Vol 3 (Dégagement) logement 9 - Vol 5 (Cellier) logement 9 - Vol 7 (SDB)	logement 9 - Vol 2 (Chambre 2) logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine) logement 9 - Vol 6 (W.C)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :  
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

Mission 2 :  
Remplacement des convecteurs.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	logement 9	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	logement 9	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	
Revêtement de sol	logement 9	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Cellier) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de mur	logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine) - Vol 7 (SDB)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Séjour / Cuisine)	pvc 4*16*4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre 2)	pvc 4*16*4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Chambre 1)	pvc 4*16*4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cellier)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cellier)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante



## Q Réerves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage placoplâtre des pièces

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neufs mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 7 (SDB) - logement 9	Inaccessible sans sondage destructif	sous et à l'arrière du tablier de baignoire tablier avec faïences et sans trappe de visite

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1			S1 - 1			Négatif sur document fab 12/14 evier moderna
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1	translucide /blanc		I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
logement 9	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1	translucide /blanc		I1 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	pvc 4*16*4	I2	blanches		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 9	Vol 2 (Chambre 2)	Menuiseries	pvc 4*16*4	I2	blanches		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 9	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	pvc 4*16*4	I2	blanches		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
logement 9	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces humides	002OY000 049 n°7 - 1 - 002OY000 049 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Doublage pièces humides	002OY000 049 n°7 - 1 - 002OY000 049 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces humides	002OY000 049 n°7 - 1 - 002OY000 049 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Doublage pièces humides	002OY000 049 n°7 - 1 - 002OY000 049 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 3 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Doublage pièces sèches	002OY000 049 n°10 - 1 - 002OY000 049 n°10 - 2	P10	matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Cellier) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Doublage pièces sèches	002OY000 049 n°10 - 1 - 002OY000 049 n°10 - 2	P10	matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 3 (Dégagement)	Porte d'entrée	joints d'étanchéités	P11	Réalisation d'un prélèvement	noires	002OY000 049 n°11 - 1 - 002OY000 049 n°11 - 2	P11	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 6 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 049 n°8 - 1 - 002OY000 049 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000 049 n°8 - 1 - 002OY000 049 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002OY000 049 n°8 - 1 - 002OY000 049 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002OY000 049 n°8 - 1 - 002OY000 049 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 2 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002OY000 049 n°9 - 1 - 002OY000 049 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 5 (Cellier) - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond pièces sèches	002OY000 049 n°9 - 1 - 002OY000 049 n°9 - 2	P9 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 2 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002OY000 049 n°9 - 1 - 002OY000 049 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 5 (Cellier) - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond pièces sèches	002OY000 049 n°9 - 1 - 002OY000 049 n°9 - 2	P9 Phase 2	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Faïences blanche 20*20 +colle beige	002OY000 049 n°1 - 1 - 002OY000 049 n°1 - 2	P1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rose) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Réalisation d'un prélèvement	faïences blanche -jaune 20*20 + colle beige	002OY000 049 n°6 - 1 - 002OY000 049 n°6 - 2	P6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert), carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	faïences blanche -jaune 20*20 + colle beige	002OY000 049 n°6 - 1 - 002OY000 049 n°6 - 2	P6	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert), carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origines pièces sèches	002OY000 049 n°2 - 1 - 002OY000 049 n°2 - 2	P2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 3 (Dégagement) - Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	gris d'origines pièces sèches	002OY000 049 n°2 - 1 - 002OY000 049 n°2 - 2	P2	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune d'origine - au-dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 049 n°3 - 1 - 002OY000 049 n°3 - 2	P3	Matériau de type colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 3 (Dégagement) - Vol 2 (Chambre 2) - Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle jaune d'origine - au-dessus du ragréage gris d'origine	002OY000 049 n°3 - 1 - 002OY000 049 n°3 - 2	P3	Matériau de type colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 3 (Dépagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	rose non d'origine	au-dessus du ragréage d'origine avec sa colle jaune	I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	marron imitation parquets +colle jaune	couche supérieure visible	I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 2 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	marron imitation parquets +colle jaune	couche supérieure visible	I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	marron imitation parquets +colle jaune	couche supérieure visible	I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	marron imitation parquets +colle jaune	couche supérieure visible	I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	gris foncé + colle jaune	couche supérieure visible	I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	gris foncé + colle jaune	couche supérieure visible	I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	gris foncé + colle jaune	couche supérieure visible	I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I5	gris foncé + colle jaune	couche supérieure visible	I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	rose d'origine	002OY000 049 n°4 - 1 - 002OY000 049 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	rose d'origine	002OY000 049 n°4 - 1 - 002OY000 049 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	rose d'origine	002OY000 049 n°4 - 1 - 002OY000 049 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	rose d'origine	002OY000 049 n°4 - 1 - 002OY000 049 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine	002OY000 049 n°5 - 1 - 002OY000 049 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement 9	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine	002OY000 049 n°5 - 1 - 002OY000 049 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P5	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine	002OY000 049 n°5 - 1 - 002OY000 049 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
logement 9	Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Cellier)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine	002OY000 049 n°5 - 1 - 002OY000 049 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
logement 9		logement 9 - Plan de repérage - Actions menées
logement 9		logement 9 - Plan des prélèvements






# LOGEMENT 9 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002OY000049

Légende

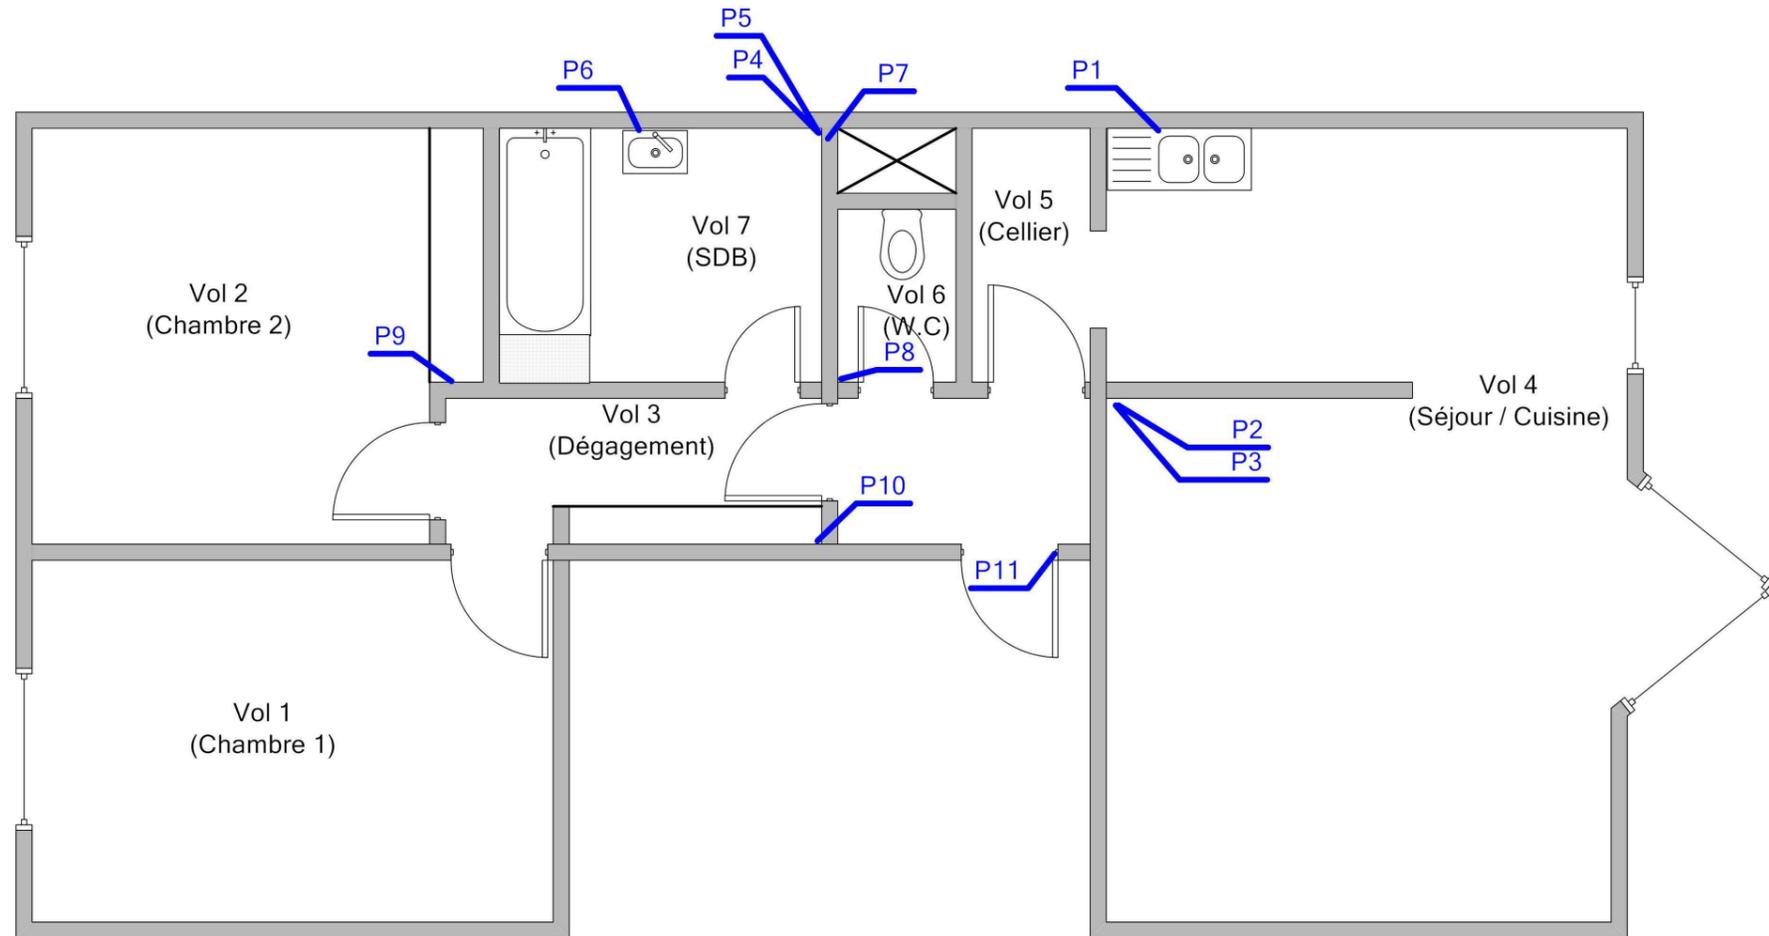

**Adresse du bien**  
191 RUE DES IFS - RUE DES IFS  
53150 MONTSURS

**Désignation**  
Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage

**Date intervention**  
26/07/2016

**Technicien intervenant**  
GARDENAT Ludovic

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000049 n°1 - 1 (P1)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°1 - 2 (P1)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°2 - 1 (P2)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°2 - 2 (P2)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°3 - 2 (P3)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°3 - 1 (P3)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000049 n°4 - 1 (P4)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°4 - 2 (P4)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°5 - 1 (P5)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°5 - 2 (P5)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°6 - 2 (P6)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°6 - 1 (P6)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°7 - 1 (P7)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°7 - 2 (P7)	logement 9 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000049 n°8 - 2 (P8)	logement 9 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000049 n°8 - 1 (P8)	logement 9 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000049 n°9 - 2 (P9)	logement 9 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000049 n°9 - 1 (P9)	logement 9 - Vol 2 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002OY000049 n°10 - 2 (P10)	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000049 n°10 - 1 (P10)	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000049 n°11 - 2 (P11)	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000049 n°11 - 1 (P11)	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	I1
	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	I2
	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	I3
	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	I4
	logement 9 - Vol 7 (SDB)	I5
S1 - 1 (A1)	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	Absence sur présentation de documents

002OY000049 n°1 - 1 (P1)



002OY000049 n°1 - 2 (P1)



002OY000049 n°2 - 1 (P2)



002OY000049 n°2 - 2 (P2)



002OY000049 n°3 - 2 (P3)



002OY000049 n°3 - 1 (P3)



002OY000049 n°4 - 1 (P4)



002OY000049 n°4 - 2 (P4)



002OY000049 n°5 - 1 (P5)



002OY000049 n°5 - 2 (P5)



002OY000049 n°6 - 2 (P6)



002OY000049 n°6 - 1 (P6)



002OY000049 n°7 - 1 (P7)




002OY000049 n°7 - 2 (P7)



002OY000049 n°8 - 2 (P8)



002OY000049 n°8 - 1 (P8)

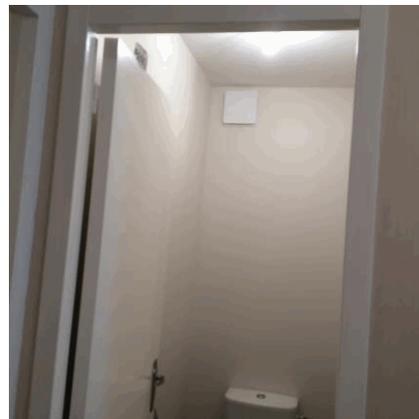

002OY000049 n°9 - 2 (P9)




002OY000049 n°9 - 1 (P9)



002OY000049 n°10 - 2 (P10)



002OY000049 n°10 - 1 (P10)

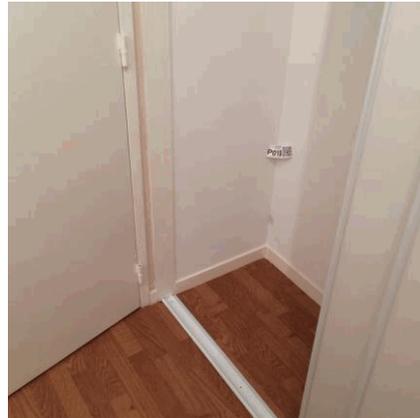

002OY000049 n°11 - 2 (P11)



002OY000049 n°11 - 1 (P11)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S1 - 1 (A1)



**ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses**

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rose) (clair) - Faïences blanche 20*20 +colle beige -	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - gris d'origines pièces sèches -	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces - colle jaune d'origine -	logement 9 - Vol 4 (Séjour / Cuisine)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i) - rose d'origine -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces - rose d'origine -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces - colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces - colle jaune au-dessus du ragréage rose d'origine -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert), carton (marron) - faïences blanche -jaune 20*20 + colle beige -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	

P7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Doublage pièces humides -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P7 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) - Doublage pièces humides -	logement 9 - Vol 7 (SDB)	
P8 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) en traces - Plafond pièces humides -	logement 9 - Vol 6 (W.C)	
P8 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) - Plafond pièces humides -	logement 9 - Vol 6 (W.C)	
P9 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces - Plafond pièces sèches -	logement 9 - Vol 2 (Chambre 2)	
P9 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) - Plafond pièces sèches -	logement 9 - Vol 2 (Chambre 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) - Doublage pièces sèches -	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple de type joint (noir) - noires -	logement 9 - Vol 3 (Dégagement)	

AC ENVIRONNEMENT

**Ludovic GARDENAT**

64 Rue Clément Ader

42153 RIORGES

**Numéro de dossier : 16Y022439****Référence de dossier : Commande: 0020Y000049****Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITAT****Site de prélèvement / 191 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS****Désignation : Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 16Y022439-001 - Référence *0020Y000049 n°1 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022439-002 - Référence *0020Y000049 n°2 Revêtement de sol Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022439-003 - Référence *0020Y000049 n°3 Revêtement de sol Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022439-004 - Référence *0020Y000049 n°4 Revêtement de sol Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022439-005 - Référence *0020Y000049 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022439-006 - Référence 0020Y000049 n°6 *Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
  
- N° 16Y022439-007 - Référence 0020Y000049 n°7 *Parois verticales Intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
  
- N° 16Y022439-008 - Référence 0020Y000049 n°8 *Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 6*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
  
- N° 16Y022439-009 - Référence 0020Y000049 n°9 *Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
  
- N° 16Y022439-010 - Référence 0020Y000049 n°10 *Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
  
- N° 16Y022439-011 - Référence 0020Y000049 n°11 *Parois verticales intérieures et enduits - Porte d'entrée - joints d'étanchéités Volume n° 3*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
 BATIMENT SUD-EST SAS  
 REFERENT SOUS TRAITANT  
 EUROFINS ABSE  
 2 rue Chanoine Ploton  
 42000 SAINT ETIENNE**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001418-01

Version du : 05.08.2016 07:00

Page 1/4

Dossier N° : 16RI001792

Date de réception : 04.08.2016

 Référence dossier : 16Y022439 - Commande: 0020Y000049Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATS  
 Site de prélèvement / 191 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	16Y022439-001 - 0020Y000049 n°1 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Collés de carrelages (faïences) Volume n° 4	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rose) (clair)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	16Y022439-002 - 0020Y000049 n°2 Revêtement de sol Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 4	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	16Y022439-003 - 0020Y000049 n°3 Revêtement de sol Revêtement de sol - Collés de revêtement de sol Volume n° 4	Matériau de type colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	16Y022439-004 - 0020Y000049 n°4 Revêtement de sol Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001418-01

Version du : 05.08.2016 07:00

Page 2/4

Dossier N° : 16RI001792

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022439 - Commande: 0020Y000049Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement / 191 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	16Y022439-005 - 0020Y000049 n°5 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol Volume n° 7	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	16Y022439-006 - 0020Y000049 n°6 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 7	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	16Y022439-007 - 0020Y000049 n°7 Parois verticales Intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001418-01

Version du : 05.08.2016 07:00

Page 3/4

Dossier N° : 16RI001792

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022439 - Commande: 0020Y000049Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement / 191 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Appartement n° 9 de type 3 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	16Y022439-008 - 0020Y000049 n°8 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	16Y022439-009 - 0020Y000049 n°9 Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Joints panneau / plaques Volume n° 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	16Y022439-010 - 0020Y000049 n°10 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001418-01

Version du : 05.08.2016 07:00

Page 4/4

Dossier N° : 16RI001792

Date de réception : 04.08.2016

 Référence dossier : 16Y022439 - Commande: 0020Y000049Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de  
 prélèvement / 191 RUE DES IFS - RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Appartement n° 9 de  
 type 3 situé au 01 er étage

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
011	16Y022439-011 - 0020Y000049 n°11 Parois verticales intérieures et enduits - Porte d'entrée - joints d'étanchéités Volume n° 3	Matériau souple de type joint (noir)	<b>MET</b>	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (MET) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse en garantissant la fiabilité du résultat.

#### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité du matériau de type colle (jaune) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Validé et approuvé par :



**Adrien Paliniewicz**  
Team Leader

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.