

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DES IFS
CP - Ville :	53150 MONTSURS
Référence client :	_0040500001_
Date du repérage :	27/07/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RUE DES IFS 53150 MONTSURS	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0040500001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : Néant () Date de repérage : 27/07/2016		Nom : MORA Denis Date du rapport : 06/08/2016 A Riorges, le 06/08/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
PC Cage 175 - Vol 1 (SAS ext) PC Cage 175 - Vol 3 (local poubelle) PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC) PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2) PC Cage 191 - Vol 9 (Hall entrée) PC Cage 191 - Vol 11 (local vélo) PC Cage 191 - Vol 13 (PC R+1) Toiture - Vol 15 (Toiture) Combles VMC - Vol 17 (Combles VMC) Pignon droit - Vol 19 (Pignon droit)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée) PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo) PC Cage 175 - Vol 6 (PC R+1) PC Cage 191 - Vol 8 (SAS ext) PC Cage 191 - Vol 10 (local poubelle) PC Cage 191 - Vol 12 (PC RDC) PC Cage 191 - Vol 14 (PC R+2) Plan masse - Vol 16 (Plan masse) Façade avant - Vol 18 (Façade avant) Façade arrière - Vol 20 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

DOSSIER TECHNIQUE - 03/05/263RC/DTA - RENE
CODVELLE Consultant - 29/11/2005

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Revêtement de sol	PC Cage 175	Vol 1 (SAS ext) - Vol 2 (Hall entrée) - Vol 3 (local poubelle) - Vol 4 (local vélo) - Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée) - Vol 3 (local poubelle) - Vol 4 (local vélo) - Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	
Revêtement de mur	PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	
Plafond et faux-plafonds	PC Cage 175	Vol 3 (local poubelle) - Vol 4 (local vélo) - Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	
Revêtement de sol	PC Cage 191	Vol 8 (SAS ext) - Vol 9 (Hall entrée) - Vol 10 (local poubelle) - Vol 11 (local vélo) - Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée) - Vol 10 (local poubelle) - Vol 11 (local vélo) - Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	
Revêtement de mur	PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée)	



Plafond et faux-plafonds	PC Cage 191	Vol 10 (local poubelle) - Vol 11 (local vélo) - Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 15 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 16 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 16 (Plan masse)	
Toiture et étanchéité	Combles VMC	Vol 17 (Combles VMC)	
Façades	Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 19 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 20 (Façade arrière)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Hall entrée)	lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
Vol 1 (SAS ext)	lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
Vol 9 (Hall entrée)	lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
Vol 8 (SAS ext)	lamelle bois	Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
Vol 7 (PC R+2)	velux	inaccessible sans échafaudage ou échelle grande hauteur
Vol 14 (PC R+2)	velux	inaccessible sans échafaudage ou échelle grande hauteur

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P21	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002HD0010 68 n°21 - 1 - 002HD0010 68 n°21 - 2	P21	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Beige	002HD0010 68 n°21 - 1 - 002HD0010 68 n°21 - 2	P21	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 20 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Beige	002HD0010 68 n°21 - 1 - 002HD0010 68 n°21 - 2	P21	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P22	Réalisation d'un prélèvement	blanc	002HD0010 68 n°22 - 1 - 002HD0010 68 n°22 - 2	P22	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	blanc	002HD0010 68 n°22 - 1 - 002HD0010 68 n°22 - 2	P22	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 19 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	blanc	002HD0010 68 n°22 - 1 - 002HD0010 68 n°22 - 2	P22	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 20 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	blanc	002HD0010 68 n°22 - 1 - 002HD0010 68 n°22 - 2	P22	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P23	Réalisation d'un prélèvement	Marron (autour des ouvertures)		P23	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 18 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Marron (autour des ouvertures)		P23	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 19 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Marron (autour des ouvertures)		P23	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 20 (Façade arrière)	Murs	Balcon + sous face	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 68 n°24 - 1 - 002HD0010 68 n°24 - 2	P24	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 20 (Façade arrière)	Murs	Balcon + sous face	P24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0010 68 n°24 - 1 - 002HD0010 68 n°24 - 2	P24	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 4 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Sur porteur	002HD0010 68 n°1 - 1 - 002HD0010 68 n°1 - 2	P1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 4 (local vélo) - Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Sur porteur	002HD0010 68 n°1 - 1 - 002HD0010 68 n°1 - 2	P1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 191	Vol 11 (local vélo) - Vol 10 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Sur porteur	002HD0010 68 n°1 - 1 - 002HD0010 68 n°1 - 2	P1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 4 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 68 n°2 - 1 - 002HD0010 68 n°2 - 2	P2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 3 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 68 n°2 - 1 - 002HD0010 68 n°2 - 2	P2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 11 (local vélo) - Vol 10 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 68 n°2 - 1 - 002HD0010 68 n°2 - 2	P2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Réalisation d'un prélèvement	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Réalisation d'un prélèvement	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau (fibreux) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau (fibreux) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	joint souple noir + joint fibreux gris	002HD0010 68 n°4 - 1 - 002HD0010 68 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau (fibreux) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Platre (sous peinture pailleté)	002HD0010 68 n°8 - 1 - 002HD0010 68 n°8 - 2	P8	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée) - Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8 - S8 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Platre (sous peinture pailleté)	002HD0010 68 n°8 - 1 - 002HD0010 68 n°8 - 2	P8	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée) - Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S49 - S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Platre (sous peinture pailleté)	002HD0010 68 n°8 - 1 - 002HD0010 68 n°8 - 2	P8	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P9	Réalisation d'un prélèvement	Pailleté multicolor	002HD0010 68 n°9 - 1 - 002HD0010 68 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 2 (Hall entrée) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P9 - S9 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Pailleté multicolor	002HD0010 68 n°9 - 1 - 002HD0010 68 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 9 (Hall entrée) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Pailleté multicolor	002HD0010 68 n°9 - 1 - 002HD0010 68 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 14 (PC R+2) - Vol 13 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 14 (PC R+2) - Vol 13 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur gaines techniques	002HD0010 68 n°12 - 1 - 002HD0010 68 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtreux joint assemblage des carreaux de plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 68 n°13 - 1 - 002HD0010 68 n°13 - 2	P13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit platreux joint assemblage des carreaux de platre	P13 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0010 68 n°13 - 1 - 002HD0010 68 n°13 - 2	P13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit platreux joint assemblage des carreaux de platre	S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0010 68 n°13 - 1 - 002HD0010 68 n°13 - 2	P13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 6 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	limon escalier	002HD0010 68 n°15 - 1 - 002HD0010 68 n°15 - 2	P15	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 7 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	limon escalier	002HD0010 68 n°15 - 1 - 002HD0010 68 n°15 - 2	P15	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	limon escalier	002HD0010 68 n°15 - 1 - 002HD0010 68 n°15 - 2	P15	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélèvement	Bande à placo (puit de lumière dernier étage)	002HD0010 68 n°17 - 1 - 002HD0010 68 n°17 - 2	P17 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Bande à placo (puit de lumière dernier étage)	002HD0010 68 n°17 - 1 - 002HD0010 68 n°17 - 2	P17 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélèvement	Bande à placo (puit de lumière dernier étage)	002HD0010 68 n°17 - 1 - 002HD0010 68 n°17 - 2	P17 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Bande à placo (puit de lumière dernier étage)	002HD0010 68 n°17 - 1 - 002HD0010 68 n°17 - 2	P17 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2)	Menuiseries	velux	I2			I2 - 1				inaccessible sans échafaudage ou échelle grande hauteur
PC Cage 191	Vol 14 (PC R+2)	Menuiseries	velux	I2			I2 - 1				inaccessible sans échafaudage ou échelle grande hauteur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 4 (local vélo)	Plafonds	hourdis brut	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC Cage 175	Vol 3 (local poubelle)	Plafonds	hourdis brut	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 191	Vol 11 (local vélo)	Plafonds	hourdis brut	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC Cage 191	Vol 10 (local poubelle)	Plafonds	hourdis brut	S1			S1 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Faux plafonds	lamelle bois	I1							Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
PC Cage 175	Vol 1 (SAS ext)	Faux plafonds	lamelle bois	I1							Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée)	Faux plafonds	lamelle bois	I1							Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
PC Cage 191	Vol 8 (SAS ext)	Faux plafonds	lamelle bois	I1							Impossible de voir les matériaux présent sous le plafond bois
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Fine couche enduit + peinture pailleté	002HD001068 n°10 - 1 - 002HD001068 n°10 - 2	P10	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Fine couche enduit + peinture pailleté	002HD0010 68 n°10 - 1 - 002HD0010 68 n°10 - 2	P10	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S57 - S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Fine couche enduit + peinture pailleté	002HD0010 68 n°10 - 1 - 002HD0010 68 n°10 - 2	P10	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut gaines techniques	002HD0010 68 n°11 - 1	P11 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond brut gaines techniques	002HD0010 68 n°11 - 1	P11 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 14 (PC R+2) - Vol 13 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond brut gaines techniques	002HD0010 68 n°11 - 1	P11 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut gaines techniques	002HD0010 68 n°11 - 1	P11 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2) - Vol 6 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond brut gaines techniques	002HD0010 68 n°11 - 1	P11 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 14 (PC R+2) - Vol 13 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond brut gaines techniques	002HD001068 n°11 - 1	P11 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage)	002HD001068 n°16 - 1 - 002HD001068 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 14 (PC R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage)	002HD001068 n°16 - 1 - 002HD001068 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 7 (PC R+2)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage)	002HD001068 n°16 - 1 - 002HD001068 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 14 (PC R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage)	002HD001068 n°16 - 1 - 002HD001068 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P5	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 25 X 25 gris	002HD001068 n°5 - 1 - 002HD001068 n°5 - 2	P5	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Carreaux 25 X 25 gris	002HD0010 68 n°5 - 1 - 002HD0010 68 n°5 - 2	P5	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 4 (local vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise avec motif	002HD0010 68 n°3 - 1 - 002HD0010 68 n°3 - 2	P3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 3 (local poubelle) - Vol 1 (SAS ext)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise avec motif	002HD0010 68 n°3 - 1 - 002HD0010 68 n°3 - 2	P3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 11 (local vélo) - Vol 10 (local poubelle) - Vol 8 (SAS ext)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S33 - S34 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise avec motif	002HD0010 68 n°3 - 1 - 002HD0010 68 n°3 - 2	P3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S6 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 9 (Hall entrée) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S6 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 9 (Hall entrée) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés gris + colle jaune	S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0010 68 n°6 - 1 - 002HD0010 68 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 2 (Hall entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0010 68 n°7 - 1	P7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S7 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	gris	002HD0010 68 n°7 - 1	P7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 191	Vol 9 (Hall entrée) - Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	gris	002HD0010 68 n°7 - 1	P7	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 5 (PC RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P14	Réalisation d'un prélèvement	recharge gaines techniques	002HD0010 68 n°14 - 1 - - 002HD0010 68 n°14 - 2	P14	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 175	Vol 6 (PC R+1) - Vol 7 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	recharge gaines techniques	002HD0010 68 n°14 - 1 - - 002HD0010 68 n°14 - 2	P14	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 191	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1) - Vol 14 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	recharge gaines techniques	002HD001068 n°14 - 1 - 002HD001068 n°14 - 2	P14	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 16 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint assemblage des bordures	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD001068 n°19 - 1 - 002HD001068 n°19 - 2	P19	Matériau semi-dur de type joint (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 16 (Plan masse)	Revêtement de sol	joint assemblage des bordures	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD001068 n°19 - 1 - 002HD001068 n°19 - 2	P19	Matériau semi-dur de type joint (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles VMC	Vol 17 (Combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P18	Réalisation d'un prélèvement	Laine + pare vapeur	002HD001068 n°18 - 1	P18 Phase 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
Combles VMC	Vol 17 (Combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P18	Réalisation d'un prélèvement	Laine + pare vapeur	002HD001068 n°18 - 1	P18 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 15 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S77			S77 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 16 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD001068 n°20 - 1 - 002HD001068 n°20 - 2	P20	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC Cage 175	PC Cage 175 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 175	PC Cage 175 - Plan de prélèvements
	PC Cage 191	PC Cage 191 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 191	PC Cage 191 - Plan de prélèvements
	Combles VMC	Combles VMC - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

PC CAGE 175 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001068

Légende

P

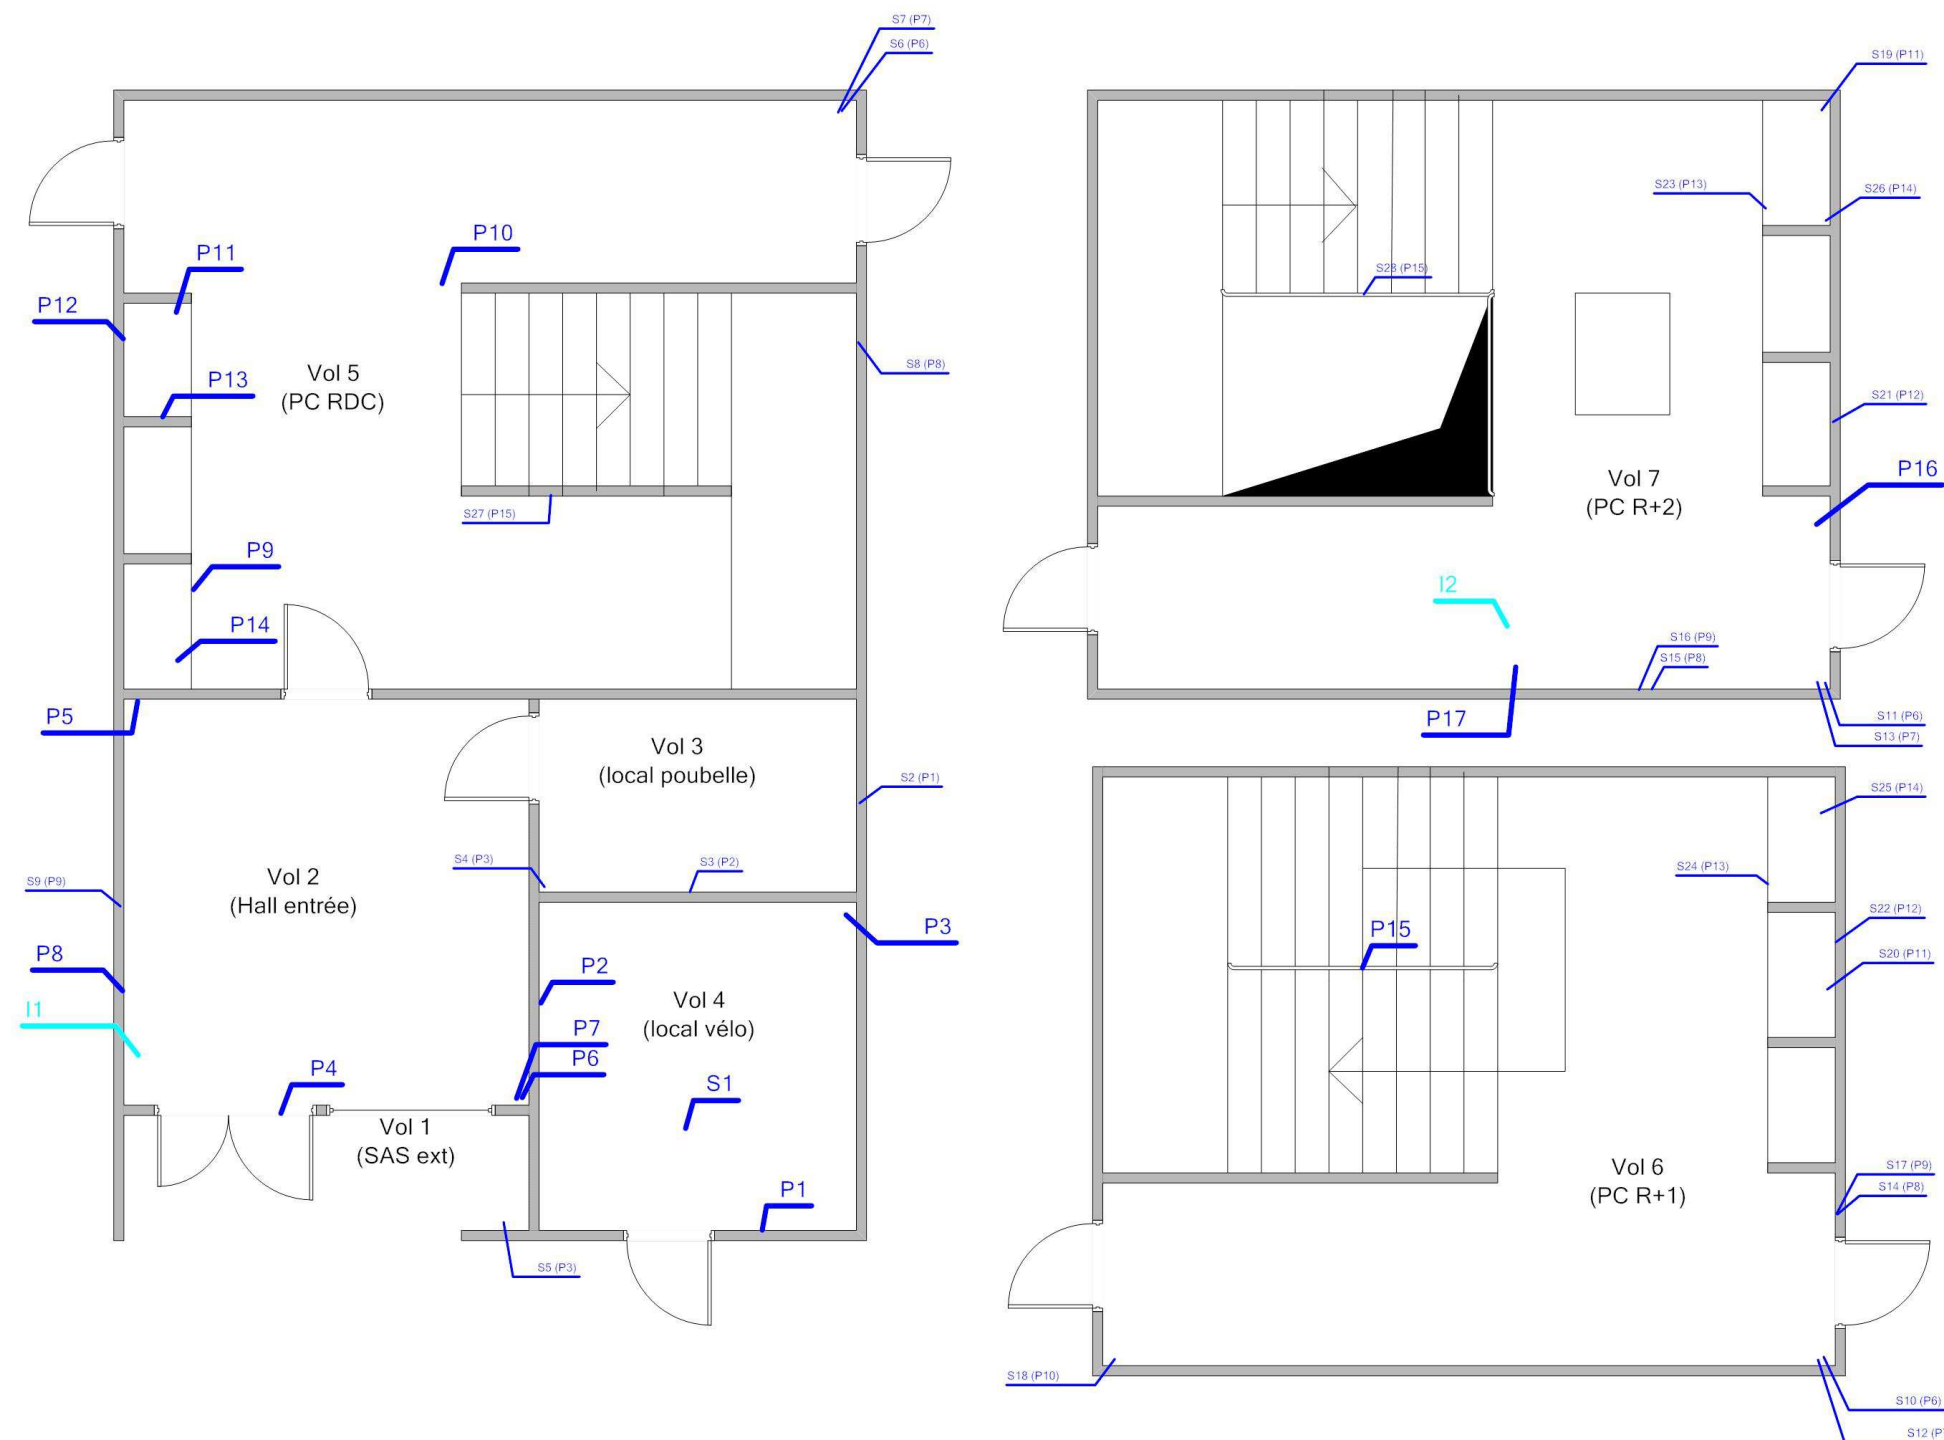
Localisation du
prélèvement

1

Localisation d'une impossibilité technique
--

3

Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RUE DES IFS
53150 MONTSURS

Désignation

	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
--	--

Date intervention

	27/07/2016
--	------------

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

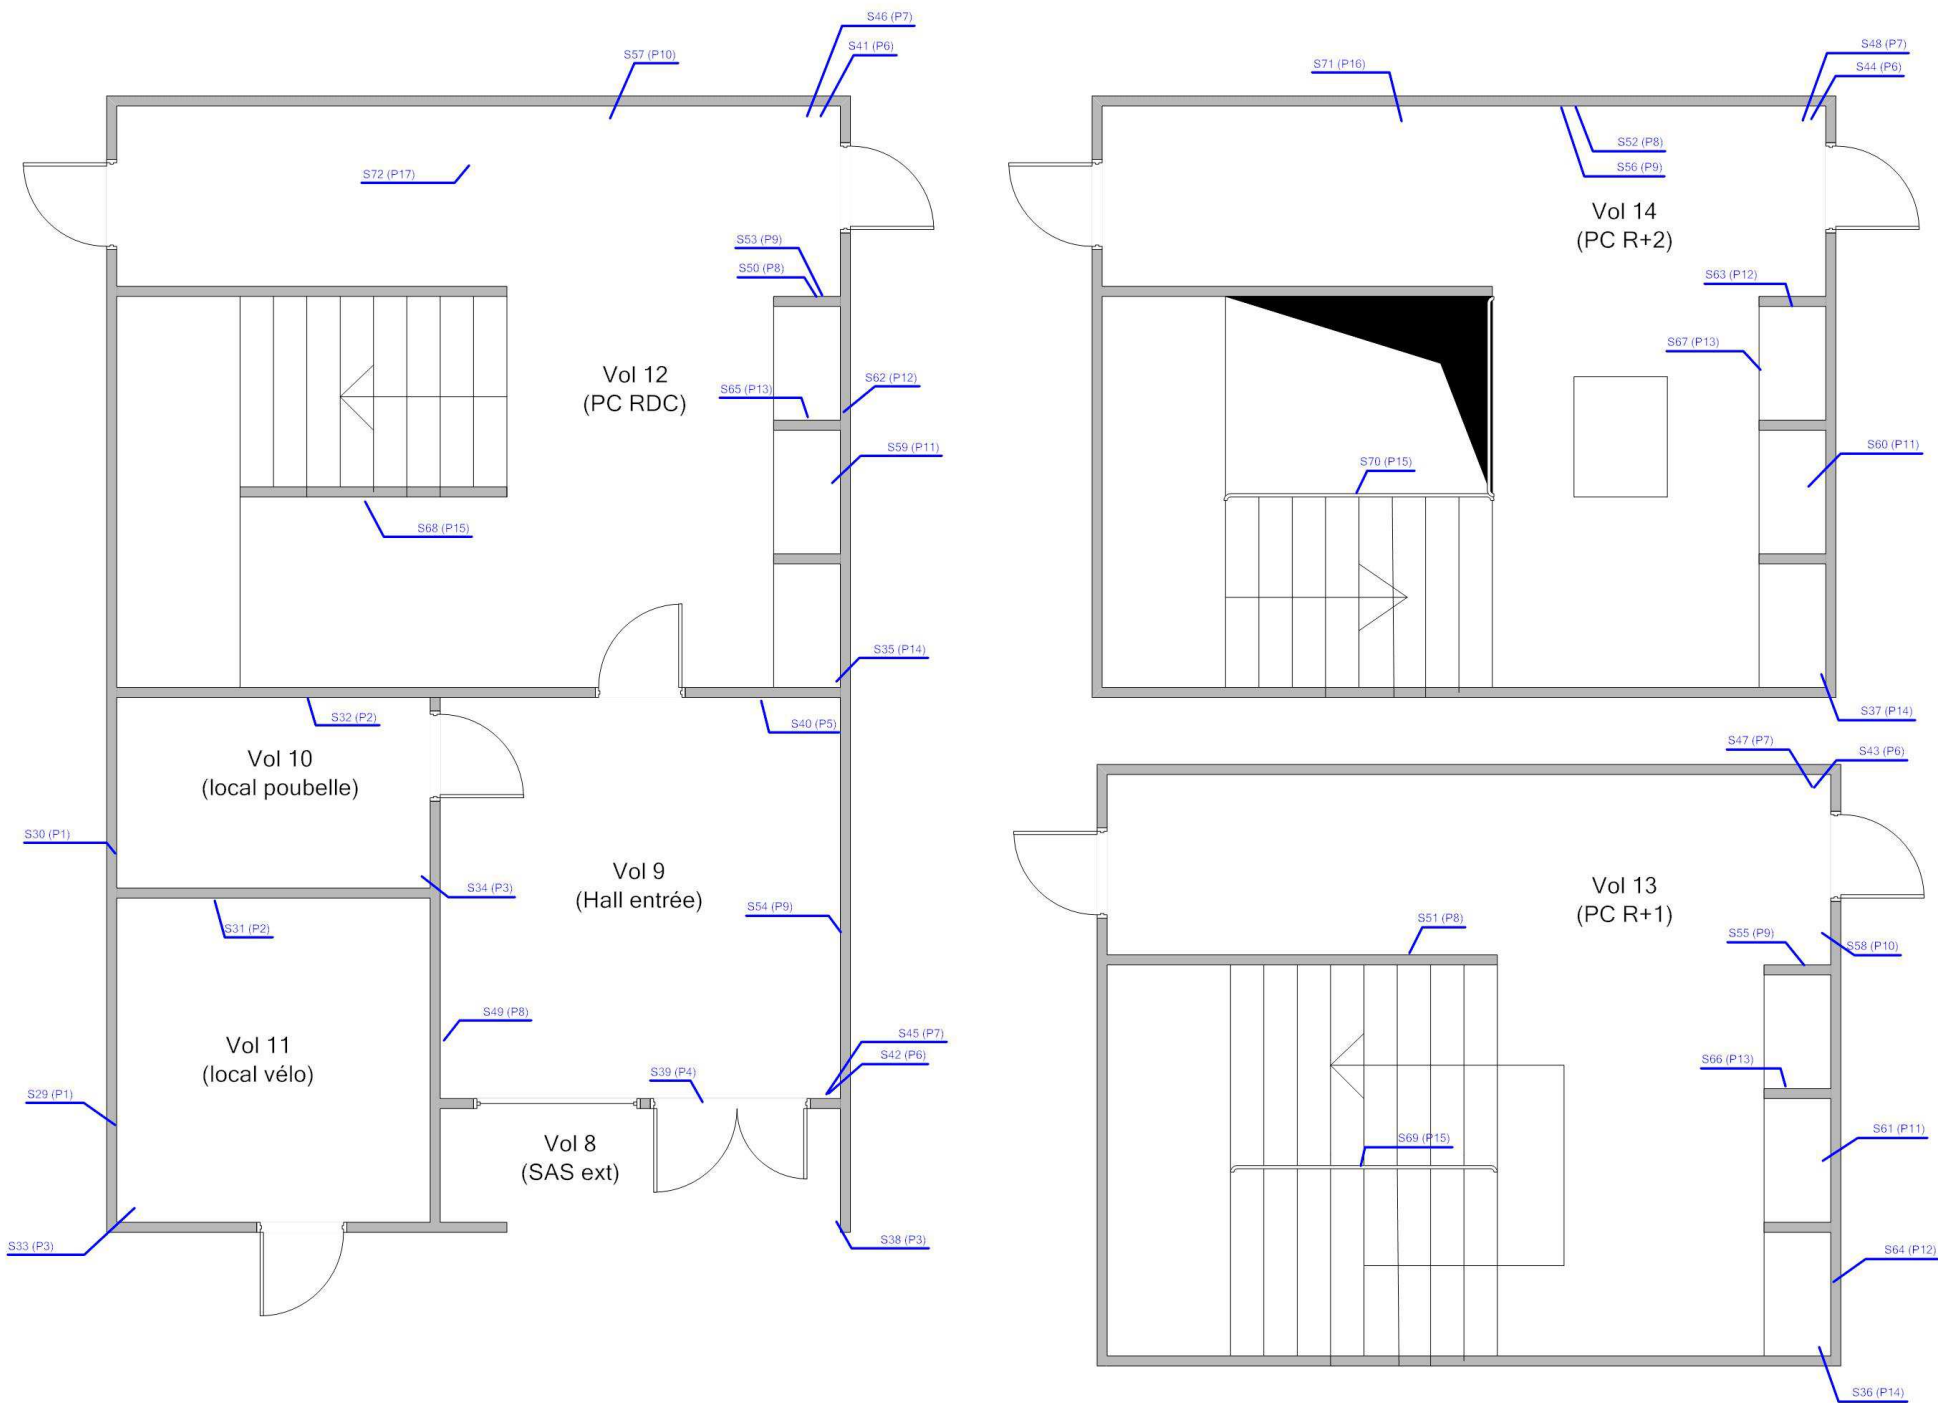
PC CAGE 175 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001068
				Légende
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 191 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001068

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RUE DES IFS
53150 MONTSURS

Désignation

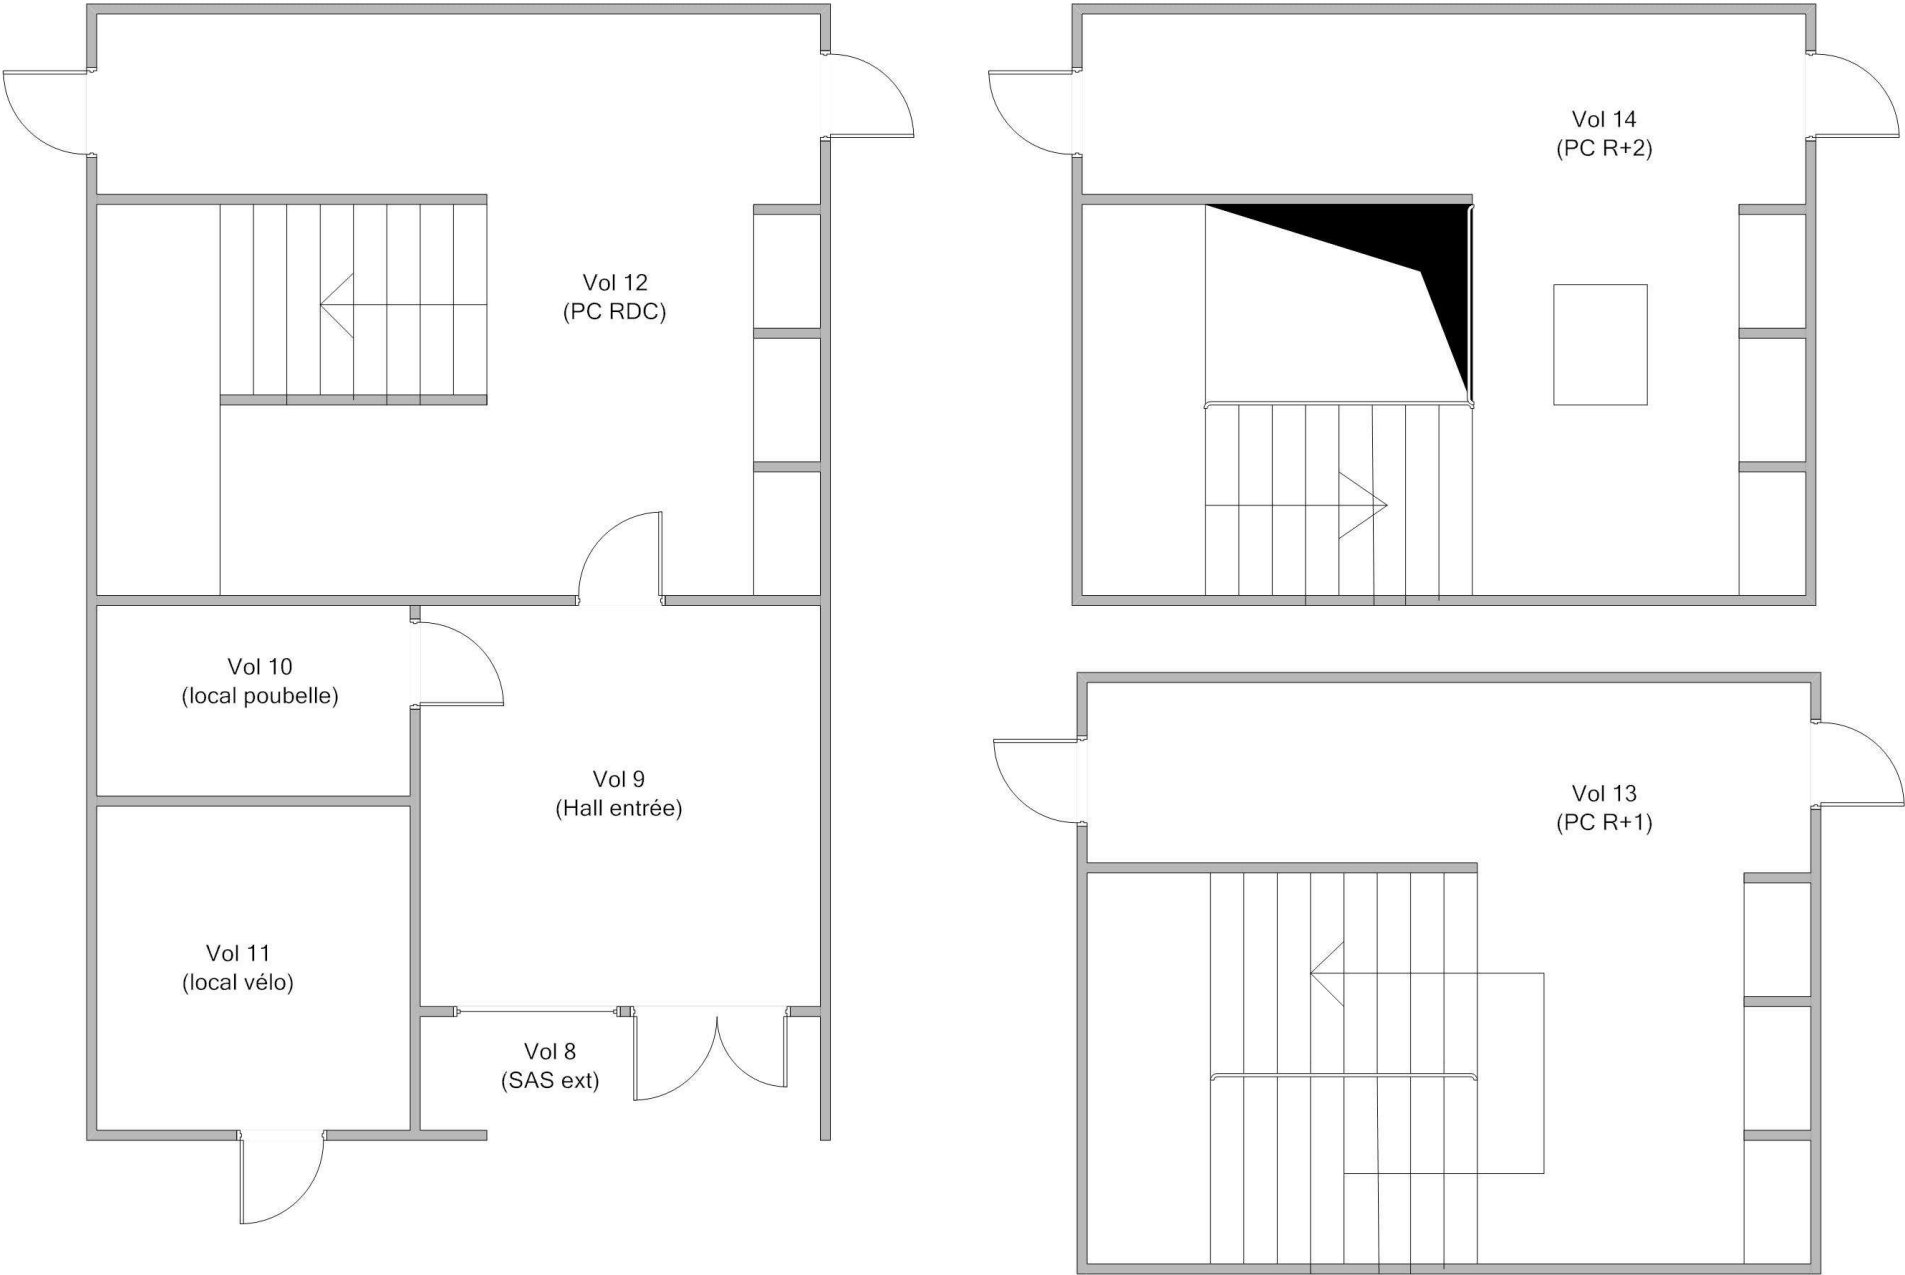
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

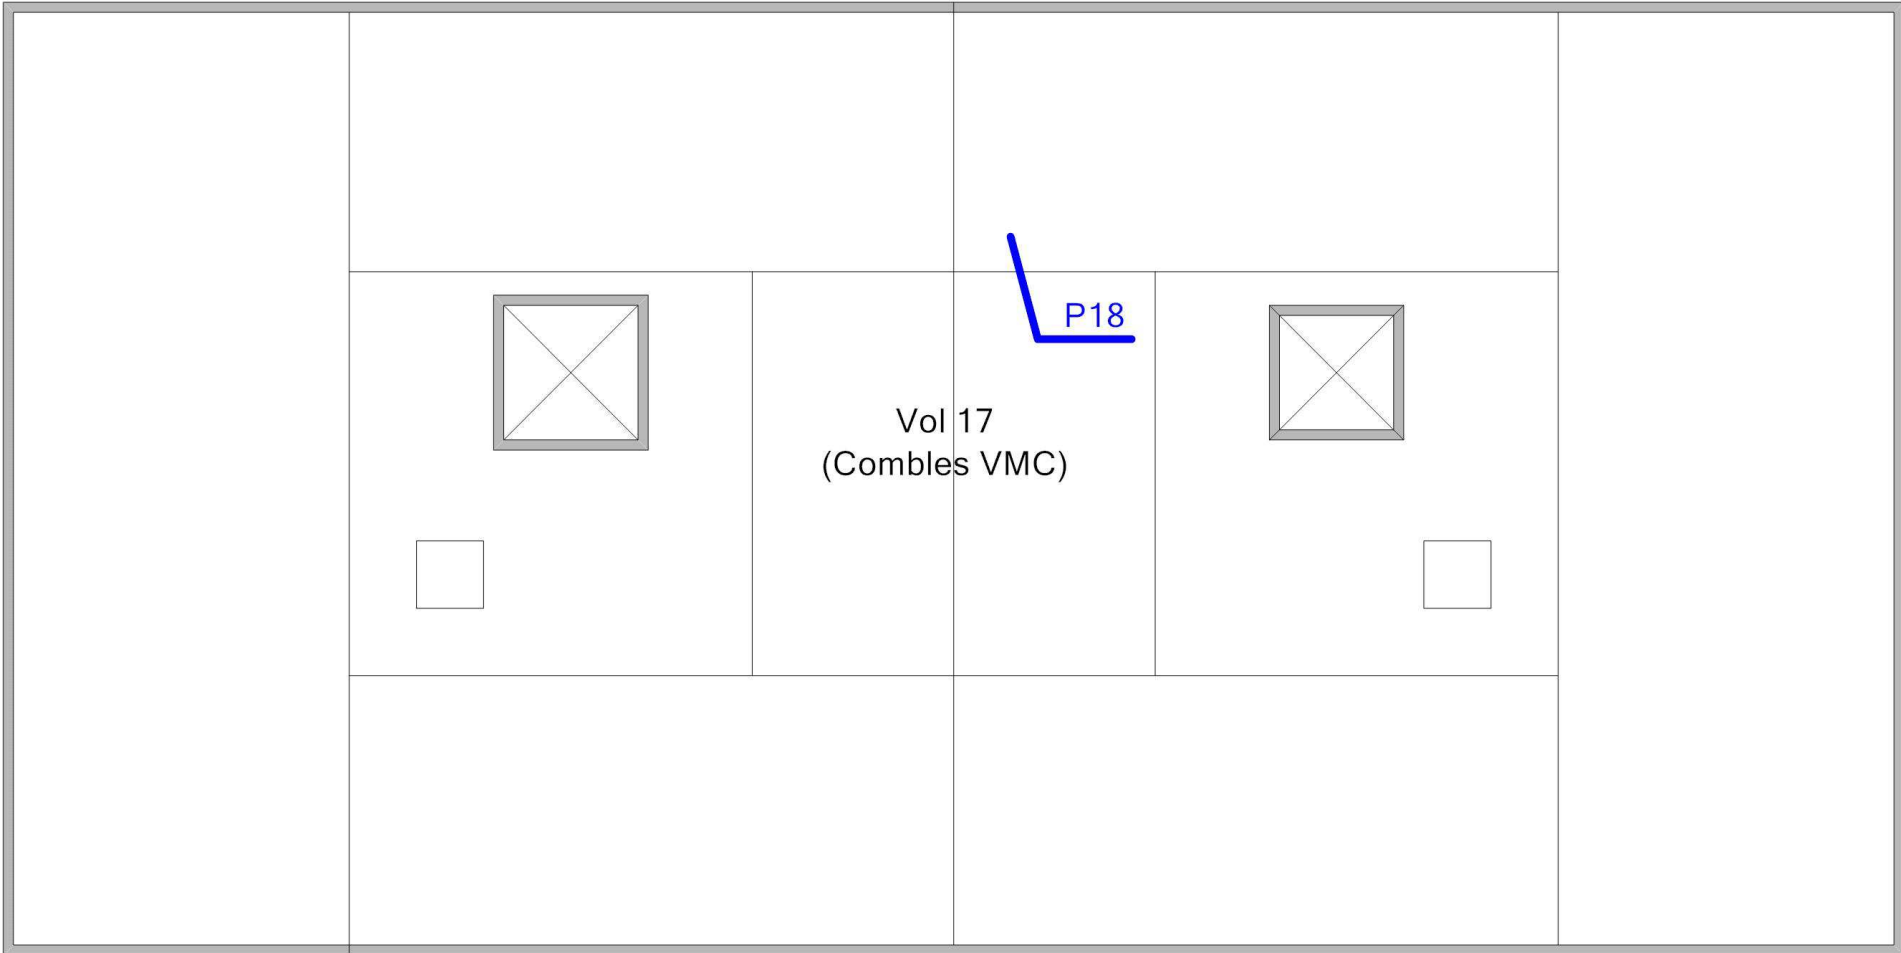

Date intervention

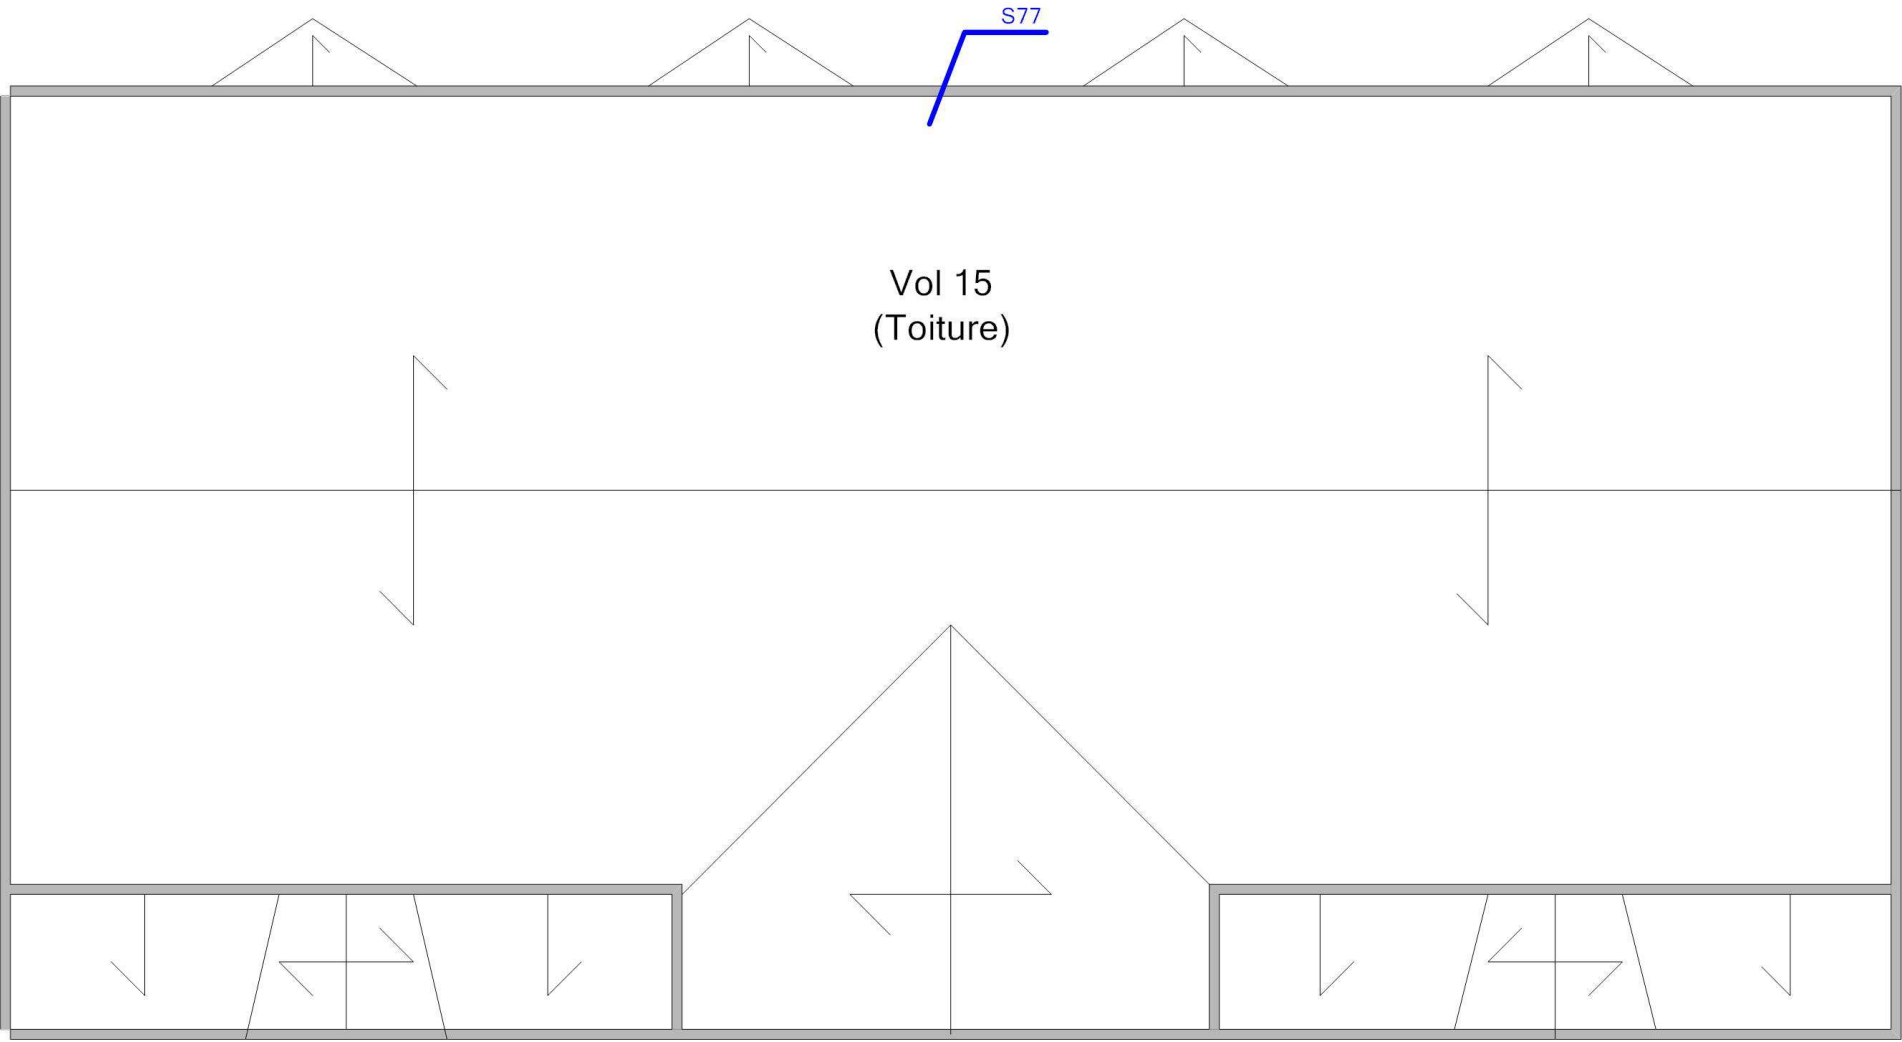
27/07/2016

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

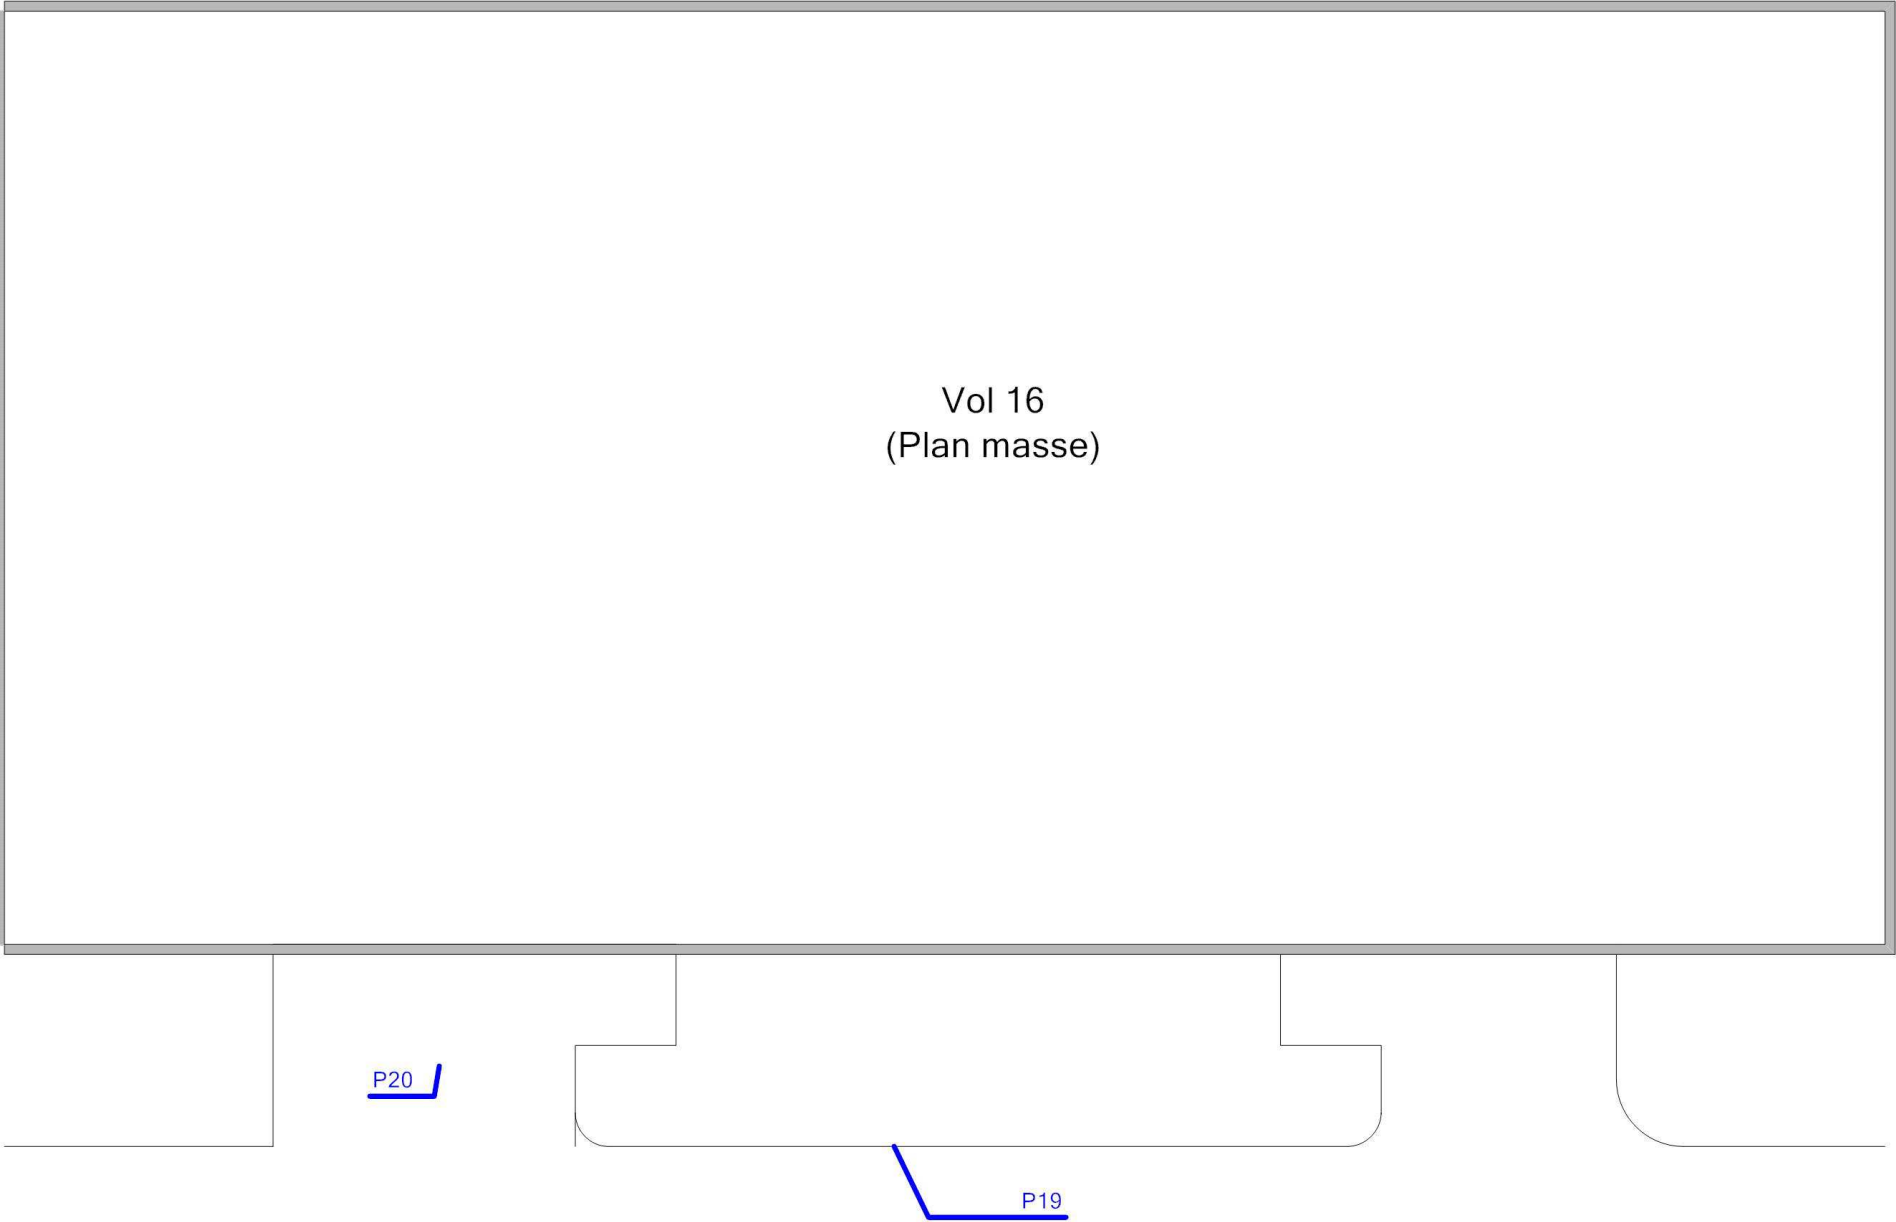
PC CAGE 191 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001068
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES IFS 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

COMBLES VMC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001068					
				Légende					
					Localisation dun prélèvement				
		Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
		RUE DES IFS 53150 MONTSURS		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages		27/07/2016		JOUSSELIN David	

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001068
				Légende
				 Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES IFS 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David

Légende

	Localisation d'un prélèvement
---	----------------------------------




Adresse du bien
RUE DES IFS 53150 MONTSURS

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
27/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

 P Localisation d'un
prélèvement



Adresse du bien

RUE DES IFS
53150 MONTSURS

Désignation

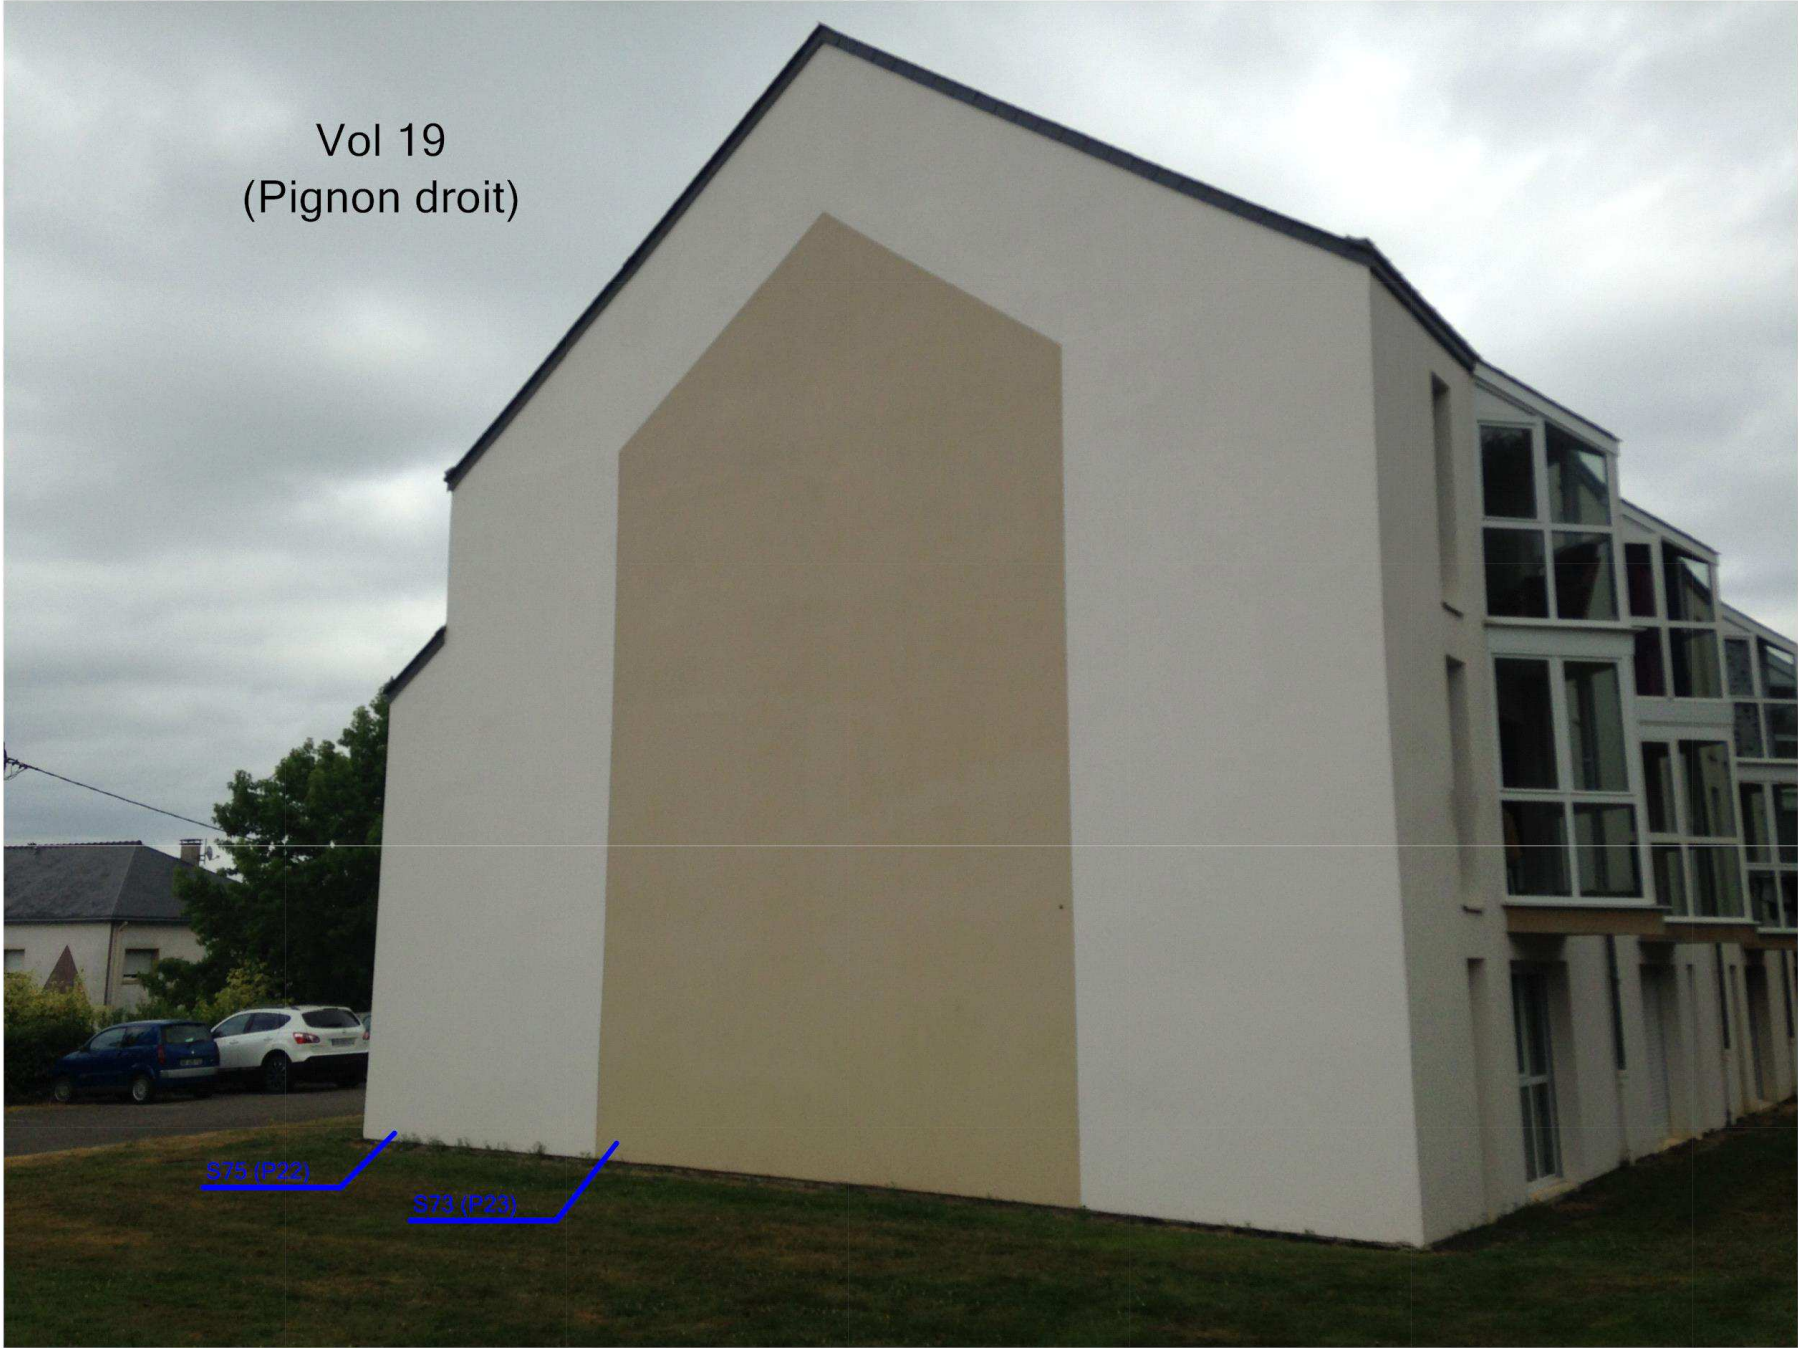
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

27/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001068
Vol 19 (Pignon droit) 				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DES IFS 53150 MONTSURS	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	27/07/2016	JOUSSELIN David



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RUE DES IFS
53150 MONTSURS

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

27/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°18 - 1 (P18)	Combles VMC - Vol 17 (Combles VMC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°24 - 1 (P24)	Façade arrière - Vol 20 (Façade arrière)	Prélevement négatif
002HD001068 n°24 - 2 (P24)	Façade arrière - Vol 20 (Façade arrière)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°21 - 2 (P21)	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001068 n°21 - 1 (P21)	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001068 n°22 - 2 (P22)	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001068 n°22 - 1 (P22)	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°1 - 1 (P1)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°1 - 2 (P1)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°2 - 1 (P2)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°2 - 2 (P2)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°3 - 1 (P3)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°3 - 2 (P3)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001068 n°4 - 1 (P4)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°4 - 2 (P4)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°5 - 1 (P5)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°5 - 2 (P5)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°6 - 1 (P6)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°6 - 2 (P6)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°7 - 1 (P7)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°8 - 1 (P8)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°8 - 2 (P8)	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	Prélevement négatif
002HD001068 n°9 - 1 (P9)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°9 - 2 (P9)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°10 - 2 (P10)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°10 - 1 (P10)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°11 - 1 (P11)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°12 - 1 (P12)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°12 - 2 (P12)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°13 - 1 (P13)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°13 - 2 (P13)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°14 - 1 (P14)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°14 - 2 (P14)	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001068 n°15 - 1 (P15)	PC Cage 175 - Vol 6 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001068 n°15 - 2 (P15)	PC Cage 175 - Vol 6 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001068 n°16 - 2 (P16)	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001068 n°16 - 1 (P16)	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001068 n°17 - 1 (P17)	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001068 n°17 - 2 (P17)	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement négatif
	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	I2
S1 - 1 (A1)	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD001068 n°19 - 1 (P19)	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001068 n°19 - 2 (P19)	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001068 n°20 - 1 (P20)	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001068 n°20 - 2 (P20)	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S77 - 1 (A77)	Toiture - Vol 15 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002HD001068 n°1 - 1 (P1)



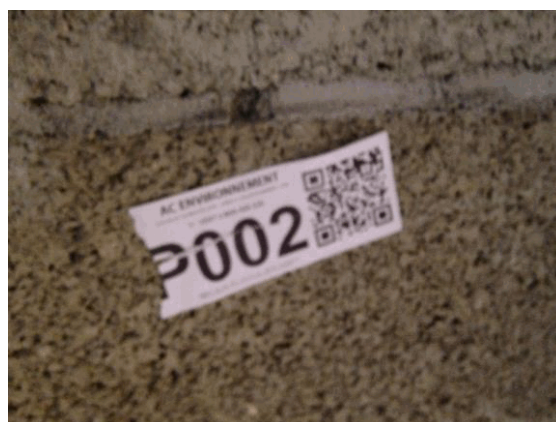
002HD001068 n°1 - 2 (P1)



002HD001068 n°2 - 1 (P2)



002HD001068 n°2 - 2 (P2)



002HD001068 n°3 - 1 (P3)



002HD001068 n°3 - 2 (P3)



002HD001068 n°4 - 1 (P4)



002HD001068 n°4 - 2 (P4)



002HD001068 n°5 - 1 (P5)



002HD001068 n°5 - 2 (P5)



002HD001068 n°6 - 1 (P6)



002HD001068 n°6 - 2 (P6)



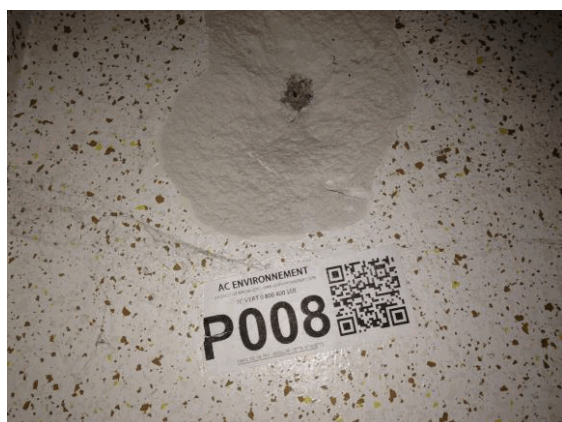
002HD001068 n°7 - 1 (P7)



002HD001068 n°8 - 1 (P8)



002HD001068 n°8 - 2 (P8)



002HD001068 n°9 - 1 (P9)



002HD001068 n°9 - 2 (P9)



002HD001068 n°10 - 2 (P10)



002HD001068 n°10 - 1 (P10)



002HD001068 n°11 - 1 (P11)



002HD001068 n°12 - 1 (P12)



002HD001068 n°12 - 2 (P12)



002HD001068 n°13 - 1 (P13)



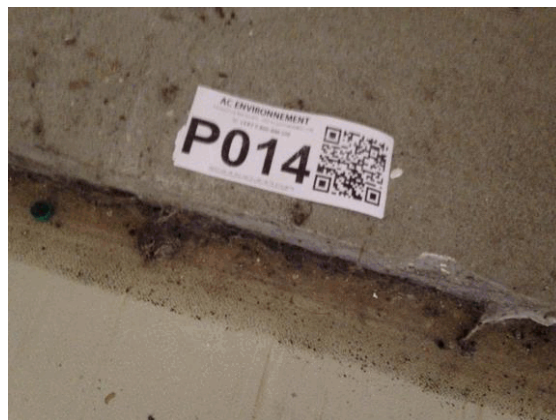
002HD001068 n°13 - 2 (P13)



002HD001068 n°14 - 1 (P14)



002HD001068 n°14 - 2 (P14)



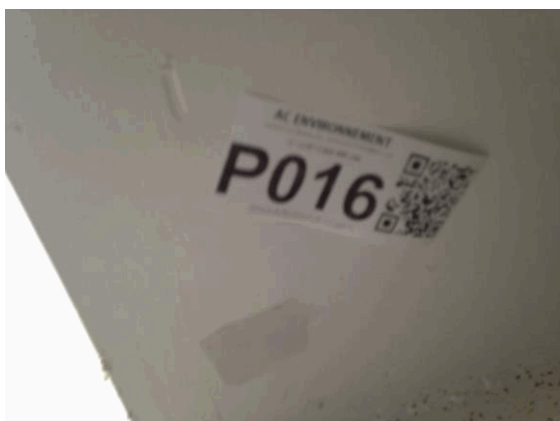
002HD001068 n°15 - 1 (P15)



002HD001068 n°15 - 2 (P15)



002HD001068 n°16 - 2 (P16)



002HD001068 n°16 - 1 (P16)



002HD001068 n°17 - 1 (P17)



002HD001068 n°17 - 2 (P17)



002HD001068 n°18 - 1 (P18)



002HD001068 n°19 - 1 (P19)



002HD001068 n°19 - 2 (P19)



002HD001068 n°20 - 1 (P20)



002HD001068 n°20 - 2 (P20)



002HD001068 n°21 - 2 (P21)



002HD001068 n°21 - 1 (P21)



002HD001068 n°22 - 2 (P22)



002HD001068 n°22 - 1 (P22)



002HD001068 n°24 - 1 (P24)



002HD001068 n°24 - 2 (P24)



I2 - 1



S1 - 1 (A1)



S77 - 1 (A77)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Sur porteur -	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Joint d'assemblage des parpaings -	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Grise avec motif -	PC Cage 175 - Vol 4 (local vélo)	
P4 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - joint souple noir + joint fibreux gris -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P4 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau (fibreux) (gris) - joint souple noir + joint fibreux gris -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) - Carreaux 25 X 25 gris -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type dalle de sol (beige) - -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) - -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (marron) - gris -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Plâtre (sous peinture pailleté) -	PC Cage 175 - Vol 2 (Hall entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Pailleté multicolor -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (gris) - Fine couche enduit + peinture pailleté -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P11 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Plafond brut gaines techniques -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	

P11 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Plafond brut gaines techniques -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Mur gaines techniques -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Mur gaines techniques -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - recharge gaines techniques -	PC Cage 175 - Vol 5 (PC RDC)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) - limon escalier -	PC Cage 175 - Vol 6 (PC R+1)	
P16 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) - Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage) -	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	
P16 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Enduit + peinture blanche (plafond dernier étage) -	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	
P17 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) - Bande à placo (puit de lumière dernier étage) -	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	
P17 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Bande à placo (puit de lumière dernier étage) -	PC Cage 175 - Vol 7 (PC R+2)	
P18 Phase 1	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) - Laine + pare vapeur -	Combles VMC - Vol 17 (Combles VMC)	
P18 Phase 2	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) - Laine + pare vapeur -	Combles VMC - Vol 17 (Combles VMC)	

P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type joint (gris) - -	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	
P20	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) - -	Plan masse - Vol 16 (Plan masse)	
P21	Façades	Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) - Beige -	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	
P22	Façades	Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) - blanc -	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	
P23	Façades	Murs	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Marron (autour des ouvertures) -	Façade avant - Vol 18 (Façade avant)	
P24	Façades	Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron) - -	Façade arrière - Vol 20 (Façade arrière)	

AC ENVIRONNEMENT
Monsieur David JOUSSELIN
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

Numéro de dossier : 16Y022431
Référence de dossier : Commande :
002HD001068
Affaire / Dossier :
O.P.H. MAYENNE HABITAT
Site de prélèvement / localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS
Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 16Y022431-001 - Référence 002HD001068 n°1 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-002 - Référence 002HD001068 n°2 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-003 - Référence 002HD001068 n°3 *Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 4*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-004 - Référence 002HD001068 n°4 *Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-005 - Référence 002HD001068 n°5 *Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-006 - Référence 002HD001068 n°6 *Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés gris + colle jaune Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-007 - Référence 002HD001068 n°7 *Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-008 - Référence 002HD001068 n°8 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 2*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-009 - Référence 002HD001068 n°9 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture décoratives Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-010 - Référence 002HD001068 n°10 *Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-011 - Référence 002HD001068 n°11 *Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-012 - Référence 002HD001068 n°12 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-013 - Référence 002HD001068 n°13 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtreux joint assemblage des carreaux de plâtre Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-014 - Référence 002HD001068 n°14 *Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) Volume n° 5*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

- N° 16Y022431-015 - Référence 002HD001068 n°15 *Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 6*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-016 - Référence 002HD001068 n°16 *Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-017 - Référence 002HD001068 n°17 *Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-018 - Référence 002HD001068 n°18 *Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 17*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-019 - Référence 002HD001068 n°19 *Revêtement de sol - Revêtement de sol - joint assemblage des bordures Volume n° 16*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-020 - Référence 002HD001068 n°20 *Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche supérieure Volume n° 16*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-021 - Référence 002HD001068 n°21 *Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-022 - Référence 002HD001068 n°22 *Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-023 - Référence 002HD001068 n°23 *Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
- N° 16Y022431-024 - Référence 002HD001068 n°24 *Façades - Murs - Balcon + sous face Volume n° 20*, prélevé par vos soins, et sous-traité à Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01 Version du : 05.08.2016 12:15 Page 1/7
Dossier N° : 16RI001790 Date de réception : 04.08.2016
Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	16Y022431-001 - 002HD001068 n°1 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	16Y022431-002 - 002HD001068 n°2 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	16Y022431-003 - 002HD001068 n°3 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chappe maigre (base ciment) Volume n° 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 2/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	16Y022431-004 - 002HD001068 n°4 Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - ensemble des joints d'étanchéité de la menuiserie Volume n° 2	Matériau souple de type joint (noir)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (fibreuse) (gris)(i)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	16Y022431-005 - 002HD001068 n°5 Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences) Volume n° 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	16Y022431-006 - 002HD001068 n°6 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés gris + colle jaune Volume n° 2	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	16Y022431-007 - 002HD001068 n°7 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage Volume n° 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (marron)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	16Y022431-008 - 002HD001068 n°8 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 3/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement / localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	16Y022431-009 - 002HD001068 n°9 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Peinture décoratives Volume n° 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	16Y022431-010 - 002HD001068 n°10 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit plâtre Volume n° 5	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	16Y022431-011 - 002HD001068 n°11 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 5	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	16Y022431-012 - 002HD001068 n°12 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtre Volume n° 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 4/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
013	16Y022431-013 - 002HD001068 n°13 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit plâtreux joint assemblage des carreaux de plâtre Volume n° 5	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	16Y022431-014 - 002HD001068 n°14 Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment) Volume n° 5	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	16Y022431-015 - 002HD001068 n°15 Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit ciment Volume n° 6	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	16Y022431-016 - 002HD001068 n°16 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit ciment Volume n° 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 5/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
017	16Y022431-017 - 002HD001068 n°17 Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées -Jonction entre panneaux préfabriqués Volume n° 7	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii) (iii)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	16Y022431-018 - 002HD001068 n°18 Toiture et étanchéité - Élément sous toiture - Isolant sous toiture Volume n° 17	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	16Y022431-019 - 002HD001068 n°19 Revêtement de sol - Revêtement de sol - joint assemblage des bordures Volume n° 16	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	16Y022431-020 - 002HD001068 n°20 Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche supérieure Volume n° 16	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	16Y022431-021 - 002HD001068 n°21 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 6/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
022	16Y022431-022 - 002HD001068 n°22 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	16Y022431-023 - 002HD001068 n°23 Façades - Murs - Enduits projetés Volume n° 18	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	16Y022431-024 - 002HD001068 n°24 Façades - Murs - Balcon + sous face Volume n° 20	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (MET) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité du matériau semi-dur de type plâtre (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La totalité du matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-RI-001420-01

Version du : 05.08.2016 12:15

Page 7/7

Dossier N° : 16RI001790

Date de réception : 04.08.2016

Référence dossier : 16Y022431 - Commande : 002HD001068Affaire / Dossier : O.P.H. MAYENNE HABITATSite de prélèvement /
localisation : RUE DES IFS - 53150 MONTSURS Désignation : Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Validé et approuvé par :

Adrien Paliniewicz
Team Leader

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.