

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00409000010000100006_
Date du repérage :	19/06/2017
Désignation :	Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00409000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	03/07/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)	A Riorges, le 03/07/2017	
Date de repérage :	19/06/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°6 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°6 - Vol 3 (SDB) Appartement n°6 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°6 - Vol 7 (Séjour) Appartement n°6 - Vol 10 (W.C)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°6 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement. Aucunes

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Dégagement)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Dégagement)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P11
Vol 2 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P11
Vol 10 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P11
Vol 3 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	P15



Vol 2 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	P15
Vol 10 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	P15

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Appartement n°6	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche
Appartement n°6 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001569 n°2 - 1 - 002HD001569 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001569 n°2 - 1 - 002HD001569 n°2 - 2	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001569 n°9 - 1 - 002HD001569 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD001569 n°9 - 1 - 002HD001569 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°6	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints de la menuiserie	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001569 n°3 - 1 - 002HD001569 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir + mousse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	Ensemble des joints de la menuiserie	S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001569 n°3 - 1 - 002HD001569 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir + mousse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001569 n°4 - 1 - 002HD001569 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier + carton en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P4 - S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 69 n°4 - 1 - 002HD0015 69 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier + carton en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°6 - 1 - 002HD0015 69 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 69 n°6 - 1 - 002HD0015 69 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°14 - 1 - - 002HD0015 69 n°14 - 2	P14	Matériau souple blanc en vrac + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°15 - 1 - - 002HD0015 69 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S35 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 69 n°15 - 1 - - 002HD0015 69 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S36 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 69 n°15 - 1 - - 002HD0015 69 n°15 - 2	P15	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°5 - 1 - 002HD0015 69 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 69 n°5 - 1 - 002HD0015 69 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°11 - 1 - - 002HD0015 69 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S29 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 69 n°11 - 1 - - 002HD0015 69 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S30 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 69 n°11 - 1 - - 002HD0015 69 n°11 - 2	P11	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°1 - 1 - 002HD0015 69 n°1 - 2	P1	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°10 - 1 - 002HD0015 69 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 69 n°10 - 1 - 002HD0015 69 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°7 - 1 - 002HD0015 69 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces sèches	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 69 n°7 - 1 - 002HD0015 69 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino beige d'origine avec colle jaune + ragréage (pièces sèches)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°8 - 1 - 002HD0015 69 n°8 - 2	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige d'origine avec colle jaune + ragréage (pièces sèches)	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 69 n°8 - 1 - 002HD0015 69 n°8 - 2	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 69 n°12 - 1 - 002HD0015 69 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine pièces humides	S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 69 n°12 - 1 - 002HD0015 69 n°12 - 2	P12	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lino d'origine beige avec colle jaune + ragréage (pièces humides)	P13	Réalisation d'un prélèvement	sous lino actuel	002HD0015 69 n°13 - 1 - 002HD0015 69 n°13 - 2	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 10 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino d'origine beige avec colle jaune + ragréage (pièces humides)	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	sous lino actuel	002HD0015 69 n°13 - 1 - 002HD0015 69 n°13 - 2	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°6	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°6	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°6	Appartement n°6 - Plan de prélèvements
	Appartement n°6	Appartement n°6 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°6	Appartement n°6 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°6	Appartement n°6 - MPCA Plafond et faux-plafonds




APPARTEMENT N°6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001569

Légende



Volume non visité

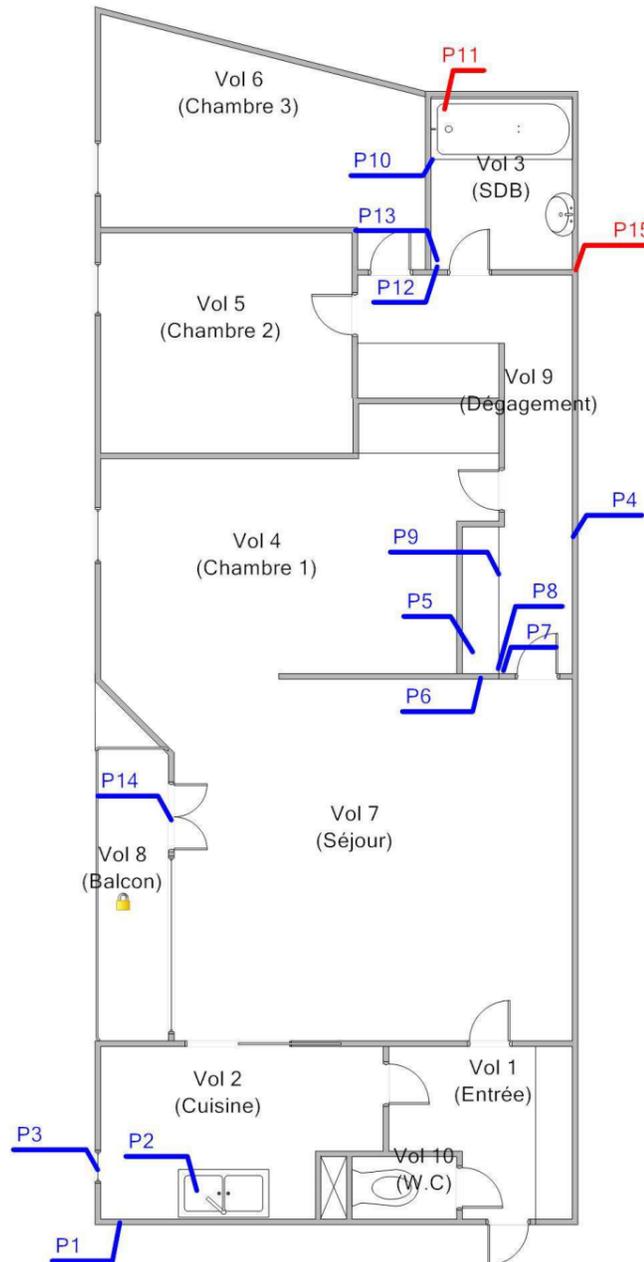

Adresse du bien
5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage


Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°6 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001569


Légende

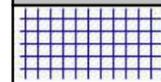

P11 : Enduit plâtre
(Plafond pièces
humides)



P15 : Cloison et
doublage plaque plâtre
pièces humides

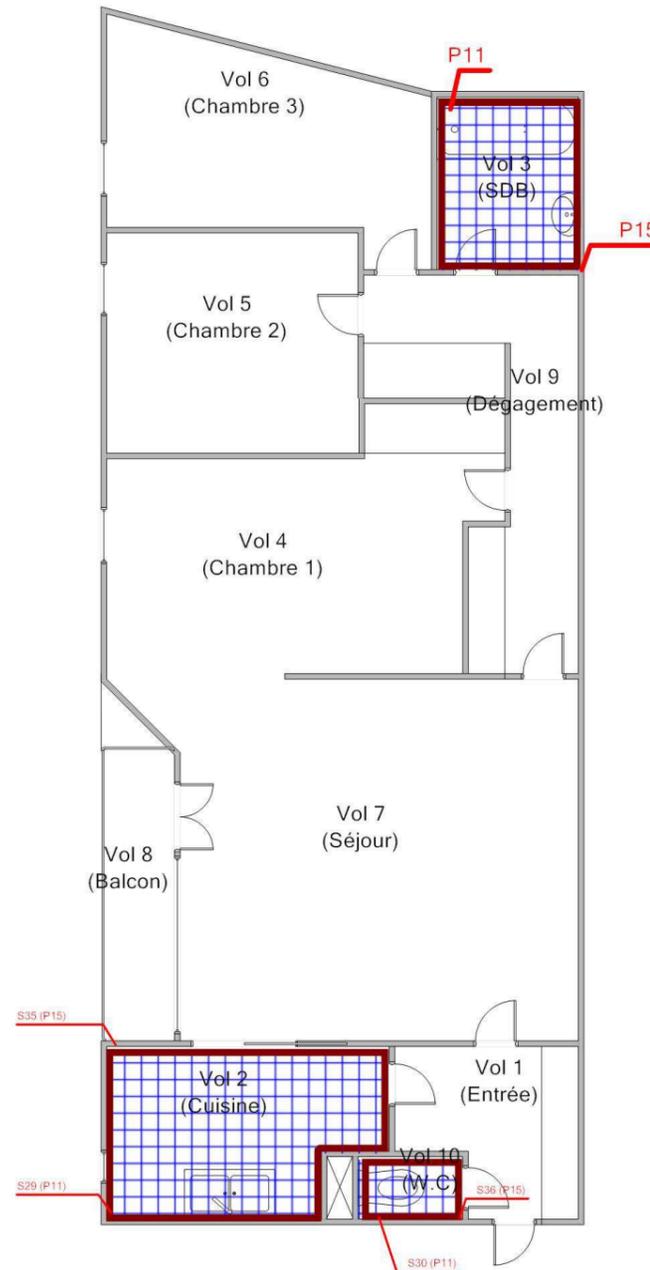

Adresse du bien
5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°6 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001569

Légende

	P15 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides
---	--

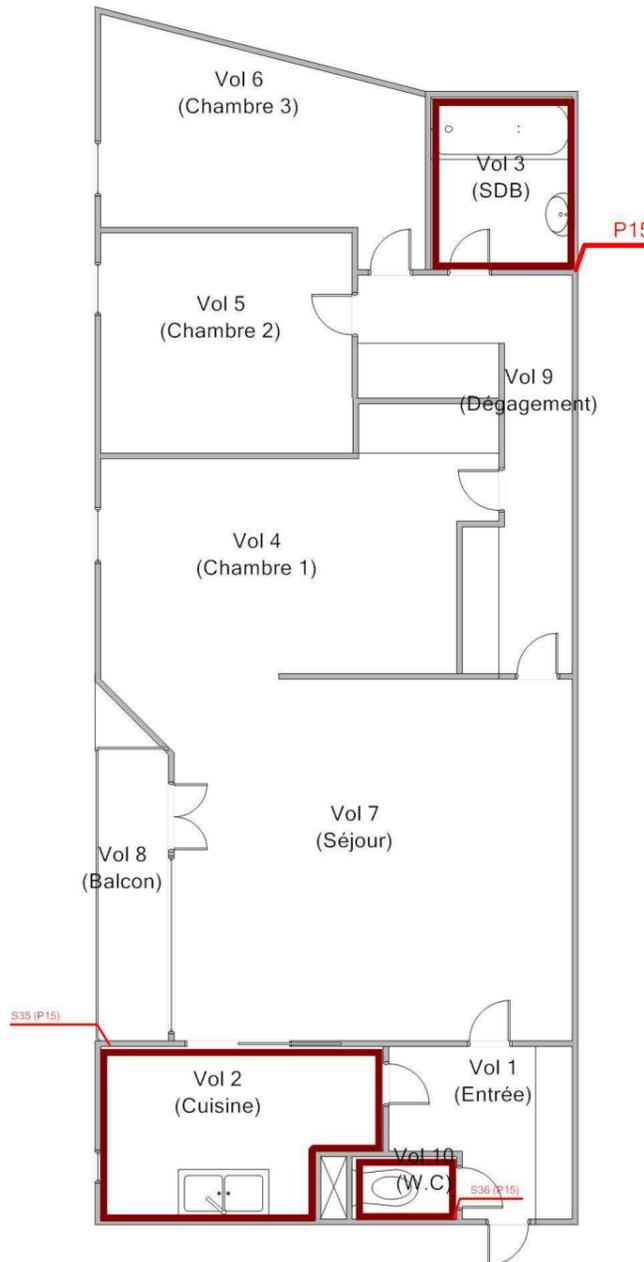

Adresse du bien
5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°6 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001569

Légende

 P11 : Enduit plâtre
(Plafond pièces
humides)

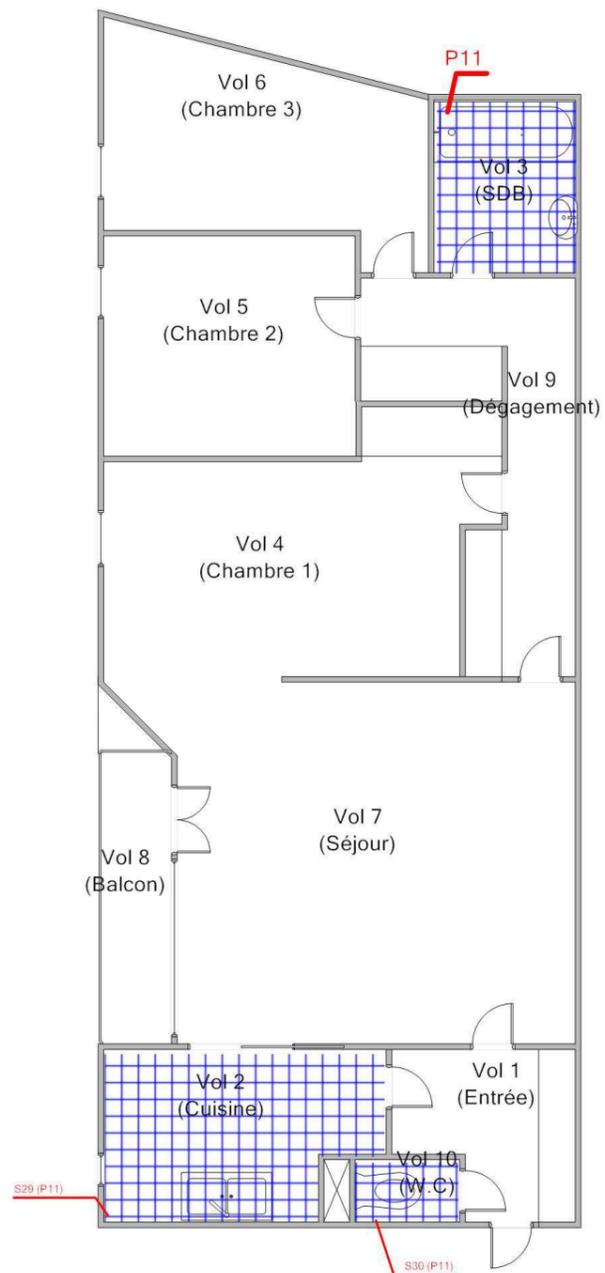

Adresse du bien
5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
19/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001569 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001569 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	Prélevement
002HD001569 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement
002HD001569 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement
002HD001569 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001569 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	I1



Référence	Localisation	Action
	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°6 - Vol 7 (Séjour)	I3



002HD001569 n°1 - 1 (P1)



002HD001569 n°1 - 2 (P1)



002HD001569 n°2 - 1 (P2)



002HD001569 n°2 - 2 (P2)



002HD001569 n°3 - 1 (P3)



002HD001569 n°3 - 2 (P3)



002HD001569 n°4 - 1 (P4)



002HD001569 n°4 - 2 (P4)



002HD001569 n°5 - 2 (P5)



002HD001569 n°5 - 1 (P5)



002HD001569 n°6 - 1 (P6)



002HD001569 n°6 - 2 (P6)



002HD001569 n°7 - 1 (P7)



002HD001569 n°7 - 2 (P7)



002HD001569 n°8 - 1 (P8)



002HD001569 n°8 - 2 (P8)



002HD001569 n°9 - 2 (P9)



002HD001569 n°9 - 1 (P9)



002HD001569 n°10 - 1 (P10)



002HD001569 n°10 - 2 (P10)



002HD001569 n°11 - 1 (P11)



002HD001569 n°11 - 2 (P11)



002HD001569 n°12 - 1 (P12)



002HD001569 n°12 - 2 (P12)



002HD001569 n°13 - 1 (P13)



002HD001569 n°13 - 2 (P13)



002HD001569 n°14 - 1 (P14)



002HD001569 n°14 - 2 (P14)



002HD001569 n°15 - 1 (P15)



002HD001569 n°15 - 2 (P15)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtréuse blanche en faible quantité - -	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse blanche - -	Appartement n°6 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture + papier + carton en faible quantité - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtréux blanc en vrac - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris en vrac + sous couche de ragréage blanche en faible quantité - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P9	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°6 - Vol 9 (Dégagement)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides) - -	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité - -	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité - sous lino actuel -	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac + peinture en faible quantité - -	Appartement n°6 - Vol 4 (Chambre 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtréux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture - -	Appartement n°6 - Vol 3 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60942 EN DATE DU 03/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-60942 Réf. Commande Client : 002HD001569
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071706-51929	Description ITGA : Colle beige en vrac avec couche cartonnée / Couche plâtreuse blanche en faible quantité
▶ Colle beige en vrac avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche en faible quantité	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071706-51930	Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

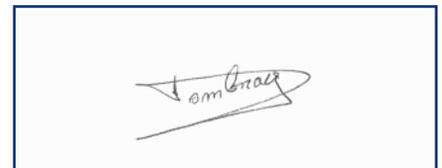

Validé par : Jessica DE COL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60942 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints de la menuiserie / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51931 Description ITGA : Matériau souple noir / Mousse blanche		
▶ Matériau souple noir + mousse blanche	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 9 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51932 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton en faible quantité		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier + carton en faible quantité	META	3	03/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 9 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51933 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 9 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-51934 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60942 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00409000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51935 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001569007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine pièces sèches / Vol 9 (Dégagement) Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée blanche en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité + ragrée gris en vrac + sous couche de ragrée blanche en faible quantité	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00409000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51936 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001569008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige d'origine avec colle jaune + ragrée (pièces sèches) / Vol 9 (Dégagement) Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Peinture</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragrée gris + peinture	META	1	01/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00409000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51937 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001569009 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 9 (Dégagement) Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00409000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071706-51938 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001569010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB) Description ITGA : Colle beige en vrac</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	2	03/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60942 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 3 (SDB)				Réf échantillon ITGA : IT071706-51939 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	3	03/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine pièces humides / Vol 3 (SDB)				Réf échantillon ITGA : IT071706-51940 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose en vrac / Peinture en faible quantité
▶ Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage rose en vrac + peinture en faible quantité	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino d'origine beige avec colle jaune + ragréage (pièces humides) / Vol 3 (SDB)				Réf échantillon ITGA : IT071706-51941 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité	META	3	03/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001569014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 4 (Chambre 1)				Réf échantillon ITGA : IT071706-51942 Description ITGA : Matériau souple blanc en vrac / Peinture en faible quantité
▶ Matériau souple blanc en vrac + peinture en faible quantité	META	1	30/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-60942 EN DATE DU 03/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00409000010000100006_ 5 RUE FELIX RIGOT - LE PALACE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 6 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001569015 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-51943</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau marron avec poussières / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac + matériau marron avec poussières + peinture	META	1	01/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.