

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	90 GRANDE RUE - GRANDE RUE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00410000020000100009_
Date du repérage :	22/05/2017
Désignation :	Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	90 GRANDE RUE - GRANDE RUE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00410000020000100009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 22/05/2017	Nom : MORA Denis	Date du rapport : 09/06/2017 A Riorges, le 09/06/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 		 <p>Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)</p>	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°9 - Vol 3 (SDB) Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement n°9 - Vol 7 (Débaras) Appartement n°9 - Vol 9 (Séjour)</p>	<p>Appartement n°9 - Vol 2 (W.C) Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°9 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement n°9 - Vol 8 (Entrée) Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)</p>

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 11 (Dégagement)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Débaras) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Débaras) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	



Revêtement de sol	Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Débarras) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Dégagement)	
-------------------	-----------------	---	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Séjour)	Lino simili parquet avec colle jaune	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lino simili parquet avec colle jaune	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lino simili parquet avec colle jaune	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 9 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 8 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 7 (Débarras)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 6 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 5 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 11 (Dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4
Vol 4 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 9 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 8 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 11 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 5 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 6 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 7 (Débarras)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5
Vol 11 (Dégagement)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P10



Vol 2 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P12
Vol 3 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P12
Vol 1 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P12

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Prélèvement Bandes à Plaque de plâtre des murs amiantés dans les pièces sèches.

Prélèvement Bandes à Plaque de plâtre des murs non amiantés dans les pièces humides.

Contre analyse :

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les bandes entre les plaques de plâtre avec un prélèvement supplémentaire dans une autre pièce humide et un dans une autre pièce sèche afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°9 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment
Vol 3 (SDB) - Appartement n°9	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD001508 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 11 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°10 - 1 - 002HD001508 n°10 - 2	P10	Tampon bitumineux noir + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 8 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°1 - 1 - 002HD001508 n°1 - 2	P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P1 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001508 n°1 - 1 - 002HD001508 n°1 - 2	P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S7 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 8 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S8 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 11 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S9 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S10 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 7 (Débarras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S12 (P5)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001508 n°5 - 1 - 002HD001508 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°8 - 1 - 002HD0015 08 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°9 - 1 - 002HD0015 08 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 08 n°9 - 1 - 002HD0015 08 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	mastic vitrier interieur et exterieur + joint d'étanchéité + mousse sur dormant		002HD0015 08 n°10 - 1 - - 002HD0015 08 n°10 - 2 - - 002HD0015 08 n°10 - 3 - - 002HD0015 08 n°10 - 4 - - 002HD0015 08 n°10 - 5 - - S21 - 7 - 002HD0015 08 n°10 - 6				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OY00000 2



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	mastic vitrier interieur et exterieur + joint d'étanchéité + mousse sur dormant		002HD0015				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OY00000 2
							08 n°10 - 1				
							-				
							002HD0015				
							08 n°10 - 2				
							-				
002HD0015											
08 n°10 - 3											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 4											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 5											
- S21 - 7 -											
002HD0015											
08 n°10 - 6											
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	mastic vitrier interieur et exterieur + joint d'étanchéité + mousse sur dormant		002HD0015				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OY00000 2
							08 n°10 - 1				
							-				
							002HD0015				
							08 n°10 - 2				
							-				
002HD0015											
08 n°10 - 3											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 4											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 5											
- S21 - 7 -											
002HD0015											
08 n°10 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	mastic vitrier interieur et exterieur + joint d'étanchéité + mousse sur dormant		002HD0015				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OY00000 2
							08 n°10 - 1				
							-				
							002HD0015				
							08 n°10 - 2				
							-				
002HD0015											
08 n°10 - 3											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 4											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 5											
- S21 - 7 -											
002HD0015											
08 n°10 - 6											
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	mastic vitrier interieur et exterieur + joint d'étanchéité + mousse sur dormant		002HD0015				Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONN EMENT n°002OY00000 2
							08 n°10 - 1				
							-				
							002HD0015				
							08 n°10 - 2				
							-				
002HD0015											
08 n°10 - 3											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 4											
-											
002HD0015											
08 n°10 - 5											
- S21 - 7 -											
002HD0015											
08 n°10 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S1 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 8 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S2 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 7 (Débarras)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S3 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S4 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S5 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 11 (Dégagement)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces sèches)	S6 (P4)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 08 n°4 - 1 - 002HD0015 08 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°12 - 1	P12	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S36 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 08 n°12 - 1	P12	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S37 (P12)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 08 n°12 - 1	P12	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°13 - 1 - 002HD0015 08 n°13 - 2	P13	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (Plafond pièces humides)	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 08 n°13 - 1 - 002HD0015 08 n°13 - 2	P13	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°3 - 1 - 002HD001508 n°3 - 2	P3	Colle beige en faible quantité en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°14 - 1 - 002HD001508 n°14 - 2	P14	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau souple blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes vertes avec colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°6 - 1	P6	Moquette verte + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001508 n°7 - 1 - 002HD001508 n°7 - 2	P7	Ragréage beige en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 8 (Entrée) - Vol 7 (Débaras) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001508 n°7 - 1 - 002HD001508 n°7 - 2	P7	Ragréage beige en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°11 - 1 - 002HD0015 08 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 08 n°11 - 1 - 002HD0015 08 n°11 - 2	P11	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°15 - 1	P15	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 8 (Entrée) - Vol 7 (Débaras)	Revêtement de sol	Lino gris avec colle jaune	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 08 n°15 - 1	P15	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 08 n°16 - 1 - 002HD0015 08 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001508 n°16 - 1 - 002HD001508 n°16 - 2	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9	Vol 9 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino simili parquet avec colle jaune	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino simili parquet avec colle jaune	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino simili parquet avec colle jaune	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°9	Appartement n°9 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°9	Appartement n°9 - Plan de prélèvements
	Appartement n°9	Appartement n°9 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°9	Appartement n°9 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement n°9	Appartement n°9 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Appartement n°9	Appartement n°9 - MPCA Equipements divers et accessoires




APPARTEMENT N°9 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001508

Légende



Volume non visité

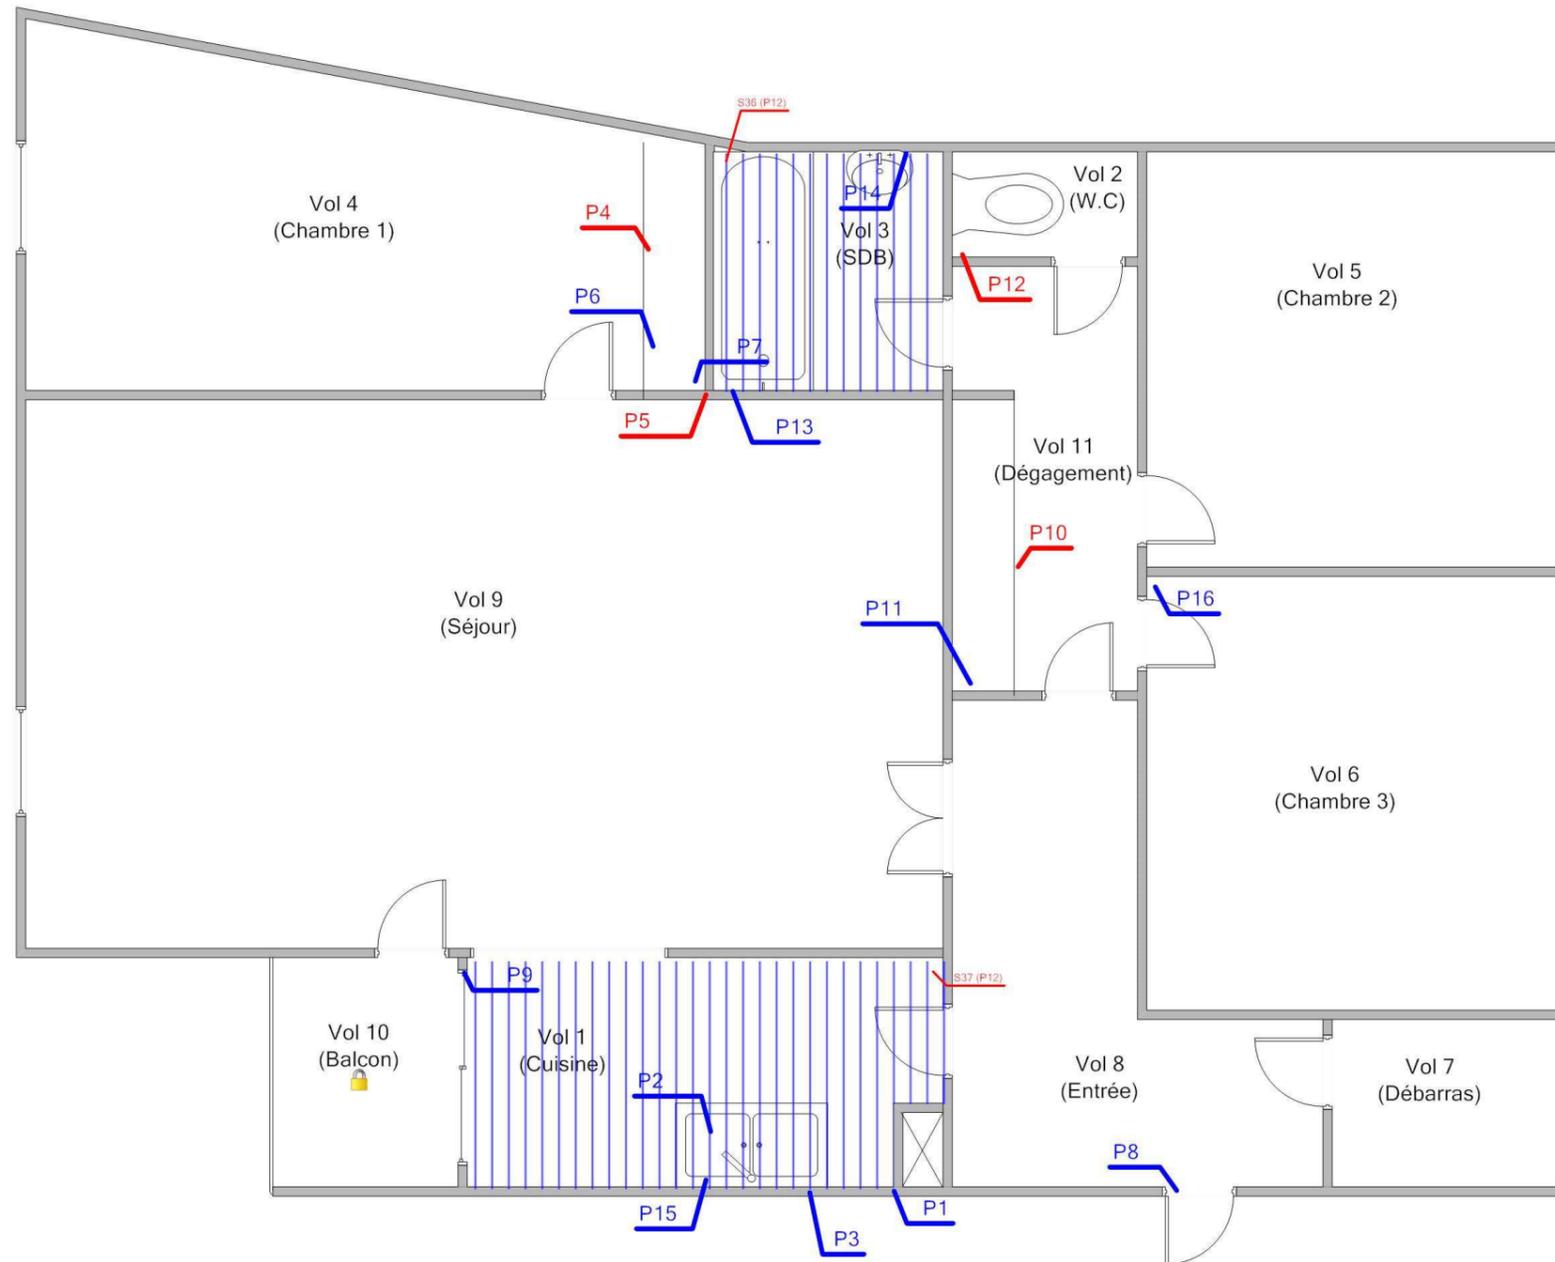

Adresse du bien
90 GRANDE RUE - GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
22/05/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°9 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001508

Légende

 P5 : Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches

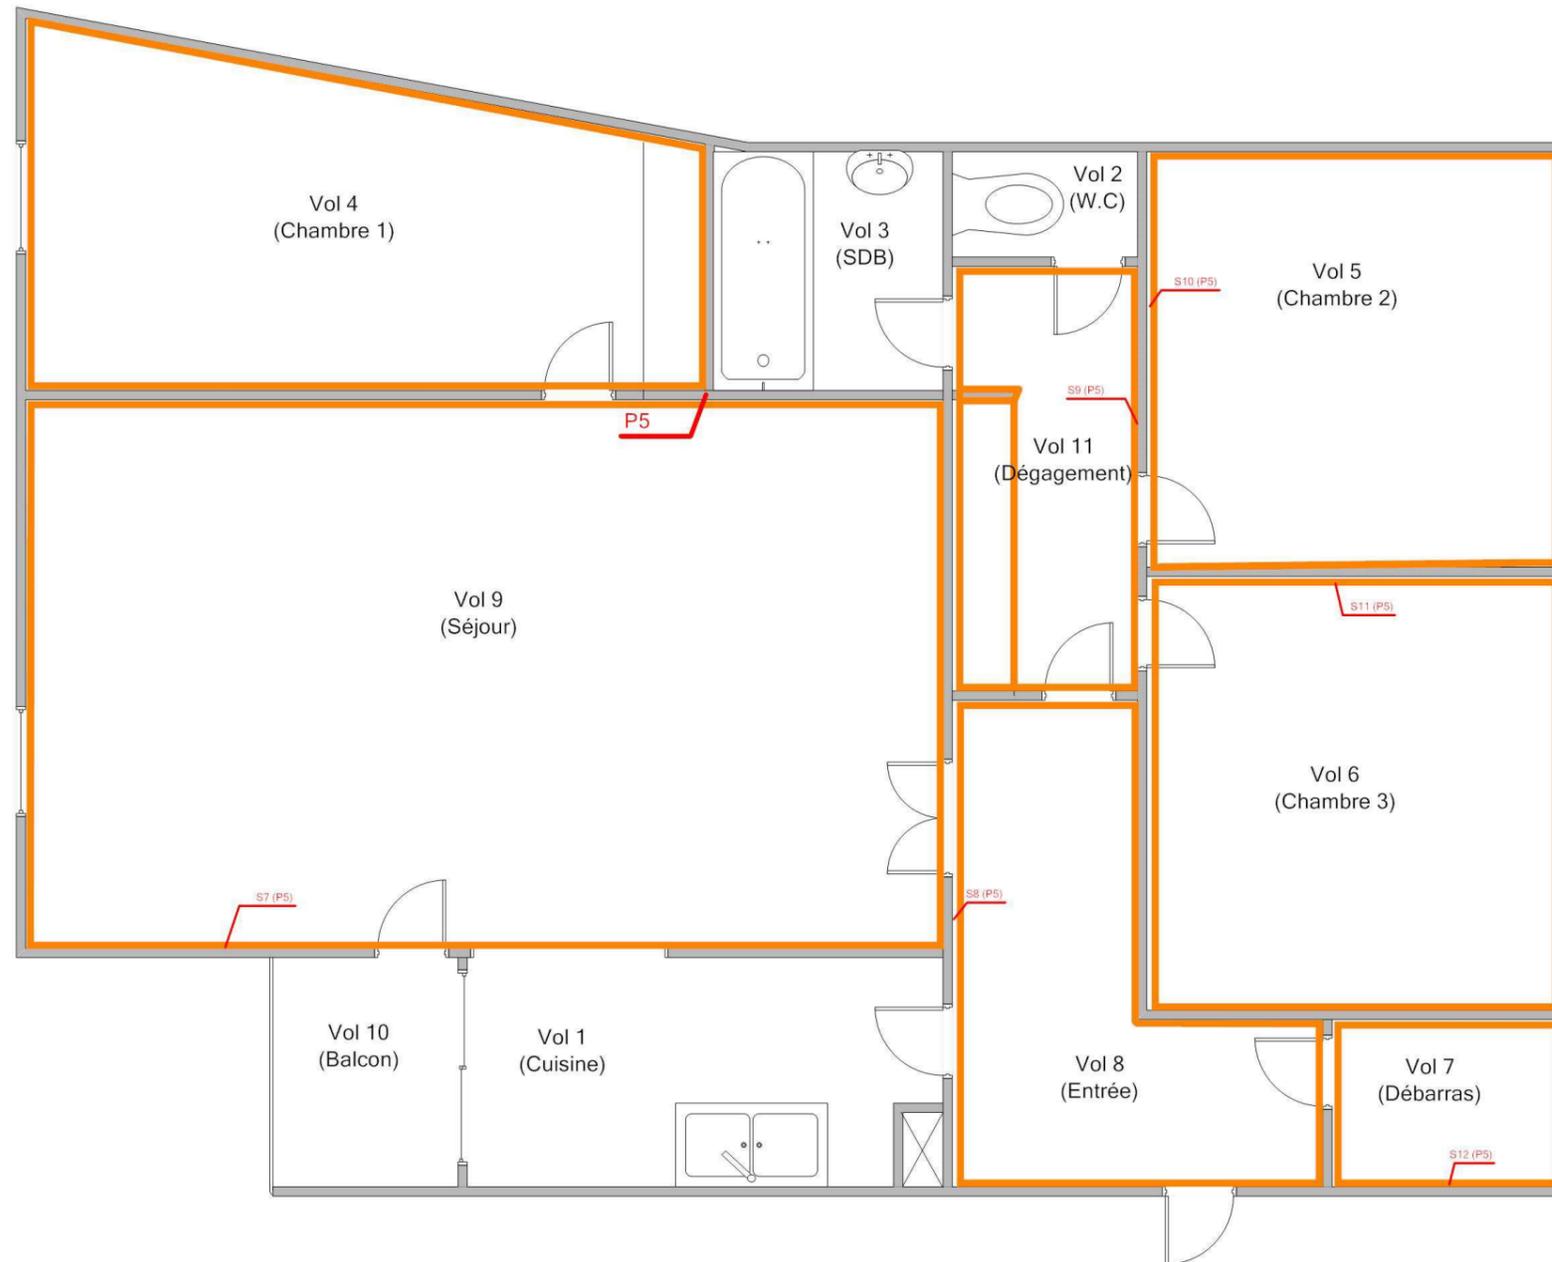

Adresse du bien
90 GRANDE RUE - GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
22/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°9 - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001508

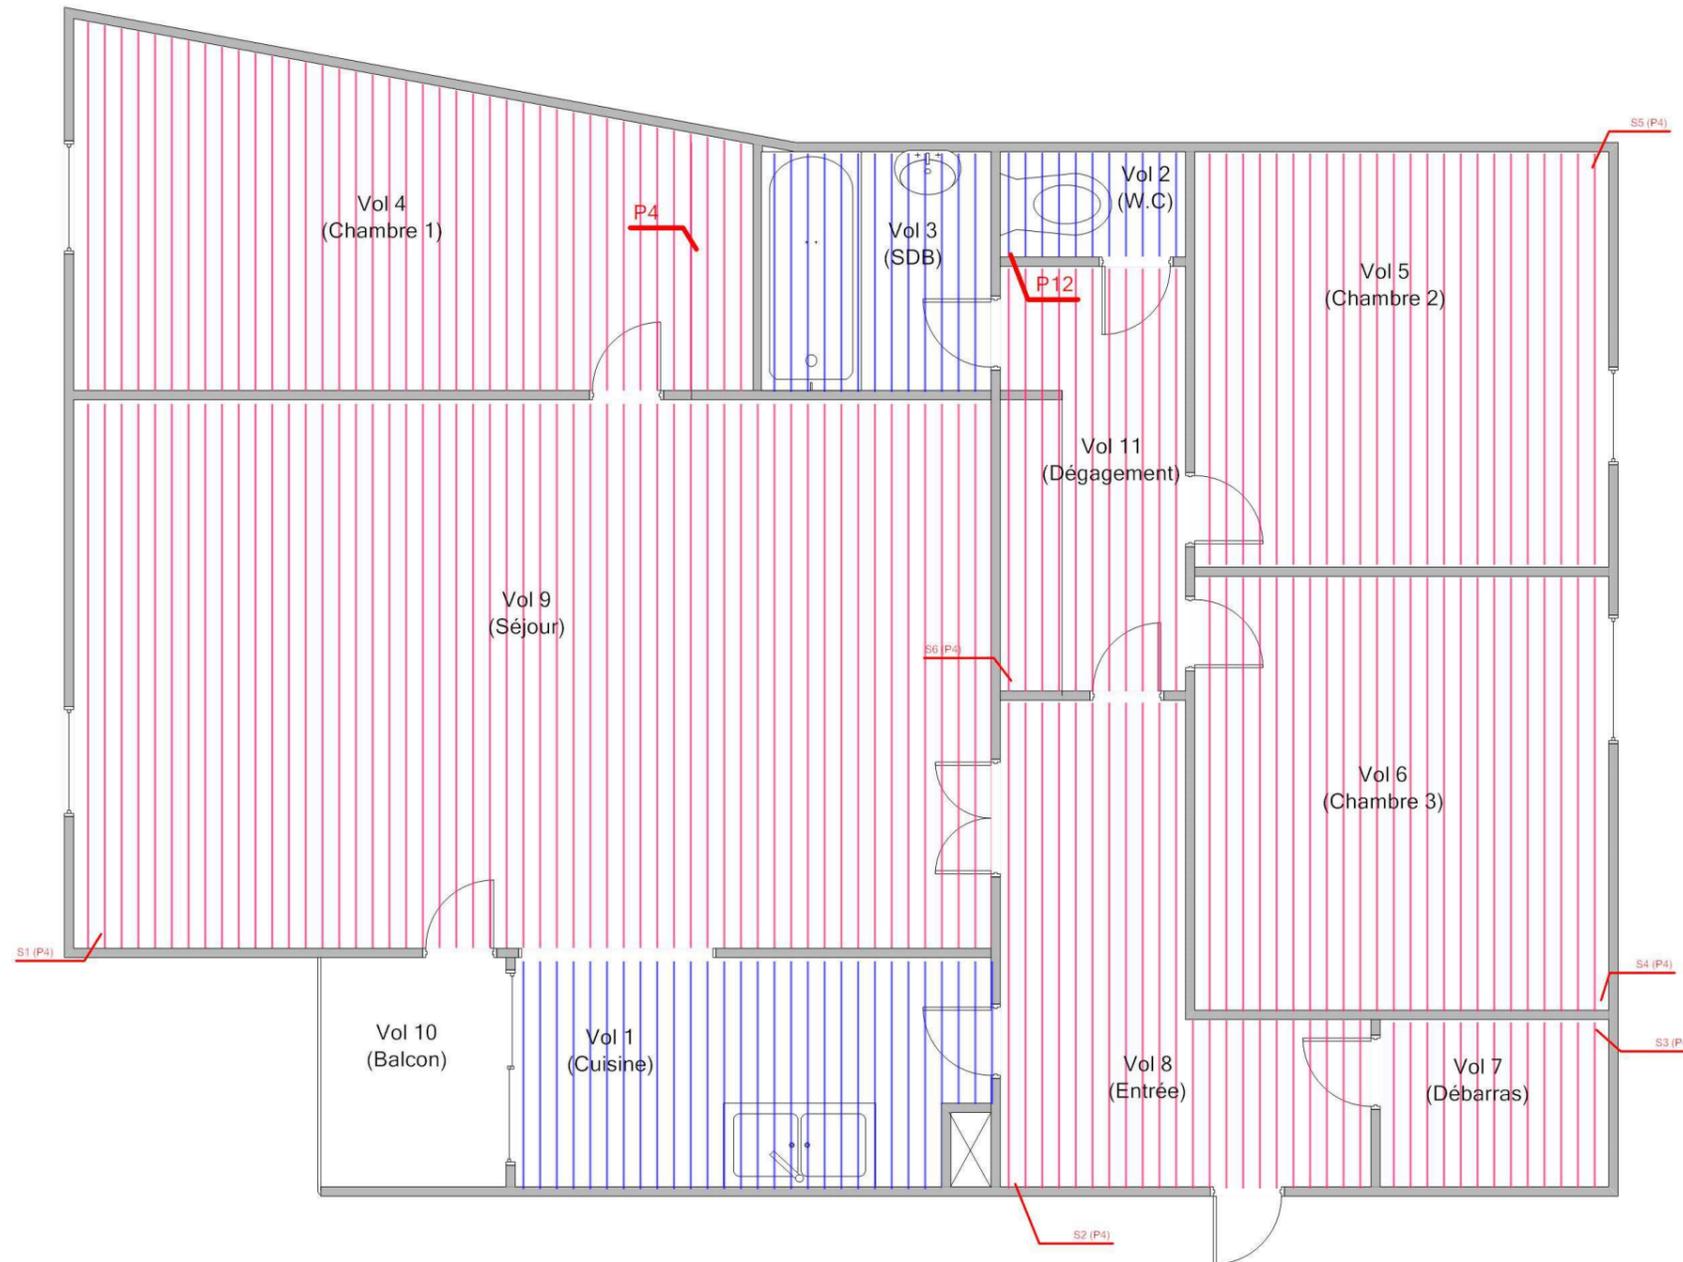

Légende

 P12 : Enduit plâtre
(Plafond pièces
humides)

 P4 : Enduit ciment
(Plafond pièces
sèches)



Adresse du bien
90 GRANDE RUE - GRANDE RUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
22/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001508 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001508 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001508 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001508 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement positif
002HD001508 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001508 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001508 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001508 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°9 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001508 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°9 - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001508 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001508 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001508 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001508 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001508 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°9 - Vol 2 (W.C)	Prélevement positif
002HD001508 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001508 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001508 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001508 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001508 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001508 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°9 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001508 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°9 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	Appartement n°9 - Vol 9 (Séjour)	I1
	Appartement n°9 - Vol 5 (Chambre 2)	I2
	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	I3

Référence	Localisation	Action
002HD001508 n°10 - 6 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001508 n°10 - 5 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001508 n°10 - 4 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001508 n°10 - 3 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001508 n°10 - 2 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S21 - 7 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001508 n°10 - 1 (A21)	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents



002HD001508 n°1 - 1 (P1)



002HD001508 n°1 - 2 (P1)



002HD001508 n°2 - 1 (P2)



002HD001508 n°3 - 1 (P3)



002HD001508 n°3 - 2 (P3)



002HD001508 n°4 - 1 (P4)



002HD001508 n°4 - 2 (P4)



002HD001508 n°5 - 2 (P5)



002HD001508 n°5 - 1 (P5)



002HD001508 n°6 - 1 (P6)



002HD001508 n°7 - 2 (P7)



002HD001508 n°7 - 1 (P7)



002HD001508 n°8 - 2 (P8)



002HD001508 n°8 - 1 (P8)



002HD001508 n°9 - 1 (P9)



002HD001508 n°9 - 2 (P9)



002HD001508 n°10 - 1 (P10)



002HD001508 n°10 - 2 (P10)



002HD001508 n°11 - 2 (P11)



002HD001508 n°11 - 1 (P11)



002HD001508 n°12 - 1 (P12)



002HD001508 n°13 - 1 (P13)



002HD001508 n°13 - 2 (P13)



002HD001508 n°14 - 1 (P14)



002HD001508 n°14 - 2 (P14)



002HD001508 n°15 - 1 (P15)



002HD001508 n°16 - 1 (P16)



002HD001508 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



002HD001508 n°10 - 6 (A21)



002HD001508 n°10 - 5 (A21)



002HD001508 n°10 - 4 (A21)



002HD001508 n°10 - 3 (A21)



002HD001508 n°10 - 2 (A21)



S21 - 7 (A21)



002HD001508 n°10 - 1 (A21)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité en vrac avec poussières - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage beige en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 4 (Chambre 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 8 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	
P10	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux noir + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 11 (Dégagement)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides) - -	Appartement n°9 - Vol 2 (W.C)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	

P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau souple blanc non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture avec poussières non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 1 (Cuisine)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 - Vol 6 (Chambre 3)	



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
 35760 SAINT-GREGOIRE
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.23.22.52.27
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-52772 Réf. Commande Client : 002HD001508
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001508001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT141706-11000		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité / Peintures multiples en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	2	09/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ Réf échantillon ITGA : IT141706-11001 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Tampon bitumineux noir / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	META	2	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ Réf échantillon ITGA : IT141706-11002 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige en faible quantité en vrac avec poussières / Carrelage</p>				
▶ Colle beige en faible quantité en vrac avec poussières	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ Réf échantillon ITGA : IT141706-11003 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 1) Description ITGA : Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	1	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ Réf échantillon ITGA : IT141706-11004 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Chambre 1) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes vertes avec colle jaune / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11005</p> <p>Description ITGA : Moquette verte / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▶ Moquette verte + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	08/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11006</p> <p>Description ITGA : Ragréage beige en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Ragréage beige en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 8 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11007</p> <p>Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières / Peintures multiples</p>				
▶ Matériau souple noir avec poussières + peintures multiples non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11008</p> <p>Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Matériau souple blanc avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508010 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 11 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11009</p> <p>Description ITGA : Tampon bitumineux noir / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Tampon bitumineux noir + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	3	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu avec colle jaune / Vol 11 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11010</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 2 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11011</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse en vrac / Peintures multiples en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	2	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (Plafond pièces humides) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11012</p> <p>Description ITGA : Enduit beige en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Peinture en vrac</p>				
▶ Enduit beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	3	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11013</p> <p>Description ITGA : Colle beige en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau souple blanc</p>				
▶ Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + papier en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau souple blanc non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec colle jaune / Vol 1 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11014</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture avec poussières</p>				
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + peinture avec poussières non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52772 EN DATE DU 09/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00410000020000100009_ 90 GRANDE RUE - GRANDE RUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 9 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001508016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine / Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT141706-11015</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Ragréage gris en vrac / Peinture en faible quantité</p>				
<p>▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable</p>	META	1	08/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.