

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |   |
|--------------------|---|
| Adresse :          | 10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE AA         |
| CP - Ville :       | 53160 BAIS  |
| Référence client : | _00431000020000100011_                              |
| Date du repérage : | 11/05/2016  |
| Désignation :      | Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage |



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

| Rapport  | Annexes  |
|--|--|
| <p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

## Renseignements administratifs

| A                         |   | B  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Designation de l'immeuble |   | Propriétaire / Donneur d'ordre   |  |
| Adresse :                 | 10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE AA<br>53160 BAIS | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE<br>HABITAT                              | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H.<br>MAYENNE HABITAT                           |
| Référence client :        | _00431000020000100011_                                    | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE<br>BEUNEUX - CS 62039 53020<br>LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE<br>BEUNEUX - CS 62039 53020<br>LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :             | Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er<br>étage    |  |  |
| Date de construction :    |   |  |  |



| C   | Opérateur de repérage  | D  | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020        |
|---|--|--|--|
| Compagnie & Siret :<br>Nom :<br>Accompagnateur :<br>Date de repérage :  | AC Environnement (N° 441355914)<br>JOUSSELIN David<br>Néant ()<br>11/05/2016 | Nom : MORA Denis<br><br>Date du rapport : 09/06/2016<br>A Riorges, le 09/06/2016 |  |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre<br><br>Numéro attestation : CPDI3391 V2<br>Délivré le : 03/04/2015<br> |  | Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)            |  |

| E | Pièces visitées |
|---|-----------------|
|---|-----------------|

| Liste des locaux visités :                      |   |
|---|---|
| LGT 11 - Vol 1 (Séjour)<br>LGT 11 - Vol 3 (SDB) | LGT 11 - Vol 2 (Cuisine)<br>LGT 11 - Vol 4 (Entrée) |

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan   | Volume  | Localisation |
|--|--------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | LGT 11 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | LGT 11 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) |              |
| Revêtement de sol                        | LGT 11 | Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) |              |
| Equipements divers et accessoires        | LGT 11 | Vol 2 (Cuisine)   |              |
| Revêtement de mur                        | LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)                                   |              |

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

### L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet



**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation    | Matériau           | Justification  |
|-----------------|--------------------|--|
| Vol 1 (Séjour)  | PVC double vitrage | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC   |
| Vol 2 (Cuisine) | Mastic étanchéité  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 3 (SDB)     | Mastic étanchéité  | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

### R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification                        | Remarque   |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Vol 3<br>(SDB) - LGT 11    | Inaccessible sans sondage destructif | volume sous baignoire Accès impossible sans destruction du tablier |

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan   | Localisation    | Composant | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |  |                |                         | Laboratoire |                        |          | Conclusion   |
|--------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------|--|
|        |                 |           |                   | Réf action                   | Observation  | Précision loc. | Ref photo               | Ref Prél.   | Descriptif             | Résultat |  |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux | P9                           | Réalisation d'un prélèvement                               | noir           | 002HD0009<br>47 n°9 - 1 | P9          | Tampon bitumineux noir | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux | P9                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | noir           | 002HD0009<br>47 n°9 - 1 | P9          | Tampon bitumineux noir | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) | Evier     | Mastic étanchéité | I2                           |  |                | I2 - 1                  |             |                        |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)     | Evier     | Mastic étanchéité | I2                           |  |                | I2 - 1                  |             |                        |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
|      |              |           |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |            |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan   | Localisation                    | Composant                         | Partie composant                       | Descriptif de l'action menée |  |  |  | Laboratoire |  |          | Conclusion   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|-------------|--|----------|--|
|        |                                 |                                   |  | Réf action                   | Observation  | Précision loc.                                 | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |  |
| LGT 11 | Vol 4 (Entrée)                  | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués   | P1                           | Réalisation d'un prélèvement                               | Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches  | 002HD0009<br>47 n°1 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°1 - 2 | P1          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués   | P1 - S4                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches  | 002HD0009<br>47 n°1 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°1 - 2 | P1          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 4 (Entrée)                  | Menuiseries                       | Joint étanchéité porte d'entrée        | P3                           | Réalisation d'un prélèvement                               | joint souple noir                              | 002HD0009<br>47 n°3 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°3 - 2 | P3          | Matériau souple noir avec poussières                           | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)                     | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués   | P5                           | Réalisation d'un prélèvement                               | Cloison et doublage placoplâtre pièces humides | 002HD0009<br>47 n°5 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine)                 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués   | S1                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5 | Cloison et doublage placoplâtre pièces humides | 002HD0009<br>47 n°5 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°5 - 2 | P5          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour)                  | Cloisons légères ou préfabriquées | MAP pour collé placoplatre sur porteur | P8                           | Réalisation d'un prélèvement                               |  | 002HD0009<br>47 n°8 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°8 - 2 | P8          | Matériau plâtreux blanc en vrac                                | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (SDB)    | Cloisons légères ou préfabriquées | MAP pour collé placoplatre sur porteur | P8 - S5                      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 |  | 002HD0009<br>47 n°8 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°8 - 2 | P8          | Matériau plâtreux blanc en vrac                                | Négatif  | Négatif sur analyse  |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour)                  | Menuiseries                       | PVC double vitrage                     | I1                           |  |  | I1 - 1   |             |  |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan   | Localisation    | Composant     | Partie composant         | Descriptif de l'action menée |  |                                  |  | Laboratoire |  |          | Conclusion          |
|--------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|----------|---------------------|
|        |                 |               |                          | Réf action                   | Observation  | Précision loc.                   | Ref photo  | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                     |
| LGT 11 | Vol 4 (Entrée)  | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P2                           | Réalisation d'un prélèvement                               | Plafond placoplâtre pièce sèche  | 002HD0009<br>47 n°2 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour)  | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S3                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | Plafond placoplâtre pièce sèche  | 002HD0009<br>47 n°2 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°2 - 2 | P2          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)     | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | P4                           | Réalisation d'un prélèvement                               | Plafond placoplâtre pièce humide | 002HD0009<br>47 n°4 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) | Faux plafonds | Joints panneau / plaques | S2                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | Plafond placoplâtre pièce humide | 002HD0009<br>47 n°4 - 1 -<br>002HD0009<br>47 n°4 - 2 | P4          | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan   | Localisation    | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée |                              |                                |   | Laboratoire |  |          | Conclusion          |
|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
|        |                 |                   |                                 | Réf action                   | Observation                  | Précision loc.                 | Ref photo   | Ref Prél.   | Descriptif   | Résultat |                     |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)     | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P6                           | Réalisation d'un prélèvement | grise (carreaux 10 X 10 Blanc) | 002HD0009<br>47 n°6 - 1                                   | P6          | Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)     | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P7                           | Réalisation d'un prélèvement | Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) | 002HD0009<br>47 n°7 - 1                                   | P7          | Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité          | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colles de carrelages (faïences) | P10                          | Réalisation d'un prélèvement | grise (carreaux 10 X 10 Blanc) | 002HD0009<br>47 n°10 - 1<br>-<br>002HD0009<br>47 n°10 - 2 | P10         | Colle beige en vrac + peinture                               | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



| Plan   | Localisation                                  | Composant         | Partie composant                | Descriptif de l'action menée |   |                          |   | Laboratoire |   |          | Conclusion          |
|--------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
|        |   |                   |                                 | Réf action                   | Observation   | Précision loc.           | Ref photo   | Ref Prél.   | Descriptif                                      | Résultat |                     |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine)                               | Revêtement de sol | Ragréage                        | P11                          | Réalisation d'un prélèvement                                | rose (pièces humides)    | 002HD0009<br>47 n°11 - 1                                  | P11         | Ragréage  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 3 (SDB)                                   | Revêtement de sol | Ragréage                        | S9                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | rose (pièces humides)    | 002HD0009<br>47 n°11 - 1                                  | P11         | Ragréage  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 2 (Cuisine)                               | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P12                          | Réalisation d'un prélèvement                                | lino beige + colle jaune | 002HD0009<br>47 n°12 - 1                                  | P12         | Revêtement souple beige + colle polymère jaune  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour) - Vol 4 (Entrée) - Vol 3 (SDB) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | S6 - S7 - S8                 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12 | lino beige + colle jaune | 002HD0009<br>47 n°12 - 1                                  | P12         | Revêtement souple beige + colle polymère jaune  | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 4 (Entrée)                                | Revêtement de sol | Ragréage                        | P13                          | Réalisation d'un prélèvement                                | Rose pièces sèches       | 002HD0009<br>47 n°13 - 1<br>-<br>002HD0009<br>47 n°13 - 2 | P13         | Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche | Négatif  | Négatif sur analyse |
| LGT 11 | Vol 1 (Séjour)                                | Revêtement de sol | Ragréage                        | S10                          | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | Rose pièces sèches       | 002HD0009<br>47 n°13 - 1<br>-<br>002HD0009<br>47 n°13 - 2 | P13         | Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche | Négatif  | Négatif sur analyse |



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref.   | Plans | Titre du plan                              |
|--------|-------|--|
| LGT 11 |       | LGT 11 - Plan de repérage - Actions menées |
| LGT 11 |       | LGT 11 - Plan de prélèvements              |






# LGT 11 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD000947

Légende

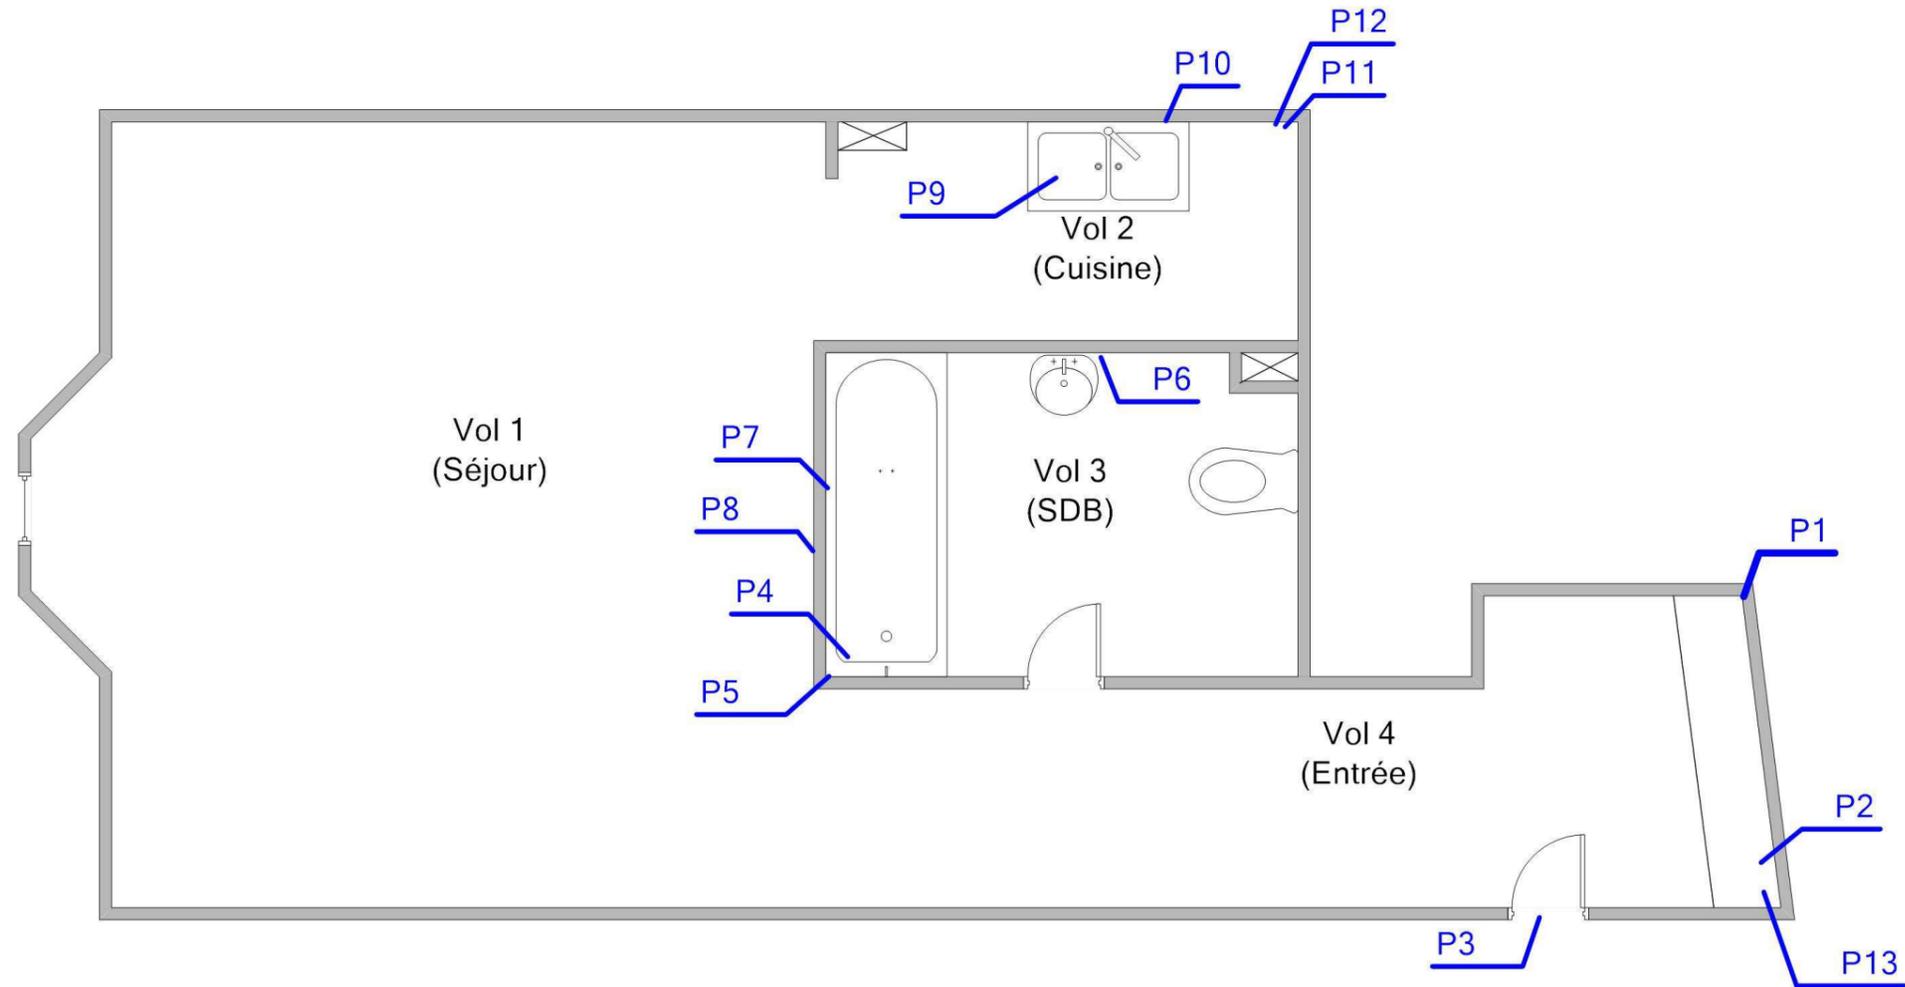

**Adresse du bien**  
10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE AA  
53160 BAIS

**Désignation**  
Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage

**Date intervention**  
11/05/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                  | Localisation                | Action              |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 002HD000947 n°1 - 1 (P1)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°1 - 2 (P1)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°2 - 1 (P2)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°2 - 2 (P2)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°3 - 1 (P3)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°3 - 2 (P3)   | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°4 - 1 (P4)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°4 - 2 (P4)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°5 - 1 (P5)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°5 - 2 (P5)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°6 - 1 (P6)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°7 - 1 (P7)   | LGT 11 - Vol 3<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°8 - 1 (P8)   | LGT 11 - Vol 1<br>(Séjour)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°8 - 2 (P8)   | LGT 11 - Vol 1<br>(Séjour)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°9 - 1 (P9)   | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°10 - 1 (P10) | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°10 - 2 (P10) | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°11 - 1 (P11) | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°12 - 1 (P12) | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°13 - 1 (P13) | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002HD000947 n°13 - 2 (P13) | LGT 11 - Vol 4<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
|                            | LGT 11 - Vol 1<br>(Séjour)  | I1                  |
|                            | LGT 11 - Vol 2<br>(Cuisine) | I2                  |



002HD000947 n°1 - 1 (P1)



002HD000947 n°1 - 2 (P1)




002HD000947 n°2 - 1 (P2)



002HD000947 n°2 - 2 (P2)



002HD000947 n°3 - 1 (P3)

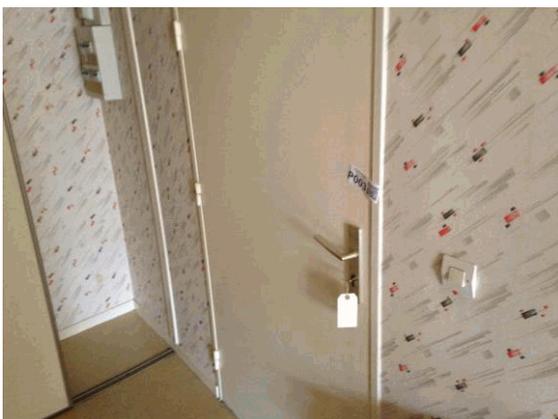

002HD000947 n°3 - 2 (P3)



002HD000947 n°4 - 1 (P4)



002HD000947 n°4 - 2 (P4)



002HD000947 n°5 - 1 (P5)



002HD000947 n°5 - 2 (P5)



002HD000947 n°6 - 1 (P6)



002HD000947 n°7 - 1 (P7)



002HD000947 n°8 - 1 (P8)



002HD000947 n°8 - 2 (P8)



002HD000947 n°9 - 1 (P9)




002HD000947 n°10 - 1 (P10)



002HD000947 n°10 - 2 (P10)



002HD000947 n°11 - 1 (P11)

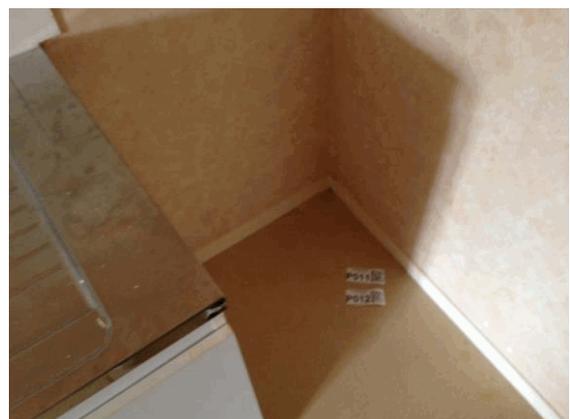

002HD000947 n°12 - 1 (P12)



002HD000947 n°13 - 1 (P13)



002HD000947 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



**ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses**

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie                                | Composant                         | Matériau  | Localisation             | Observation |
|-----------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| P1        | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -  | LGT 11 - Vol 4 (Entrée)  |             |
| P2        | Plafond et faux-plafonds                 | Faux plafonds                     | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture - Plafond placoplâtre pièce sèche -                | LGT 11 - Vol 4 (Entrée)  |             |
| P3        | Parois verticales intérieures et enduits | Menuiseries                       | Matériau souple noir avec poussières - joint souple noir -  | LGT 11 - Vol 4 (Entrée)  |             |
| P4        | Plafond et faux-plafonds                 | Faux plafonds                     | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture - Plafond placoplâtre pièce humide -               | LGT 11 - Vol 3 (SDB)     |             |
| P5        | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides - | LGT 11 - Vol 3 (SDB)     |             |
| P6        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier - grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -                   | LGT 11 - Vol 3 (SDB)     |             |
| P7        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -                            | LGT 11 - Vol 3 (SDB)     |             |
| P8        | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en vrac - -   | LGT 11 - Vol 1 (Séjour)  |             |
| P9        | Equipements divers et accessoires        | Evier                             | Tampon bitumineux noir - noir -   | LGT 11 - Vol 2 (Cuisine) |             |
| P10       | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige en vrac + peinture - grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -   | LGT 11 - Vol 2 (Cuisine) |             |
| P11       | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol                 | Ragréage - rose (pièces humides) -  | LGT 11 - Vol 2 (Cuisine) |             |
| P12       | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol                 | Revêtement souple beige + colle polymère jaune - lino beige + colle jaune -                                       | LGT 11 - Vol 2 (Cuisine) |             |
| P13       | Revêtement de sol                        | Revêtement de sol                 | Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - Rose pièces sèches -  | LGT 11 - Vol 4 (Entrée)  |             |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0716-52840 EN DATE DU 09/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

|   |   |
|---|---|
| Client : AC ENVIRONNEMENT<br>64 rue clement Ader<br>42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT0716-52840<br>Réf. Commande Client : 002HD000947 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/05/2016

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations  | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002HD000947001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Entrée) |                      |   |                |                           |
|   |                      | Réf échantillon ITGA : IT071606-14800   |                |                           |
|   |                      | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture |                |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture  | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br>Réf échantillon client : 002HD000947002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 4 (Entrée)   |                      |   |                |                           |
|   |                      | Réf échantillon ITGA : IT071606-14801   |                |                           |
|   |                      | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture |                |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture  | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0716-52840 EN DATE DU 09/06/2016**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations   | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--|----------------|---------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint étanchéité porte d'entrée / Vol 4 (Entrée)                         |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14802<br><br><b>Description ITGA :</b> Matériau souple noir avec poussières                                     |                |                           |
| ▶ Matériau souple noir avec poussières   | META                 | 1  | 08/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (SDB)   |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14803<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture           |                |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture   | META                 | 1  | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (SDB) |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14804<br><br><b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture           |                |                           |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture   | META                 | 1  | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (SDB)   |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14805<br><br><b>Description ITGA :</b> Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier / Carrelage |                |                           |
| ▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier   | META                 | 1  | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| ▶ Carrelage  | ---                  |  |                | Non analysé               |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0716-52840 EN DATE DU 09/06/2016**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations  | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947007 / Revêtement de mur /<br>Revêtement de mur / Colles de carrelages<br>(faïences) / Vol 3<br>(SDB)   |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14806<br><br><b>Description ITGA :</b> Colle blanche en vrac / Peinture en faible quantité                   |                |                           |
| ▶ Colle blanche en vrac + peinture en faible quantité   | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947008 / Parois verticales<br>intérieures et enduits / Cloisons légères ou<br>préfabriquées / MAP pour collé placoplatre sur<br>porteur / Vol 1<br>(Séjour) |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14807<br><br><b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc en vrac                                       |                |                           |
| ▶ Matériau plâtreux blanc en vrac   | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947009 / Equipements divers et<br>accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2<br>(Cuisine)  |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14808<br><br><b>Description ITGA :</b> Tampon bitumineux noir  |                |                           |
| ▶ Tampon bitumineux noir  | META                 | 1   | 08/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947010 / Revêtement de mur /<br>Revêtement de mur / Colles de carrelages<br>(faïences) / Vol 2<br>(Cuisine)   |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14809<br><br><b>Description ITGA :</b> Colle beige en vrac / Peinture  |                |                           |
| ▶ Colle beige en vrac + peinture  | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <b>Réf dossier client :</b> _00431000020000100011_<br>10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br>AA - 53160 BAIS<br>Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage<br><b>Réf échantillon client :</b> 002HD000947011 / Revêtement de sol /<br>Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2<br>(Cuisine)   |                      | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071606-14810<br><br><b>Description ITGA :</b> Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche<br>en faible quantité |                |                           |
| ▶ Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité  | META                 | 1   | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0716-52840 EN DATE DU 09/06/2016**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| <p>Réf dossier client :      _00431000020000100011_<br/> 10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br/> AA - 53160 BAIS<br/> Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client :   002HD000947012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA :      IT071606-14811</p> <p>Description ITGA :        Revêtement souple beige / Colle polymère jaune</p> |                      |                    |                |                           |
| ▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune   | META                 | 1                  | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |
| <p>Réf dossier client :      _00431000020000100011_<br/> 10 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE<br/> AA - 53160 BAIS<br/> Appartement n° 11 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client :   002HD000947013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA :      IT071606-14812</p> <p>Description ITGA :        Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche</p>                        |                      |                    |                |                           |
| ▶ Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche  | META                 | 1                  | 09/06/2016     | Amiante non détecté / -   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.