

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE
CP - Ville :	53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE
Référence client :	_00545000010000100001_
Date du repérage :	28/06/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00545000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 28/06/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 18/07/2017 A Riorges, le 18/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine) Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour) Appartement n°1 - Vol 7 (Chambre 2)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB) Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement) Appartement n°1 - Vol 6 (W.C) Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
---	--------------------------------	---	------------------------

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	Appartement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de mur	Appartement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Appartement n°1	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Tablier non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°3 - 1 - 002LQ0013 86 n°3 - 2	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°6 - 1 - 002LQ0013 86 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0013 86 n°6 - 1 - 002LQ0013 86 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints menuiseries pvc 4/10/4	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°7 - 1 - 002LQ0013 86 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints menuiseries pvc 4/10/4	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0013 86 n°7 - 1 - 002LQ0013 86 n°7 - 2	P7	Matériau souple noir + mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joints d'étanchéité porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°8 - 1 - 002LQ0013 86 n°8 - 2	P8	Matériau souple noir avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°17 - 1 - - 002LQ0013 86 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces sèches)	P17 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LQ0013 86 n°17 - 1 - - 002LQ0013 86 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (cheminée)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°19 - 1 - 002LQ0013 86 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (scellement briques cheminée)	P20	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°20 - 1 - 002LQ0013 86 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (scellement briques cheminée)	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002LQ0013 86 n°20 - 1 - 002LQ0013 86 n°20 - 2	P20	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier porte intérieures	P21	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°21 - 1 - 002LQ0013 86 n°21 - 2	P21	Matériau souple blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Rangement)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond (laine de verre + pare vapeur)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°1 - 1	P1	Matériau fibreux jaune + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture + toile fibreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces humides)	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0013 86 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture + toile fibreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°16 - 1	P16	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Rangement) - Vol 5 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques (pièces sèches)	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002LQ0013 86 n°16 - 1	P16	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 4 (Rangement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°2 - 1 - 002LQ0013 86 n°2 - 2	P2	Colle beige + carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe grise)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0013 86 n°2 - 1 - 002LQ0013 86 n°2 - 2	P2	Colle beige + carrelage en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°4 - 1 - 002LQ0013 86 n°4 - 2	P4	Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence grise sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°11 - 1 - - 002LQ0013 86 n°11 - 2	P11	Colle beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence grise sdb)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LQ0013 86 n°11 - 1 - 002LQ0013 86 n°11 - 2	P11	Colle beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°12 - 1 - 002LQ0013 86 n°12 - 2	P12	Colle blanche avec fibres + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche wc)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°13 - 1 - 002LQ0013 86 n°13 - 2	P13	Colle beige en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche gris tacheté + colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°9 - 1 - 002LQ0013 86 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage gris tacheté	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°10 - 1 - 002LQ0013 86 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 6 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage gris tacheté	S11 - S12 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0013 86 n°10 - 1 - 002LQ0013 86 n°10 - 2	P10	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche bleu tacheté + colle jaune	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°14 - 1 - 002LQ0013 86 n°14 - 2	P14	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche bleu tacheté + colle jaune	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LQ0013 86 n°14 - 1 - 002LQ0013 86 n°14 - 2	P14	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche imitation parquet + colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°15 - 1 - 002LQ0013 86 n°15 - 2	P15	Revêtement souple marron + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche imitation parquet + colle jaune	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LQ0013 86 n°15 - 1 - 002LQ0013 86 n°15 - 2	P15	Revêtement souple marron + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P18	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0013 86 n°18 - 1 - 002LQ0013 86 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002LQ0013 86 n°18 - 1 - 002LQ0013 86 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°1	Appartement n°1 - Plan de prélèvement






# APPARTEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENT

Référence:  
002LQ001386

Légende

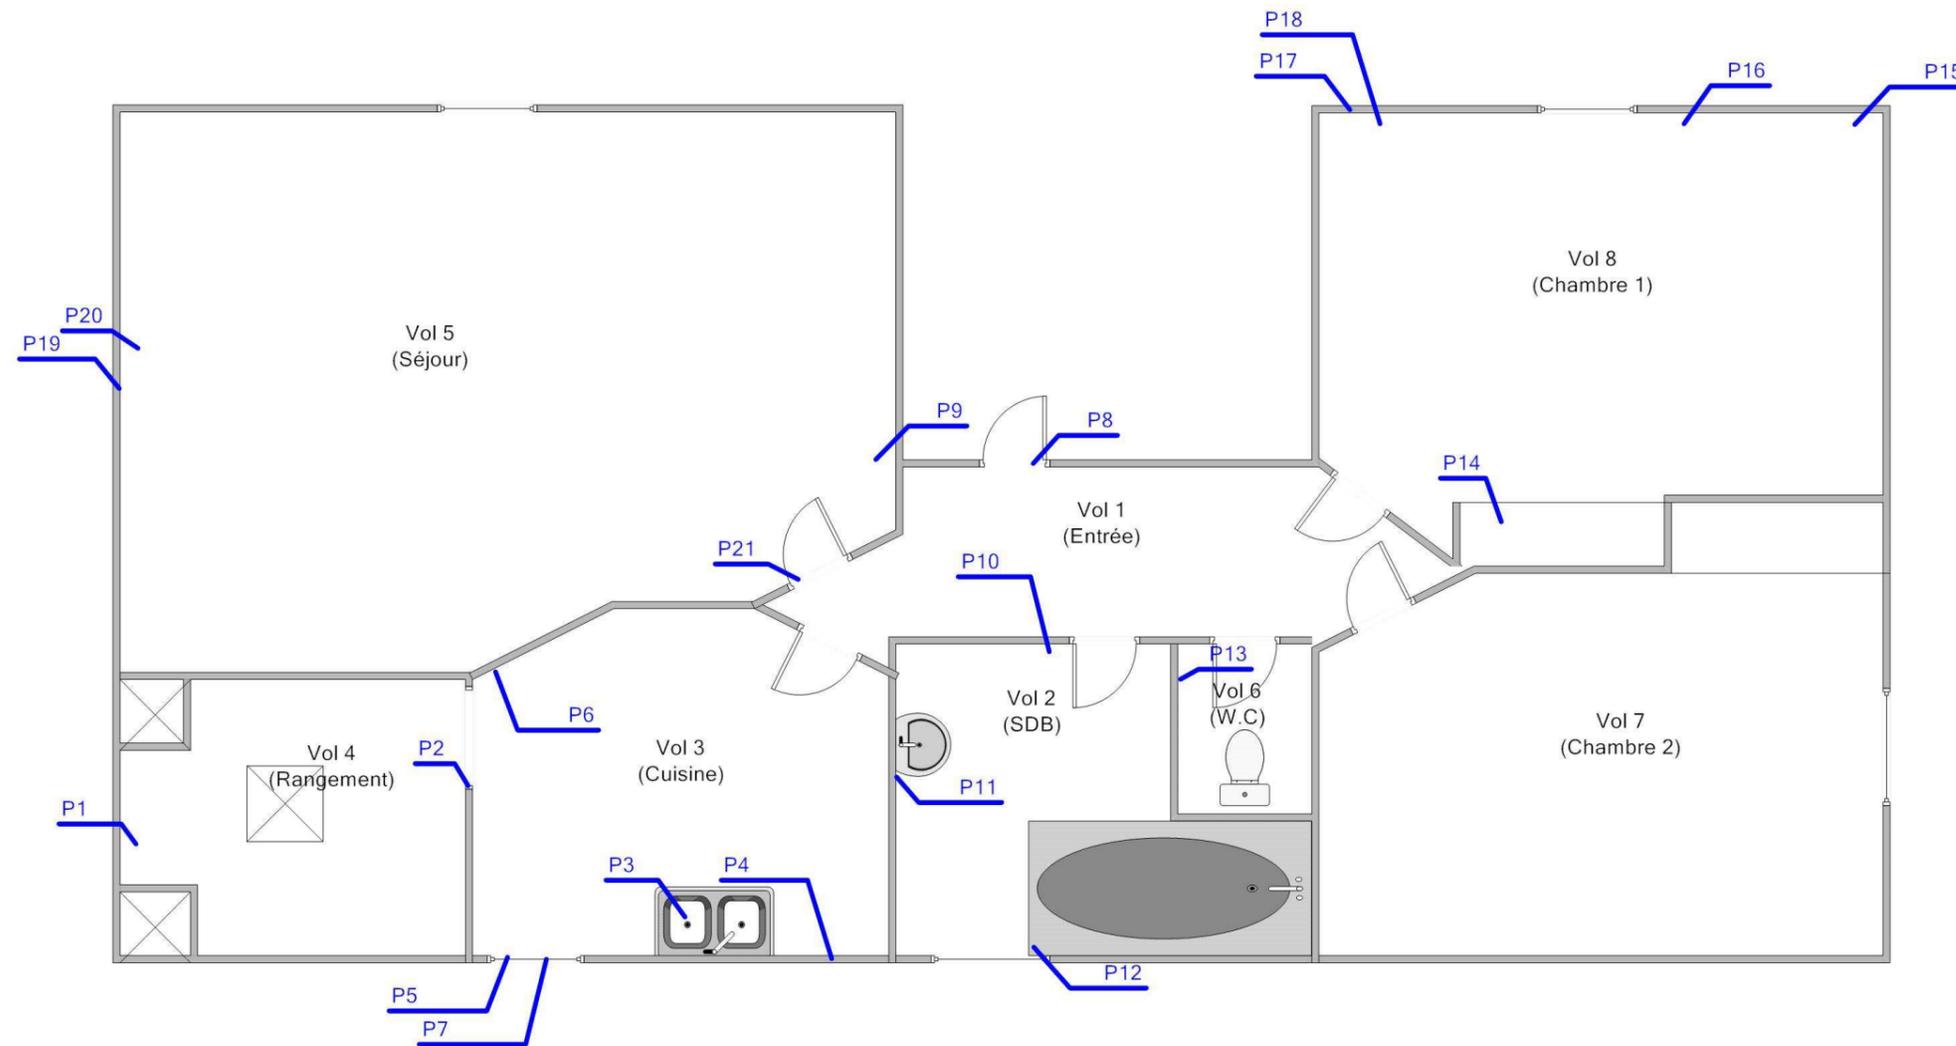

Adresse du bien

20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE  
53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE

Désignation

Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC

Date intervention

28/06/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	I1
002LQ001386 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°1 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°1 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ001386 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001386 n°21 - 2 (P21)	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif



I1 - 1

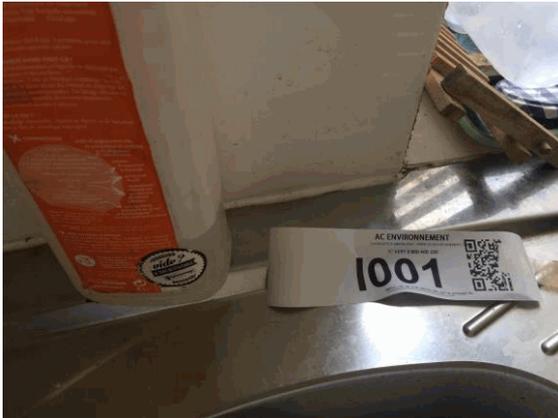

002LQ001386 n°1 - 1 (P1)



002LQ001386 n°2 - 1 (P2)



002LQ001386 n°2 - 2 (P2)



002LQ001386 n°3 - 1 (P3)



002LQ001386 n°3 - 2 (P3)



002LQ001386 n°4 - 1 (P4)



002LQ001386 n°4 - 2 (P4)



002LQ001386 n°5 - 1 (P5)



002LQ001386 n°6 - 1 (P6)



002LQ001386 n°6 - 2 (P6)



002LQ001386 n°7 - 1 (P7)



002LQ001386 n°7 - 2 (P7)



002LQ001386 n°8 - 1 (P8)



002LQ001386 n°8 - 2 (P8)



002LQ001386 n°9 - 1 (P9)



002LQ001386 n°9 - 2 (P9)



002LQ001386 n°10 - 1 (P10)



002LQ001386 n°10 - 2 (P10)



002LQ001386 n°11 - 1 (P11)



002LQ001386 n°11 - 2 (P11)



002LQ001386 n°12 - 1 (P12)



002LQ001386 n°12 - 2 (P12)



002LQ001386 n°13 - 1 (P13)



002LQ001386 n°13 - 2 (P13)



002LQ001386 n°14 - 1 (P14)



002LQ001386 n°14 - 2 (P14)




002LQ001386 n°15 - 1 (P15)



002LQ001386 n°15 - 2 (P15)



002LQ001386 n°16 - 1 (P16)

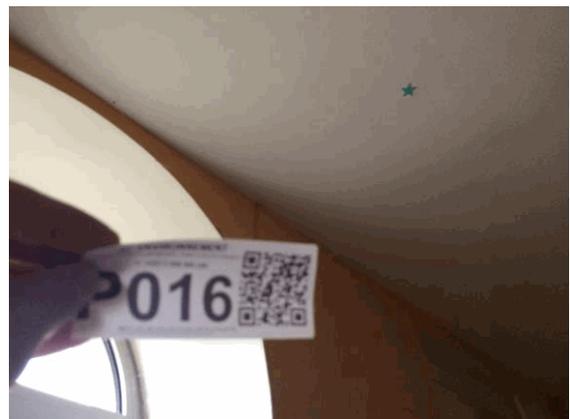

002LQ001386 n°17 - 1 (P17)



002LQ001386 n°17 - 2 (P17)



002LQ001386 n°18 - 1 (P18)



002LQ001386 n°18 - 2 (P18)



002LQ001386 n°19 - 1 (P19)



002LQ001386 n°19 - 2 (P19)



002LQ001386 n°20 - 1 (P20)



002LQ001386 n°20 - 2 (P20)



002LQ001386 n°21 - 1 (P21)



002LQ001386 n°21 - 2 (P21)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune + papier bitumé - -	Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 4 (Rangement)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtrée blanche + carrelage + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en papier + peinture + toile fibreuse blanche en faible quantité - -	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtré blanc en vrac avec couche en papier + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse beige - -	Appartement n°1 - Vol 3 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec couche en mousse - -	Appartement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en vrac - -	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche avec fibres + carrelage - -	Appartement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 6 (W.C)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron + colle polymère jaune - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtré blanc + peinture + papier - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtré blanc + peinture + papier - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°1 - Vol 8 (Chambre 1)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac + matériau rouge en vrac - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture - -	Appartement n°1 - Vol 5 (Séjour)	



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16772 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16772  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond (laine de verre + pare vapeur) / Vol 4 (Rangement)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune + papier bitumé	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16773 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16773  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe grise) / Vol 4 (Rangement)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + carrelage en faible quantité	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tél : 04.42.12.11.20  
Fax : 04.42.26.69.58  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16774 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16774  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16775 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16775  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + carrelage + peinture	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16776 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16776  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques (pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture / Toile fibreuse blanche en faible quantité

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture + toile fibreuse blanche en faible quantité	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16777 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16777  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons pièces humides) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

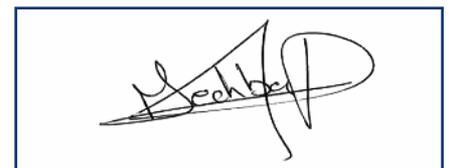



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16778 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16778  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints menuiseries pvc 4/10/4 / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse beige

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + mousse beige	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16779 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16779  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéité porte d'entrée / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir avec couche en mousse

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir avec couche en mousse	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16780 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16780  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche gris tacheté + colle jaune / Vol 5 (Séjour)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-16781 EN DATE DU 18/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-63991  
Echantillon ITGA : IT071707-16781  
Reçu au laboratoire le : 29/06/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ001386
Dossier client	_00545000010000100001_ 20 RUE DE CHALONS - ANCIEN HOSPICE - 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002LQ001386010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage gris tacheté / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en vrac

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac	META le 17/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste