

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG
CP - Ville :	53150 MONTOUTTIER
Référence client :	_00548000010000100002_
Date du repérage :	21/08/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG 53150 MONTOURTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00548000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 21/08/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 28/08/2017 A Riorges, le 28/08/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)		Appartenant n°1 - Vol 2 (W.C)
Appartenant n°1 - Vol 3 (Rangement)		Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)
Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)		Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Rangement) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Rangement) - Vol 4 (Chambre) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pû être menée à son terme: il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Appartenant n°1	Inaccessible sans sondage destructif	dérrière et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°1 - 1 - 002VZ000 105 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 3 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000105 n°1 - 1 - 002VZ000105 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000105 n°3 - 1 - 002VZ000105 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000105 n°3 - 1 - 002VZ000105 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P12	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000105 n°12 - 1 - 002VZ000105 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 4 (Chambre) - Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002VZ000105 n°12 - 1 - 002VZ000105 n°12 - 2	P12	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvres	P14	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000105 n°14 - 1 - 002VZ000105 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 4 (Chambre) - Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint à lèvre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002VZ000105 n°14 - 1 - 002VZ000105 n°14 - 2	P14	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000105 n°2 - 1 - 002VZ000105 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 3 (Rangement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000105 n°2 - 1 - 002VZ000105 n°2 - 2	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000105 n°4 - 1 - 002VZ000105 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000105 n°4 - 1 - 002VZ000105 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.B.D)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°7 - 1 - 002VZ000 105 n°7 - 2	P7	Colle beige + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°8 - 1 - 002VZ000 105 n°8 - 2	P8	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples + matériau souple beige non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 3 (Rangement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe blancs))	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°11 - 1 - 002VZ000 105 n°11 - 2	P11	Colle grise + couche plâtreuse blanche + papier non séparable + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 2 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe blancs))	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000 105 n°11 - 1 - 002VZ000 105 n°11 - 2	P11	Colle grise + couche plâtreuse blanche + papier non séparable + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°5 - 1 - 002VZ000 105 n°5 - 2	P5	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 6 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002VZ000 105 n°5 - 1 - 002VZ000 105 n°5 - 2	P5	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°6 - 1 - 002VZ000 105 n°6 - 2	P6	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 105 n°6 - 1 - 002VZ000 105 n°6 - 2	P6	Ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques beiges avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°9 - 1 - 002VZ000 105 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage blancs	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°10 - 1 - 002VZ000 105 n°10 - 2	P10	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 3 (Rangement) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Entrée) - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage blancs	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 105 n°10 - 1 - 002VZ000 105 n°10 - 2	P10	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartenant n°1	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 105 n°13 - 1 - 002VZ000 105 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartenant n°1		Appartenant n°1 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartenant n°1		Appartenant n°1 - Plan de prélèvements





APPARTENANT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000105

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

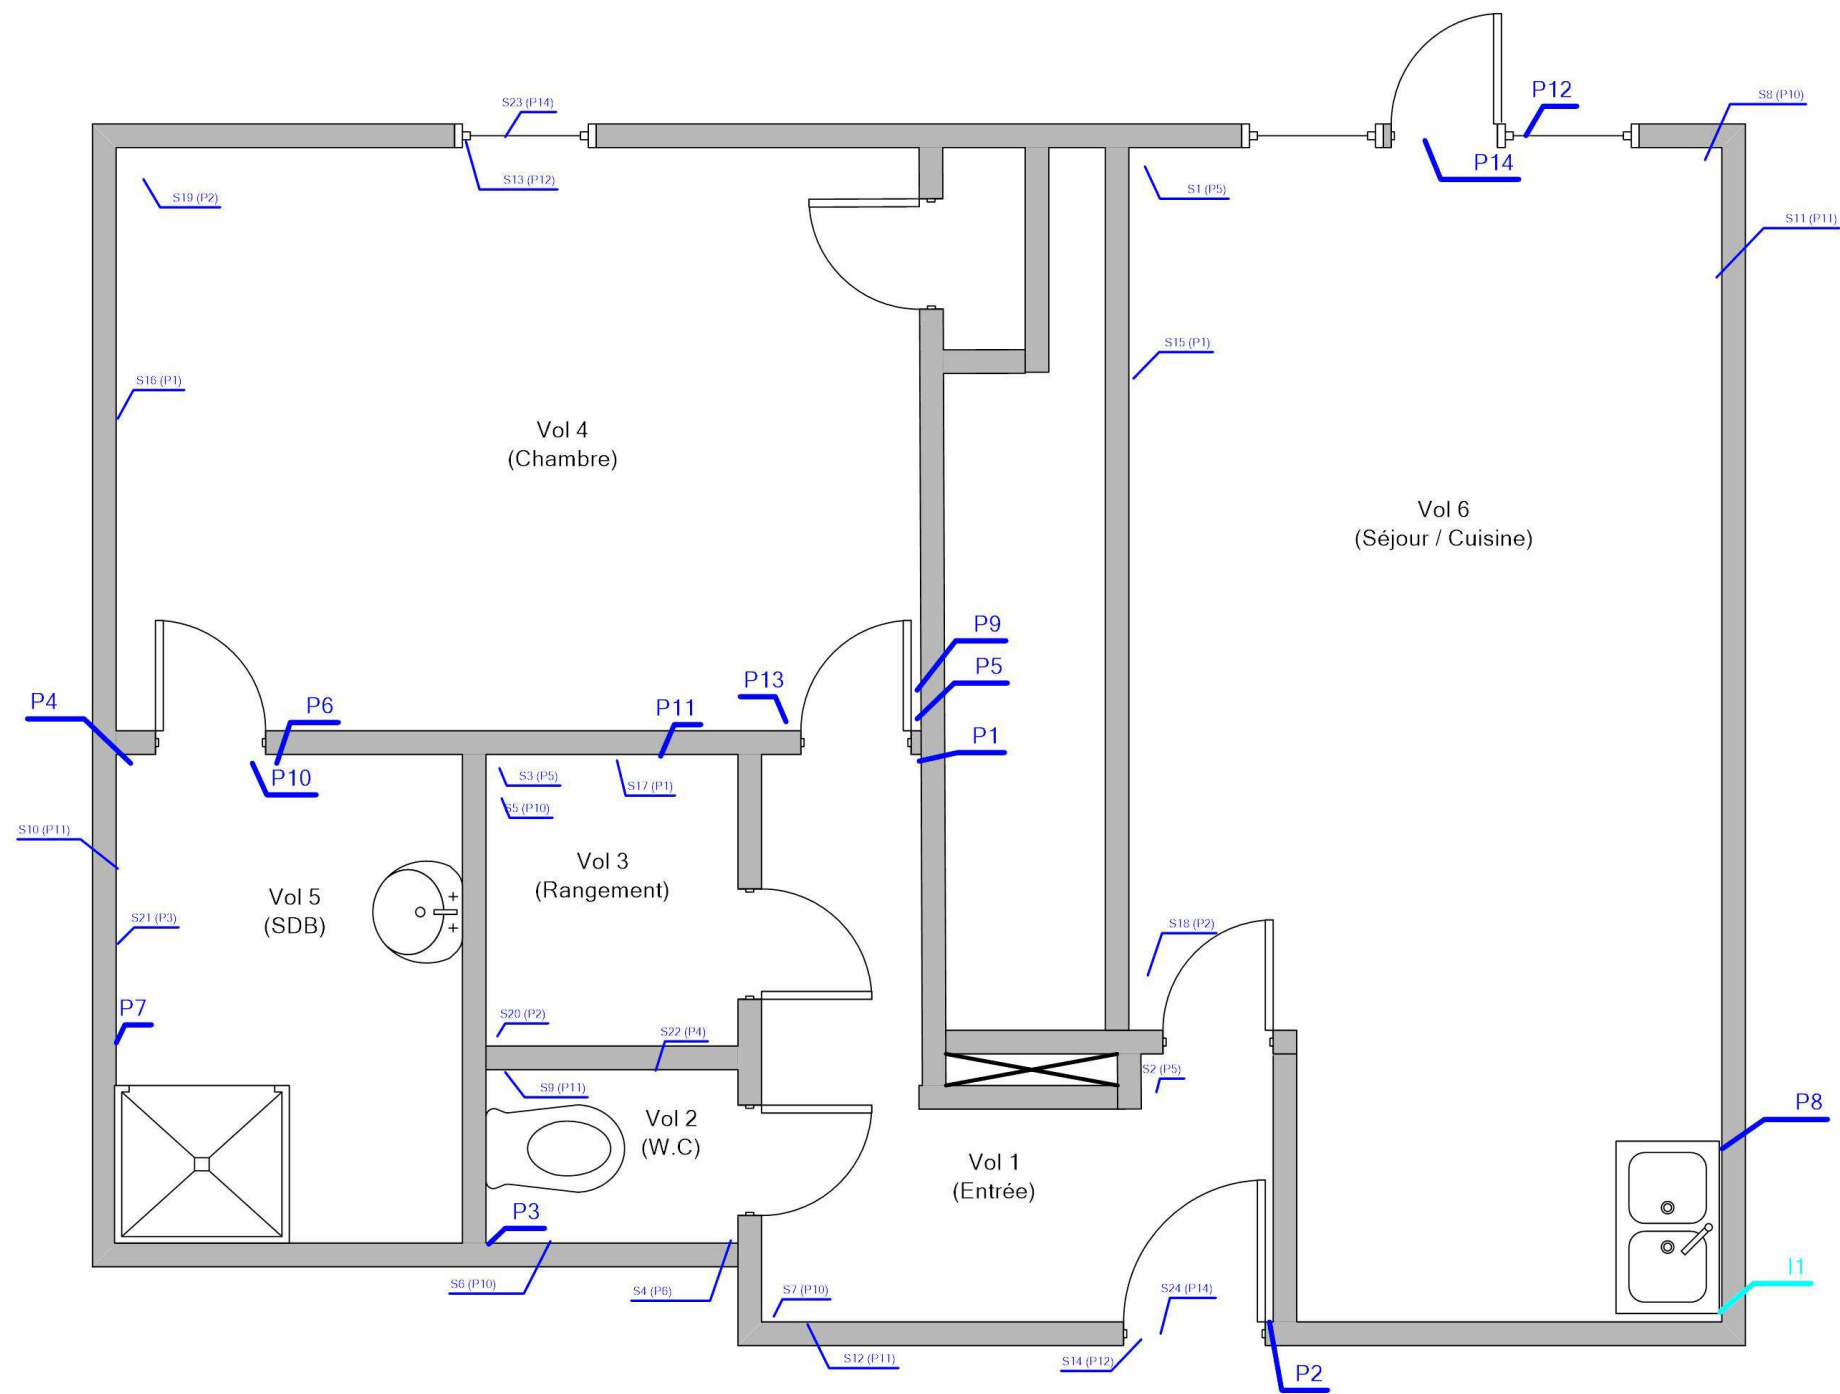

Adresse du bien
4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG
53150 MONTOUTIER

Désignation
Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 er étage


Date intervention
21/08/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTENANT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000105

Légende

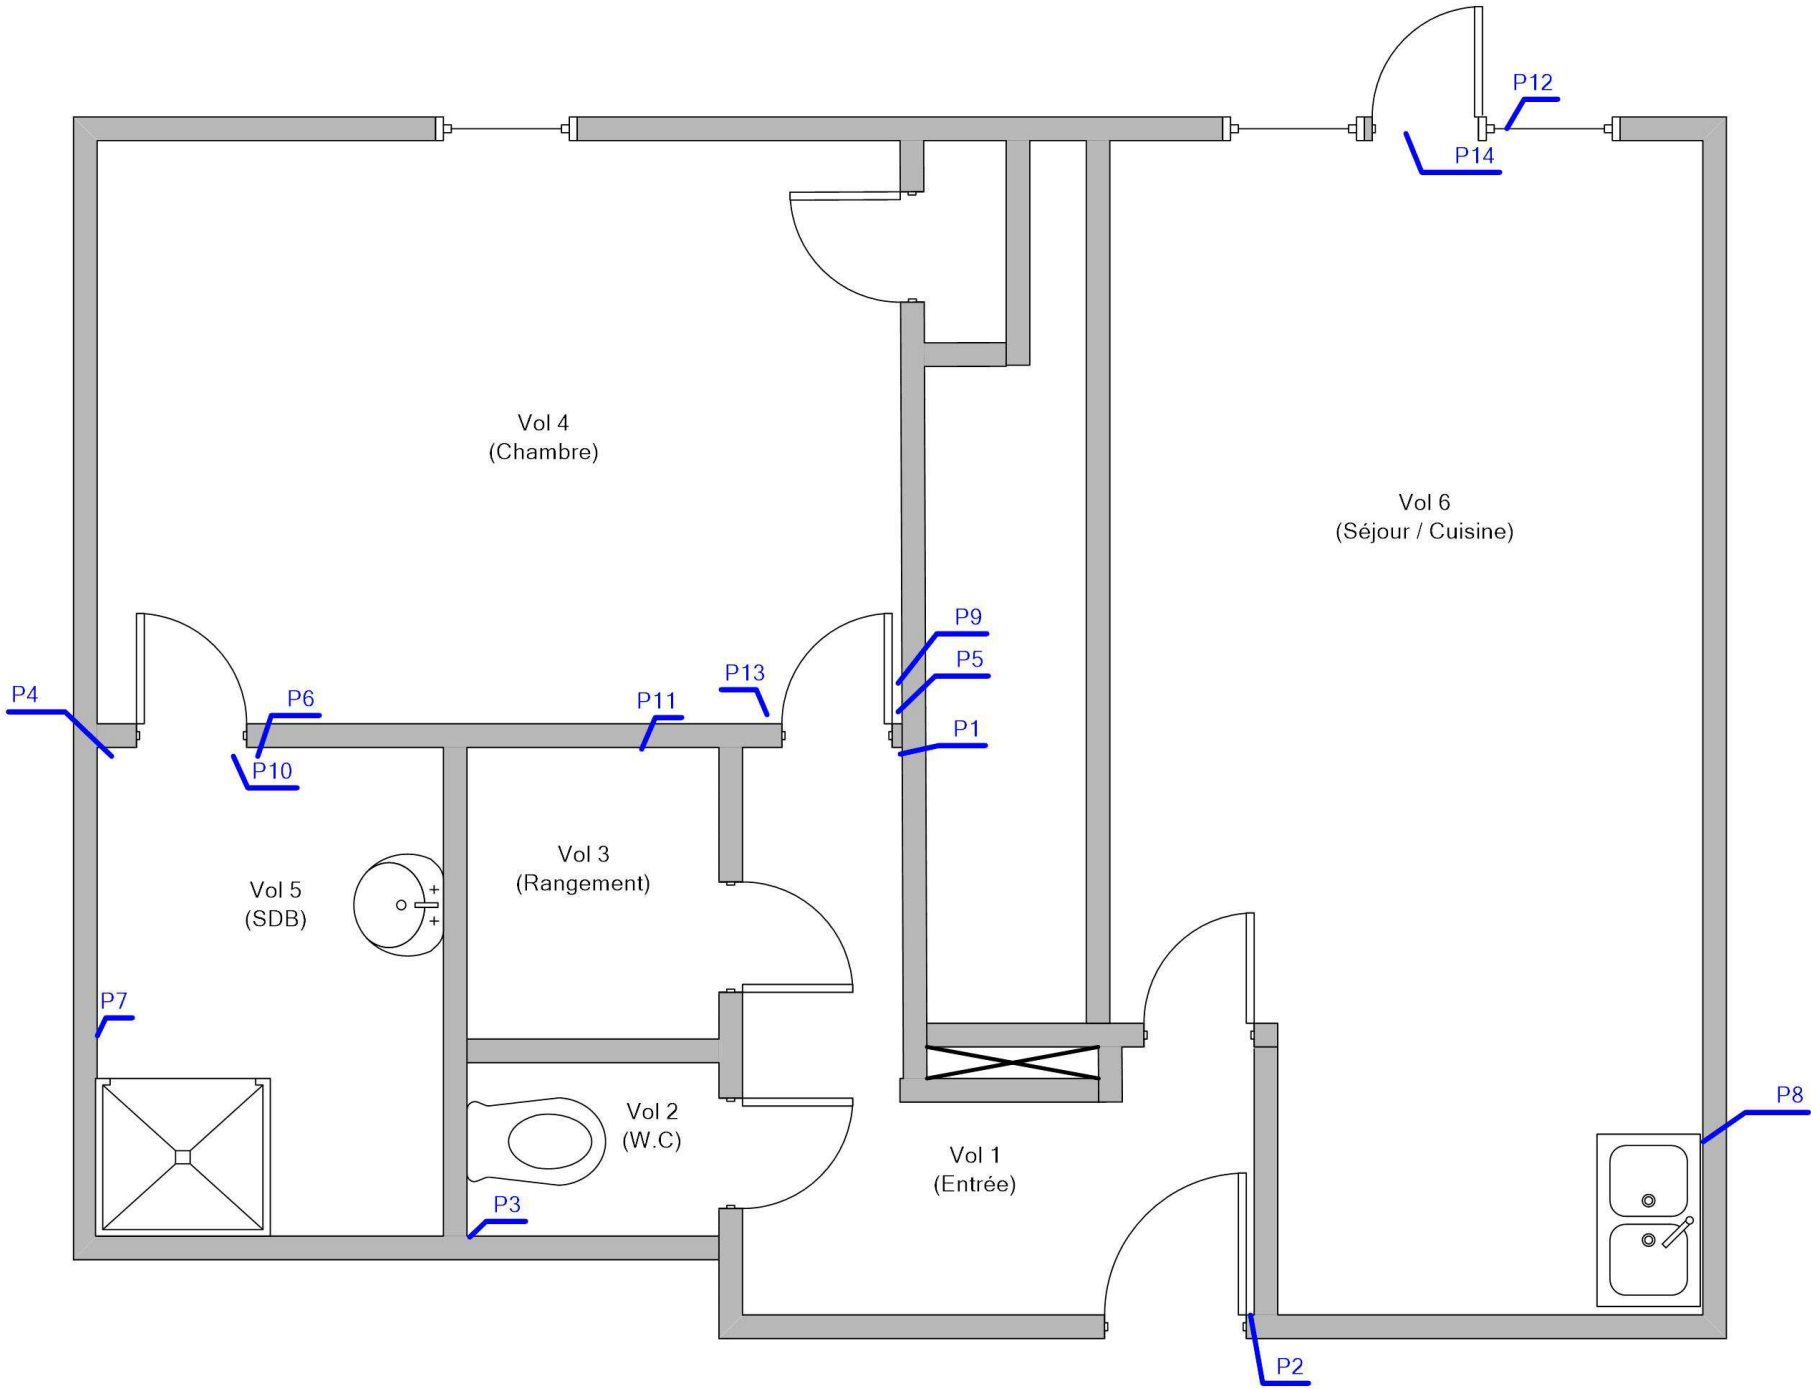

Adresse du bien

4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG
53150 MONTOURTIER

Désignation

Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention

21/08/2017

Technicien intervenant

ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000105 n°1 - 1 (P1)	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°1 - 2 (P1)	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°2 - 1 (P2)	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°2 - 2 (P2)	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°3 - 1 (P3)	Appartenant n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°3 - 2 (P3)	Appartenant n°1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°4 - 1 (P4)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°4 - 2 (P4)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°5 - 1 (P5)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°5 - 2 (P5)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°6 - 1 (P6)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°6 - 2 (P6)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°7 - 1 (P7)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°7 - 2 (P7)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°8 - 1 (P8)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°8 - 2 (P8)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°9 - 1 (P9)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°9 - 2 (P9)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°10 - 1 (P10)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°10 - 2 (P10)	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°11 - 1 (P11)	Appartenant n°1 - Vol 3 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°11 - 2 (P11)	Appartenant n°1 - Vol 3 (Rangement)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°12 - 1 (P12)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°12 - 2 (P12)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°14 - 1 (P14)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°14 - 2 (P14)	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°13 - 1 (P13)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
002VZ000105 n°13 - 2 (P13)	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	Prélevement négatif
	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	11



002VZ000105 n°1 - 1 (P1)



002VZ000105 n°1 - 2 (P1)



002VZ000105 n°2 - 1 (P2)



002VZ000105 n°2 - 2 (P2)



002VZ000105 n°3 - 1 (P3)



002VZ000105 n°3 - 2 (P3)



002VZ000105 n°4 - 1 (P4)



002VZ000105 n°4 - 2 (P4)



002VZ000105 n°5 - 1 (P5)



002VZ000105 n°5 - 2 (P5)



002VZ000105 n°6 - 1 (P6)



002VZ000105 n°6 - 2 (P6)



002VZ000105 n°7 - 1 (P7)



002VZ000105 n°7 - 2 (P7)



002VZ000105 n°8 - 1 (P8)



002VZ000105 n°8 - 2 (P8)



002VZ000105 n°9 - 1 (P9)



002VZ000105 n°9 - 2 (P9)



002VZ000105 n°10 - 1 (P10)



002VZ000105 n°10 - 2 (P10)



002VZ000105 n°11 - 1 (P11)



002VZ000105 n°11 - 2 (P11)




002VZ000105 n°12 - 1 (P12)



002VZ000105 n°12 - 2 (P12)



002VZ000105 n°14 - 1 (P14)

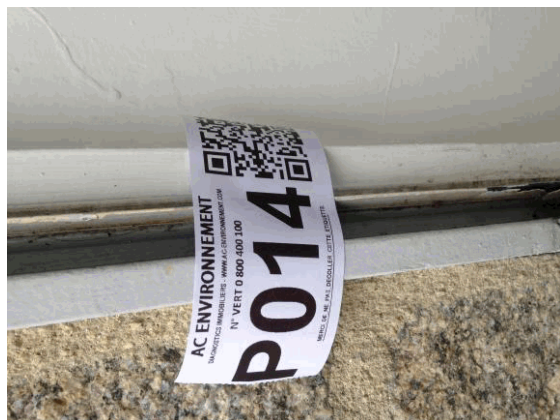

002VZ000105 n°14 - 2 (P14)



002VZ000105 n°13 - 1 (P13)



002VZ000105 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 2 (W.C)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène - -	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage + peinture - -	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples + matériau souple beige non séparable + carrelage - -	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + peintures multiples avec poussières - -	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage - -	Appartenant n°1 - Vol 5 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + papier non séparable + peinture + carrelage - -	Appartenant n°1 - Vol 3 (Rangement)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse - -	Appartenant n°1 - Vol 4 (Chambre)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable - -	Appartenant n°1 - Vol 6 (Séjour / Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32171 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32171
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32172 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32172
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32173 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32173
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32174 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32174
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau plâtreux beige en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32175 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32175
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 4 (Chambre)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris hétérogène	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32176 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32176
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces humides / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris hétérogène	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32177 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32177
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.B.D) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + carrelage + peinture	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32178 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32178
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 6 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Peintures multiples / Matériau souple beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples + matériau souple beige non séparable + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32179 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32179
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques beiges avec sous-couche / Vol 4 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Peintures multiples avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + peintures multiples avec poussières	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32180 EN DATE DU 25/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32180
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage blancs / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32181 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32181
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe blancs) / Vol 3 (Rangement)
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtrée blanche / Papier / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + couche plâtrée blanche + papier non séparable + peinture + carrelage	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32182 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32182
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 6 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir non séparable + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32183 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32183
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol / Vol 4 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-32184 EN DATE DU 25/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-80787
Echantillon ITGA : IT071708-32184
Reçu au laboratoire le : 24/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000105
Dossier client	_00548000010000100002_ 4 rue du Bas du Bourg - LE BOURG - 53150 MONTOUTIER Appartement n° 2 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002VZ000105014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à lèvre / Vol 6 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META le 25/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste