

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LA MONNERIE
CP - Ville :	53370 ST PIERRE DES NIDS
Référence client :	_0055200001_
Date du repérage :	30/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0055200001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 30/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/04/2017 A Riorges, le 20/04/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
PC Etages - Vol 1 (PC RDC) PC Etages - Vol 3 (local tech) Plan masse - Vol 5 (Toiture) Pignon droit - Vol 7 (Pignon droit) Pignon gauche - Vol 9 (Pignon gauche)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1) Plan masse - Vol 4 (Plan masse) Façade avant - Vol 6 (Façade avant) Façade arrière - Vol 8 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	PC Etages	Vol 1 (PC RDC) - Vol 2 (PC R+1) - Vol 3 (local tech)	
Plafond et faux-plafonds	PC Etages	Vol 1 (PC RDC)	
Revêtement de mur	PC Etages	Vol 1 (PC RDC) - Vol 2 (PC R+1)	
Revêtement de sol	PC Etages	Vol 1 (PC RDC) - Vol 2 (PC R+1) - Vol 3 (local tech)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 4 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 4 (Plan masse)	
Toiture et étanchéité	Plan masse	Vol 5 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 7 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (PC R+1)	lambris bois	impossible de voir les matériaux présents sous le lambris

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	Murs	Enduit beige entre les pierres	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°12 - 1 - 002HD0014 36 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	Murs	Enduit beige entre les pierres	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0014 36 n°12 - 1 - 002HD0014 36 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 7 (Pignon droit)	Murs	Enduit beige entre les pierres	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0014 36 n°12 - 1 - 002HD0014 36 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Murs	Enduit beige entre les pierres	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0014 36 n°12 - 1 - 002HD0014 36 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	Murs	Enduit beige entre les pierres	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0014 36 n°12 - 1 - 002HD0014 36 n°12 - 2	P12	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit gratté beige	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°3 - 1 - 002HD0014 36 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 1 (PC RDC) - Vol 3 (local tech)	Murs et cloisons	Enduit gratté beige	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0014 36 n°3 - 1 - 002HD0014 36 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 6 (Façade avant)	Murs et cloisons	Enduit gratté beige	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0014 36 n°3 - 1 - 002HD0014 36 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit beige sur garde corps escalier	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°4 - 1 - 002HD0014 36 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit beige sur garde corps escalier	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0014 36 n°4 - 1 - 002HD0014 36 n°4 - 2	P4	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°5 - 1 - 002HD0014 36 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0014 36 n°5 - 1 - 002HD0014 36 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Menuiseries	joint étanchéité noir	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°6 - 1	P6	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (local tech)	Murs et cloisons + sous face escalier	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°8 - 1 - 002HD0014 36 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 3 (local tech)	Murs et cloisons + sous face escalier	Enduit ciment	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0014 36 n°8 - 1 - 002HD0014 36 n°8 - 2	P8	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 1 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment avec peinture beige	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°9 - 1 - 002HD0014 36 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Faux plafonds	lambris bois	I1			I1 - 1				impossible de voir les matériaux présents sous le lambris

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°1 - 1 - 002HD0014 36 n°1 - 2	P1	Colle beige + joint cassant beige en vrac + joint cassant gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 2 (PC R+1) - Vol 1 (PC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0014 36 n°1 - 1 - 002HD0014 36 n°1 - 2	P1	Colle beige + joint cassant beige en vrac + joint cassant gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 2 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°2 - 1 - 002HD0014 36 n°2 - 2	P2	Colle grise + joint cassant gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC Etages	Vol 1 (PC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0014 36 n°2 - 1 - 002HD0014 36 n°2 - 2	P2	Colle grise + joint cassant gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Etages	Vol 3 (local tech)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°7 - 1 - 002HD0014 36 n°7 - 2	P7	Matériau gris en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 4 (Plan masse)	Revêtement de sol	Béton désactivé	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°10 - 1 - 002HD0014 36 n°10 - 2	P10	Matériau compact gris hétérogène avec fibres + mousse végétale	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 4 (Plan masse)	Revêtement de sol	Joint entre les bordures	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°13 - 1 - 002HD0014 36 n°13 - 2	P13	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 5 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S7			S7 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 4 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 36 n°11 - 1 - 002HD0014 36 n°11 - 2	P11	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

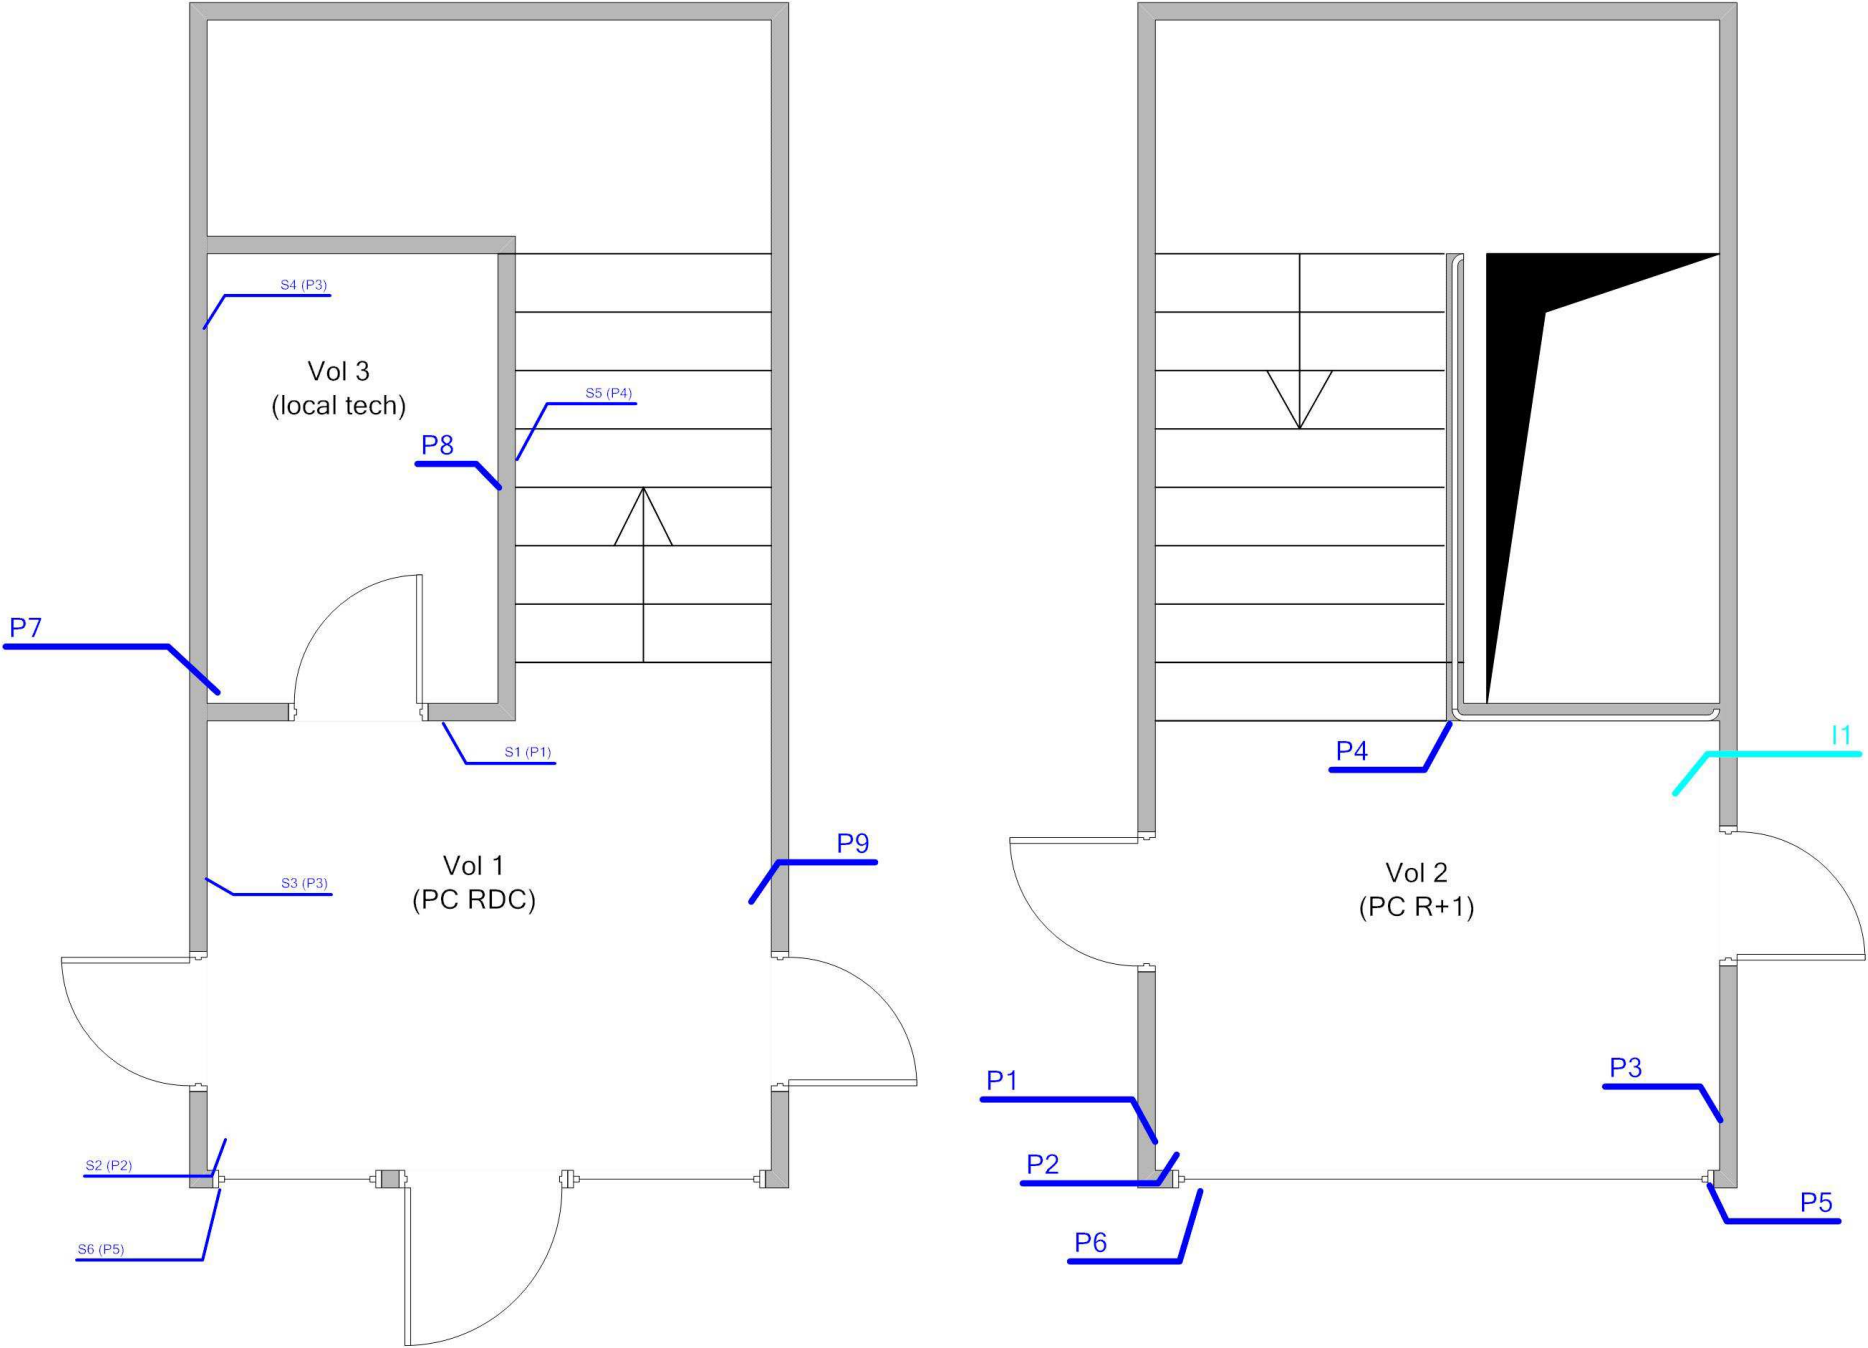
Ref.	Plans	Titre du plan
	PC Etages	PC Etages - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etages	PC Etages - Plan de prélèvements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001436

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

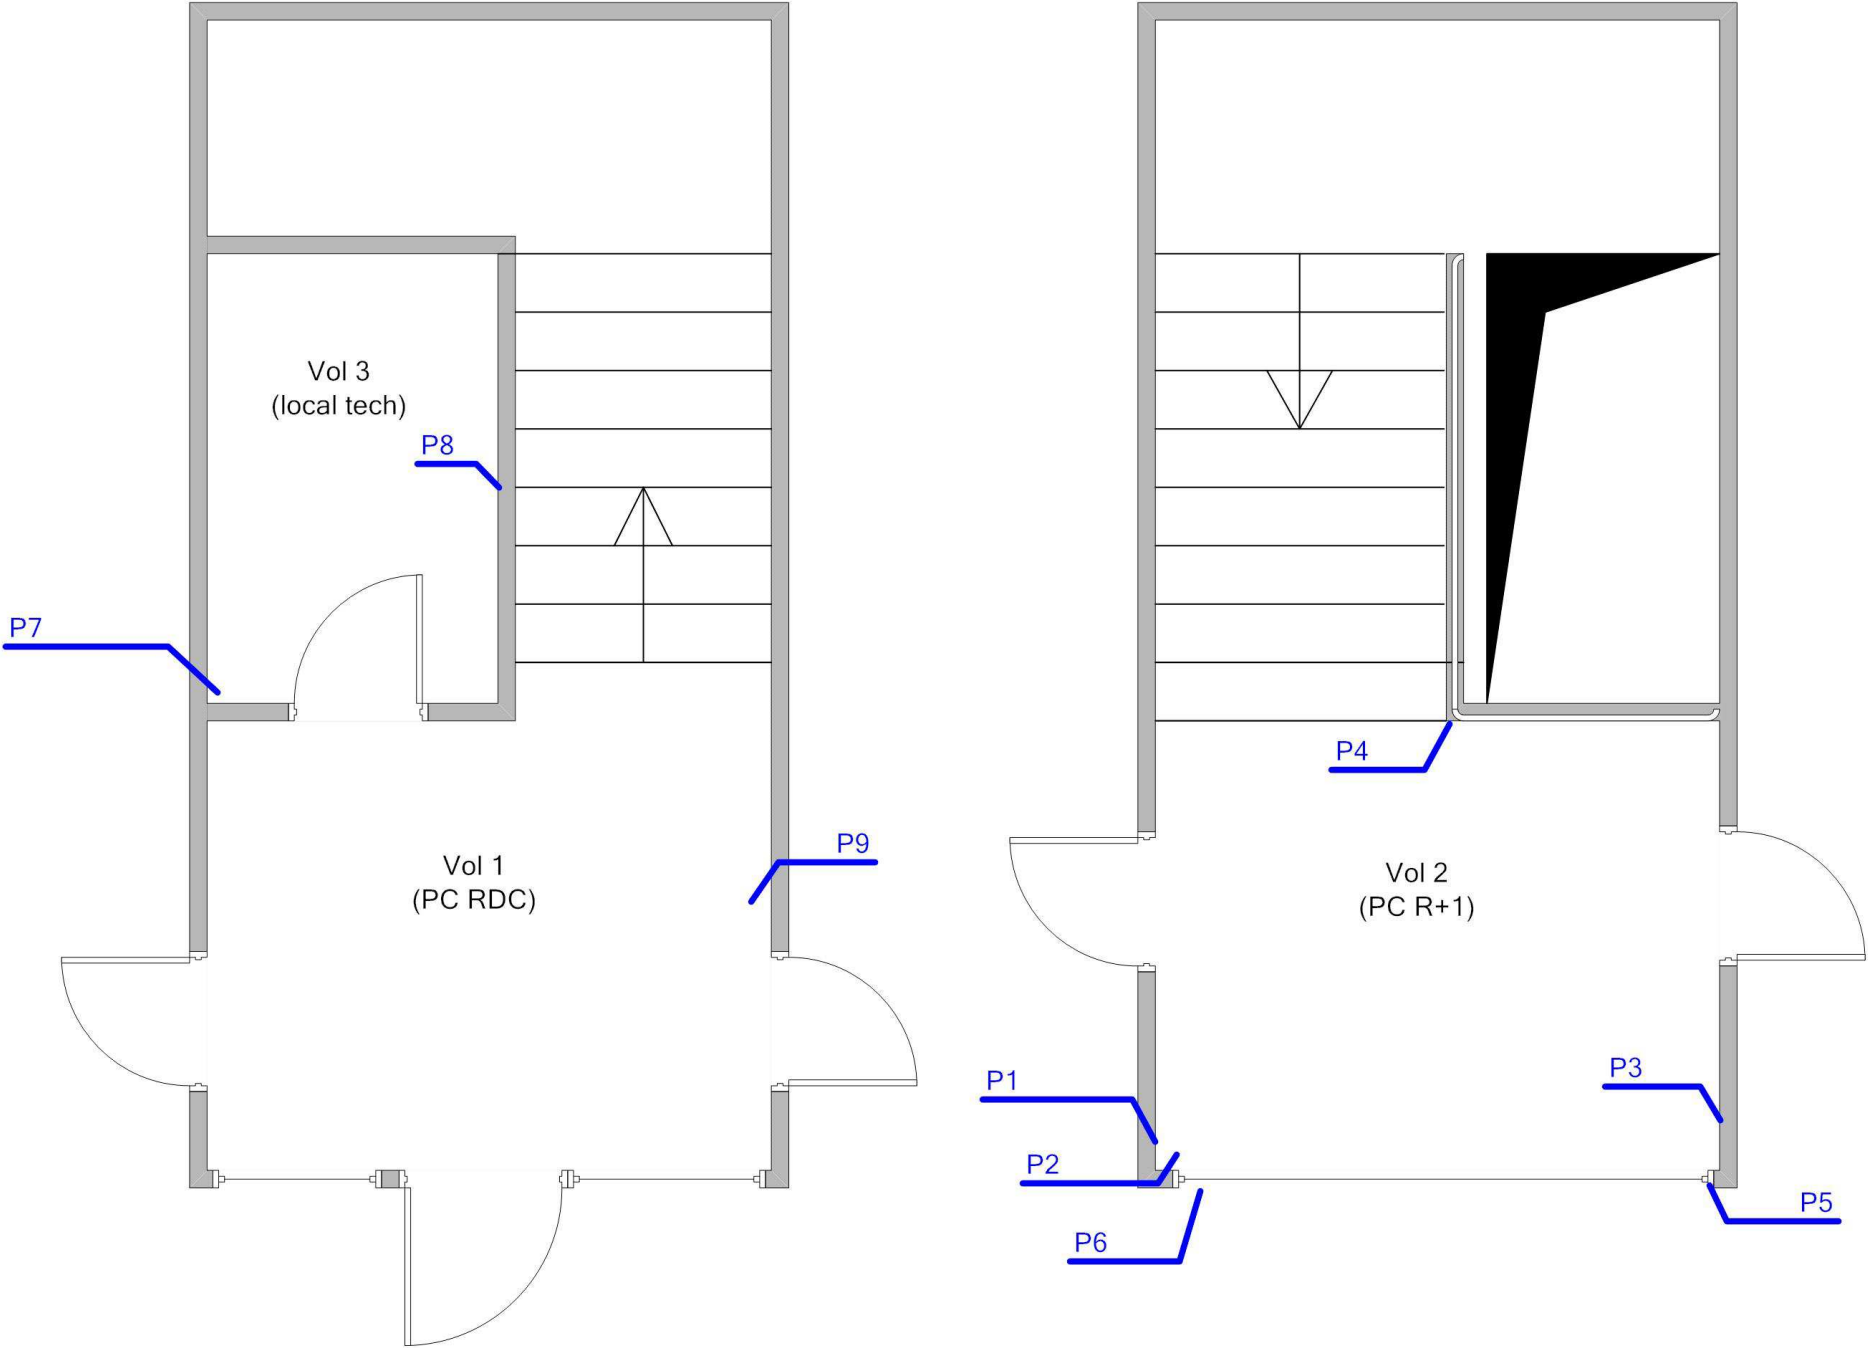


Adresse du bien
LA MONNERIE
53370 ST PIERRE DES NIDS

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention
30/03/2017



Technicien intervenant
JOUSSELIN David

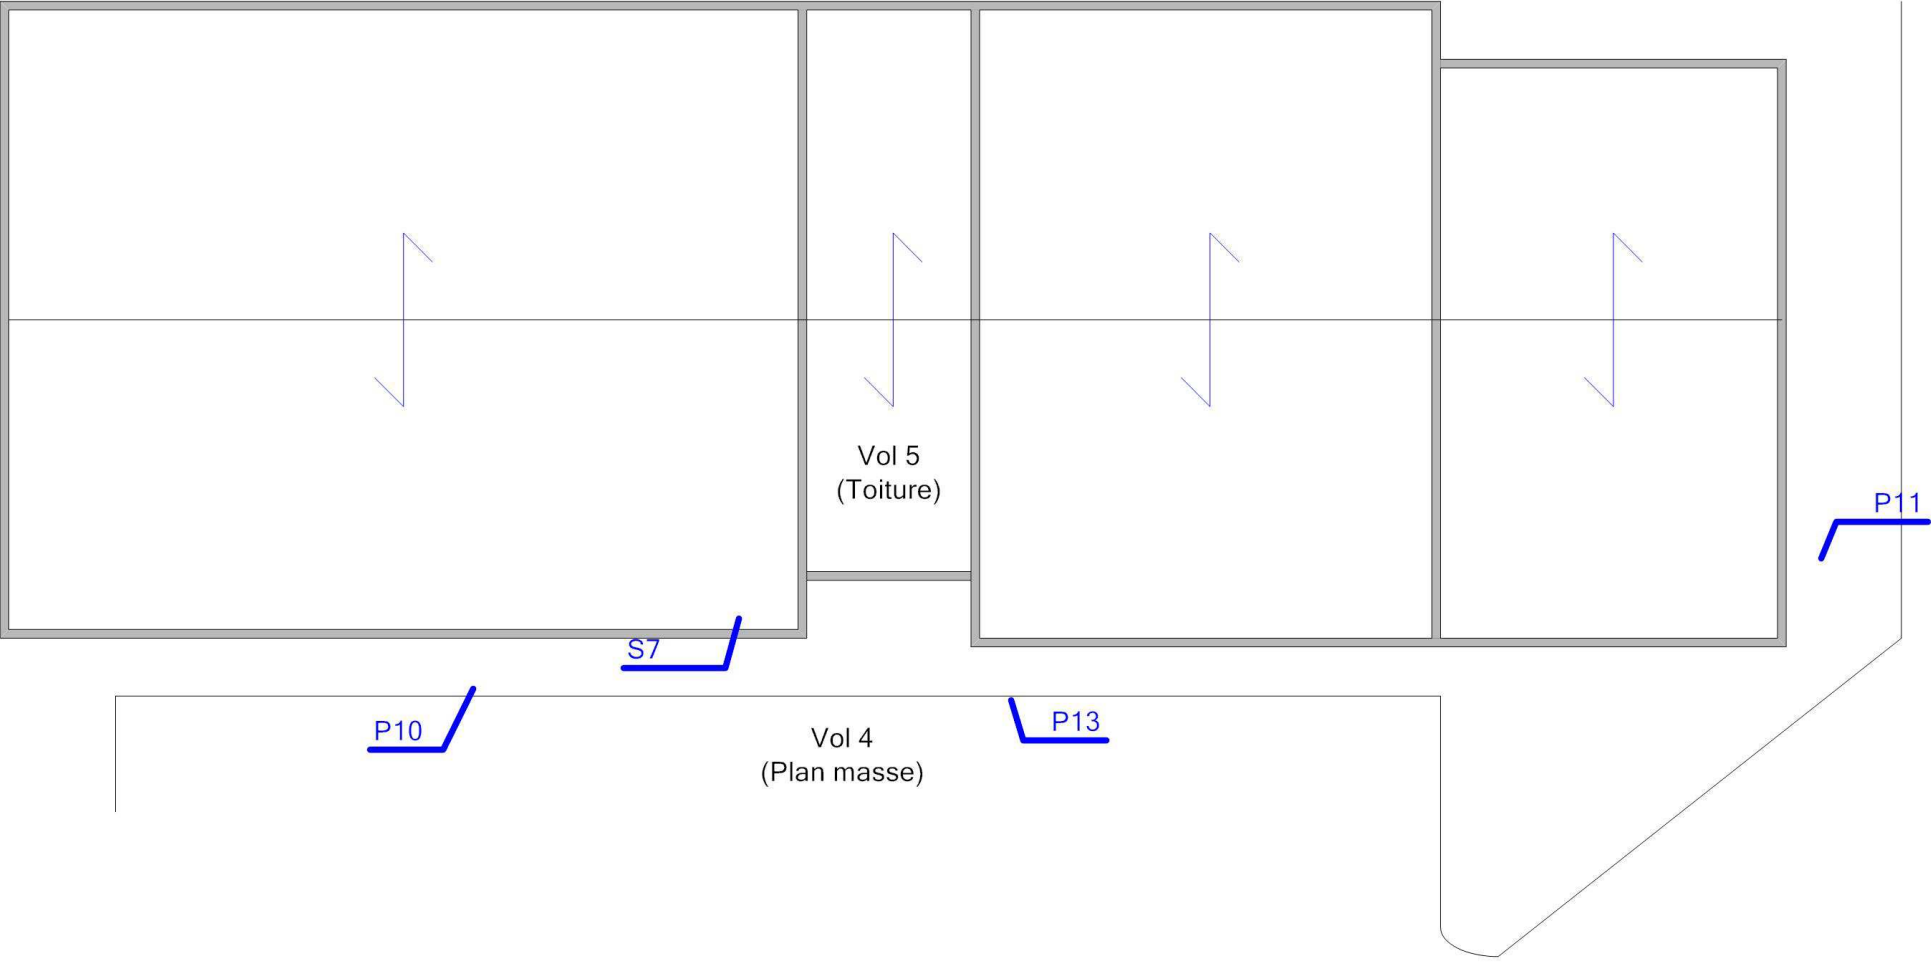
PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001436
				Légende
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS		Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	30/03/2017	JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001436


Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS	Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	30/03/2017	JOUSSELIN David

Légende



Localisation dun
prélèvement



Localisation dun
sondage négatif



Adresse du bien

LA MONNERIE
53370 ST PIERRE DES NIDS

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention

30/03/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001436					
Vol 7 (Pignon droit)  S9 (P12)				Légende					
					Localisation dun sondage négatif				
		Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS		Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage		30/03/2017		JOUSSELIN David			

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001436
Vol 8 (Façade arrière) S10 (P12)				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
Adresse du bien LA MONNERIE 53370 ST PIERRE DES NIDS		Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage	Date intervention 30/03/2017	Technicien intervenant JOUSSELIN David

PIGNON GAUCHE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001436

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LA MONNERIE
53370 ST PIERRE DES NIDS

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage

Date intervention
30/03/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001436 n°12 - 1 (P12)	Façade avant - Vol 6 (Façade avant)	Prélevement négatif
002HD001436 n°12 - 2 (P12)	Façade avant - Vol 6 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001436 n°1 - 1 (P1)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°1 - 2 (P1)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°2 - 1 (P2)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°2 - 2 (P2)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°3 - 1 (P3)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°3 - 2 (P3)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°4 - 1 (P4)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°4 - 2 (P4)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°5 - 1 (P5)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°5 - 2 (P5)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°6 - 1 (P6)	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	Prélevement négatif
002HD001436 n°7 - 1 (P7)	PC Etages - Vol 3 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001436 n°7 - 2 (P7)	PC Etages - Vol 3 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001436 n°8 - 1 (P8)	PC Etages - Vol 3 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001436 n°8 - 2 (P8)	PC Etages - Vol 3 (local tech)	Prélevement négatif
002HD001436 n°9 - 1 (P9)	PC Etages - Vol 1 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001436 n°9 - 2 (P9)	PC Etages - Vol 1 (PC RDC)	Prélevement négatif
	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	11

Référence	Localisation	Action
S7 - 1 (A7)	Plan masse - Vol 5 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001436 n°10 - 1 (P10)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001436 n°10 - 2 (P10)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001436 n°13 - 1 (P13)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001436 n°13 - 2 (P13)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001436 n°11 - 1 (P11)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif
002HD001436 n°11 - 2 (P11)	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	Prélevement négatif



002HD001436 n°1 - 1 (P1)



002HD001436 n°1 - 2 (P1)



002HD001436 n°2 - 1 (P2)



002HD001436 n°2 - 2 (P2)



002HD001436 n°3 - 1 (P3)



002HD001436 n°3 - 2 (P3)



002HD001436 n°4 - 1 (P4)



002HD001436 n°4 - 2 (P4)



002HD001436 n°5 - 1 (P5)



002HD001436 n°5 - 2 (P5)



002HD001436 n°6 - 1 (P6)



002HD001436 n°7 - 1 (P7)



002HD001436 n°7 - 2 (P7)



002HD001436 n°8 - 1 (P8)



002HD001436 n°8 - 2 (P8)



002HD001436 n°9 - 1 (P9)



002HD001436 n°9 - 2 (P9)



I1 - 1



S7 - 1 (A7)



002HD001436 n°10 - 1 (P10)



002HD001436 n°10 - 2 (P10)



002HD001436 n°12 - 1 (P12)



002HD001436 n°12 - 2 (P12)



002HD001436 n°13 - 1 (P13)



002HD001436 n°13 - 2 (P13)



002HD001436 n°11 - 1 (P11)



002HD001436 n°11 - 2 (P11)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant beige en vrac + joint cassant gris en vrac - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant gris en vrac - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac hétérogène - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac non séparable - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	PC Etages - Vol 2 (PC R+1)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable - -	PC Etages - Vol 3 (local tech)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons + sous face escalier	Enduit gris en vrac + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable - -	PC Etages - Vol 3 (local tech)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	PC Etages - Vol 1 (PC RDC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec fibres + mousse végétale - -	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	
P11	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	
P12	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène - -	Façade avant - Vol 6 (Façade avant)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - -	Plan masse - Vol 4 (Plan masse)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28954 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28954
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Colle beige / Joint cassant beige en vrac / Joint cassant gris en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + joint cassant beige en vrac + joint cassant gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28955 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28955
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + joint cassant gris en vrac	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28956 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28956
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit gratté beige / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac + matériau gris en vrac hétérogène	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28957 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28957
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit beige sur garde corps escalier / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28958 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28958
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + matériau beige en vrac non séparable	META le 18/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28959 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28959
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité noir / Vol 2 (PC R+1)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28960 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28960
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 3 (local tech)
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec poussières / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28961 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28961
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons + sous face escalier / Enduit ciment / Vol 3 (local tech)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + matériau plâtreux beige en faible quantité non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28962 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28962
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment avec peinture beige / Vol 1 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28963 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28963
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Béton désactivé / Vol 4 (Plan masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène avec fibres / Mousse végétale

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène avec fibres + mousse végétale	META le 20/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28964 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28964
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436011 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 4 (Plan masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28965 EN DATE DU 20/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28965
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436012 / Façades / Murs / Enduit beige entre les pierres / Vol 6 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-28966 EN DATE DU 20/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-34398
Echantillon ITGA : IT071704-28966
Reçu au laboratoire le : 05/04/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001436
Dossier client	_0055200001_ LA MONNERIE - 53370 ST PIERRE DES NIDS Bâtiment composé de 1 cage et de 1 étage
Echantillon	002HD001436013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint entre les bordures / Vol 4 (Plan masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META le 19/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste