

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU
CP - Ville :	53600 EVRON
Référence client :	_00554000020000100025_
Date du repérage :	14/12/2016
Désignation :	Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU 53600 EVRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00554000020000100025_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 14/12/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/12/2016 A Riorges, le 27/12/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) LGT 25 - Vol 3 (SDB) LGT 25 - Vol 5 (Dégagement)	LGT 25 - Vol 2 (Chambre) LGT 25 - Vol 4 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 5 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (SDB)	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre)	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Chambre)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0012 25 n°3 - 1	P3	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Baignoire	enduit scellement pieds	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°11 - 1 - 002HD0012 25 n°11 - 2	P11	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Baignoire	enduit scellement pieds	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0012 25 n°11 - 1 - 002HD0012 25 n°11 - 2	P11	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 25	Vol 2 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Evier / baignoire	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier / baignoire	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 25 n°1 - 1 - 002HD0012 25 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 2 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0012 25 n°1 - 1 - 002HD0012 25 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°2 - 1 - 002HD0012 25 n°2 - 2	P2	Matériau souple noir + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	PVC double vitrage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 25	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	PVC double vitrage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC double vitrage	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 2 (Chambre)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0012 25 n°6 - 1 - 002HD0012 25 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 5 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0012 25 n°6 - 1 - 002HD0012 25 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0012 25 n°7 - 1 - 002HD0012 25 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 4 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0012 25 n°7 - 1 - 002HD0012 25 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°10 - 1 - 002HD0012 25 n°10 - 2	P10	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0012 25 n°10 - 1 - 002HD0012 25 n°10 - 2	P10	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	lino rouge + colle jaune	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°4 - 1 - 002HD0012 25 n°4 - 2	P4	Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 5 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	lino rouge + colle jaune	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0012 25 n°4 - 1 - 002HD0012 25 n°4 - 2	P4	Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	lino gris + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°5 - 1 - 002HD0012 25 n°5 - 2	P5	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lino bleu + colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°8 - 1 - 002HD0012 25 n°8 - 2	P8	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage rose	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0012 25 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 2 (Chambre) - Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage rose	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0012 25 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 25	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 25	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 25	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	lino le plus récent + ragréage supplémentaire	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 25		LGT 25 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 25		LGT 25 - Plan de prélèvements

LGT 25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001225

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

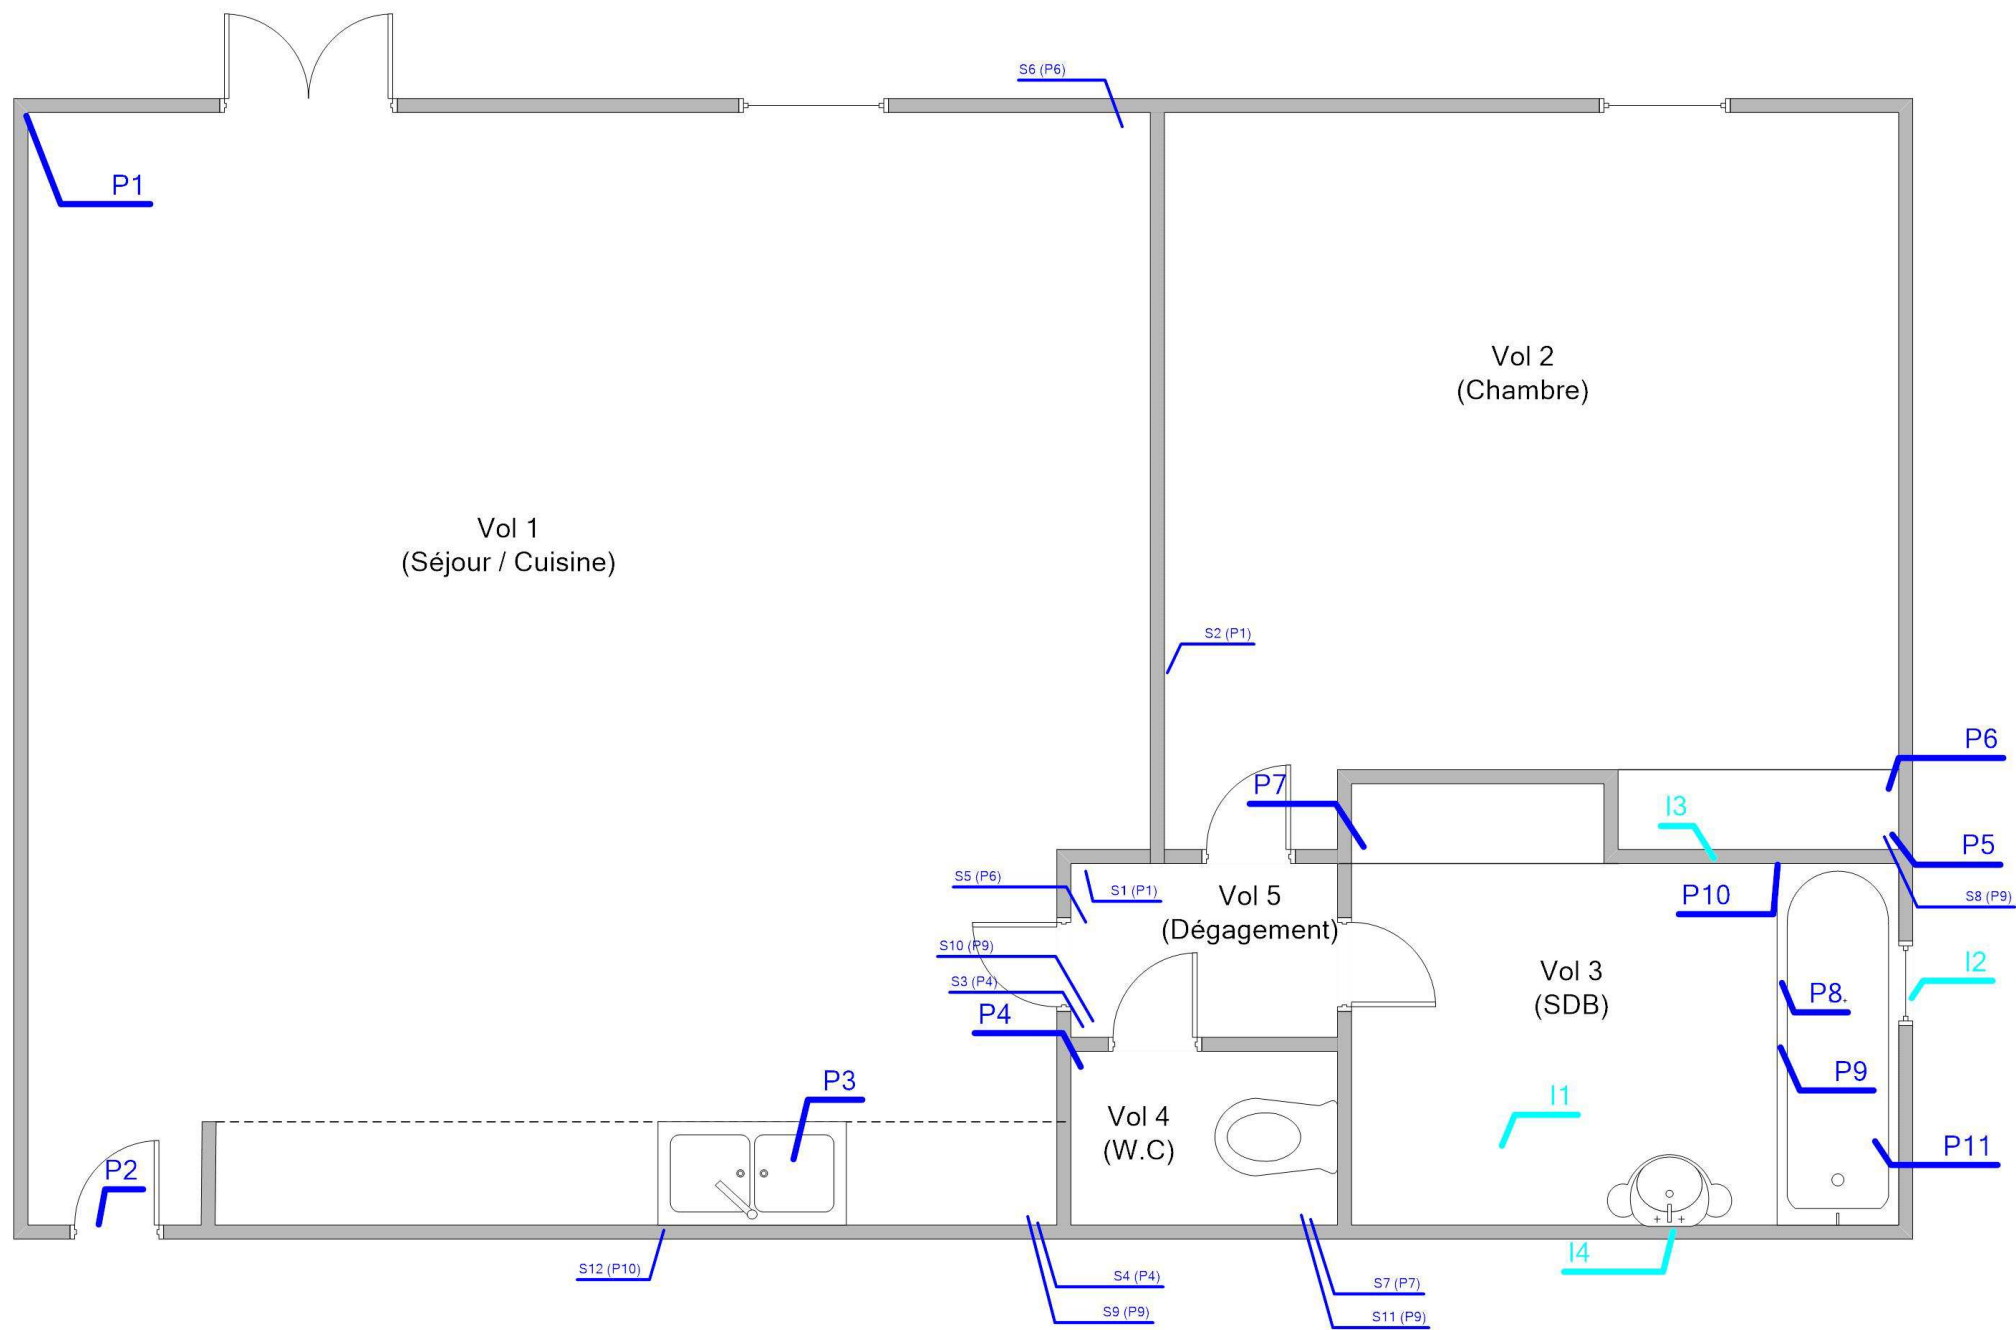

Adresse du bien
53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU
53600 EVRON

Désignation
Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention
14/12/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 25 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001225
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU 53600 EVRON	Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage	14/12/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001225 n°1 - 1 (P1)	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001225 n°1 - 2 (P1)	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001225 n°2 - 1 (P2)	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001225 n°2 - 2 (P2)	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001225 n°3 - 1 (P3)	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001225 n°4 - 1 (P4)	LGT 25 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001225 n°4 - 2 (P4)	LGT 25 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001225 n°5 - 1 (P5)	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001225 n°5 - 2 (P5)	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001225 n°6 - 1 (P6)	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001225 n°6 - 2 (P6)	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001225 n°7 - 1 (P7)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°7 - 2 (P7)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°8 - 1 (P8)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°8 - 2 (P8)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°9 - 1 (P9)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°10 - 1 (P10)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°10 - 2 (P10)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°11 - 1 (P11)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001225 n°11 - 2 (P11)	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	I1
	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	I2
	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	I3
	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	I4

002HD001225 n°1 - 1 (P1)




002HD001225 n°1 - 2 (P1)



002HD001225 n°2 - 1 (P2)



002HD001225 n°2 - 2 (P2)

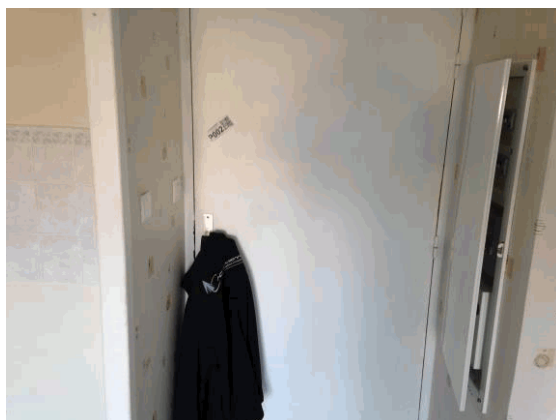

002HD001225 n°3 - 1 (P3)



002HD001225 n°4 - 1 (P4)



002HD001225 n°4 - 2 (P4)



002HD001225 n°5 - 1 (P5)




002HD001225 n°5 - 2 (P5)



002HD001225 n°6 - 1 (P6)



002HD001225 n°6 - 2 (P6)

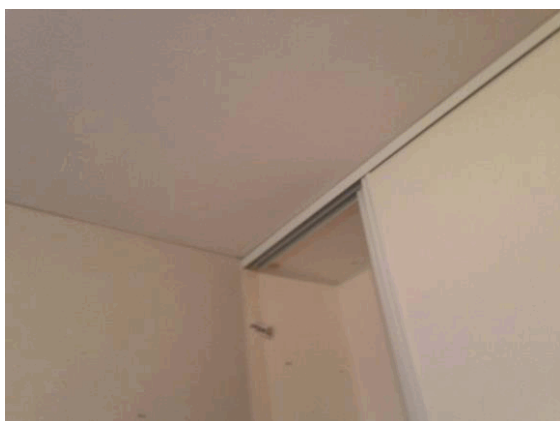

002HD001225 n°7 - 1 (P7)



002HD001225 n°7 - 2 (P7)



002HD001225 n°8 - 1 (P8)



002HD001225 n°8 - 2 (P8)



002HD001225 n°9 - 1 (P9)



002HD001225 n°10 - 1 (P10)



002HD001225 n°10 - 2 (P10)



002HD001225 n°11 - 1 (P11)



I1 - 1



I3 - 1



002HD001225 n°11 - 2 (P11)



I2 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - -	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	LGT 25 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage rose - -	LGT 25 - Vol 4 (W.C)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose - -	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 25 - Vol 2 (Chambre)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage gris - -	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage grise + peinture - -	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + carrelage - -	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	
P11	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Enduit compact beige - -	LGT 25 - Vol 3 (SDB)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12081 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12081
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12082 EN DATE DU 27/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12082
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint porte d'entrée / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + peinture	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12083 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12083
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12084 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12084
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino rouge + colle jaune / Vol 4 (W.C)
Description ITGA	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple rose + colle polymère jaune + ragréage rose	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12085 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12085
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino gris + colle jaune / Vol 2 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12086 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12086
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225006 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12087 EN DATE DU 27/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12087
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12088 EN DATE DU 27/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12088
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu + colle jaune / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12089 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12089
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege rose / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Sous couche de ragréege grise / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + ragréege rose + sous couche de ragréege grise + peinture	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12090 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12090
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac + carrelage	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041612-12091 EN DATE DU 27/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-124929
Echantillon ITGA : IT041612-12091
Reçu au laboratoire le : 20/12/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001225
Dossier client	_00554000020000100025_ 53 RTE DE NEAU - RTE DE NEAU - 53600 EVRON Appartement n° 25 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001225011 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / enduit scellement pieds / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige	META le 27/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste