

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
CP - Ville :	53500 ERNEE
Référence client :	_00587000010000300009_
Date du repérage :	31/07/2017
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE 53500 ERNEE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00587000010000300009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ALLEE Alain	Date du rapport :	14/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (07 61 33 93 77)	A Riorges, le 14/08/2017	
Date de repérage :	31/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Numéro attestation : CPDI 4449 V1			
Délivré le : 27/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
<p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 1 (Entrée)</p> <p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 3 (Dégagement 3)</p> <p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 5 (Rangement)</p> <p>Appartement n°9_N +1 - Vol 7 (Chambre 1)</p> <p>Appartement n°9_N +1 - Vol 9 (Dégagement 2)</p> <p>Appartement n°9_N +1 - Vol 11 (Chambre 2)</p>	<p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 2 (Séjour)</p> <p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 4 (Cuisine)</p> <p>Appartement n°9 _ N0 - Vol 6 (W.C)</p> <p>Appartement n°9_N +1 - Vol 8 (SDB)</p> <p>Appartement n°9_N +1 - Vol 10 (Dégagement 1)</p>

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°9 _ N0	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°9 _ N0	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°9 _ N0	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement n°9 _ N0	Vol 4 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°9_N +1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 11 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°9_N +1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 11 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°9_N +1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 11 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°9_N +1	Vol 8 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Dégagement 3)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Dégagement 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement 2)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	porte d'entrée	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 8 (SDB) - Appartement n°9_N +1	Inaccessible sans sondage destructif	sous la douche revêtement de sol bloque le tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°1 - 1 - 002VZ000 072 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 5 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 072 n°1 - 1 - 002VZ000 072 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N+1	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 072 n°1 - 1 - 002VZ000 072 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N+1	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°3 - 1 - 002VZ000 072 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 072 n°3 - 1 - 002VZ000 072 n°3 - 2	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N+1	Vol 10 (Dégagement 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°9 - 1 - 002VZ000 072 n°9 - 2	P9	Matériau souple incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N+1	Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 072 n°9 - 1 - 002VZ000 072 n°9 - 2	P9	Matériau souple incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 072 n°9 - 1 - 002VZ000 072 n°9 - 2	P9	Matériau souple incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°10 - 1 - 002VZ000 072 n°10 - 2	P10	Matériau mou orange avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + bois en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 072 n°10 - 1 - 002VZ000 072 n°10 - 2	P10	Matériau mou orange avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + bois en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 072 n°10 - 1 - 002VZ000 072 n°10 - 2	P10	Matériau mou orange avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + bois en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	porte d'entrée	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Joint à lèvre	S34						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	Joint à lèvre	S34						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°9_N+1	Vol 11 (Chambre 2)	Menuiseries	Joint à lèvre	S34						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003
Appartement n°9_N+1	Vol 10 (Dégagement 1)	Menuiseries	Joint à lèvre	S34						Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N +1	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Joint à lèvres	S34							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00072 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 5 (Rangement)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00072 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ00072 n°2 - 1	P2	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 8 (SDB)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ00072 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (W.C)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 072 n°4 - 1	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°5 - 1 - 002VZ000 072 n°5 - 2	P5	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence S.D.B)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°6 - 1 - 002VZ000 072 n°6 - 2	P6	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence S.D.B)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002VZ000 072 n°6 - 1 - 002VZ000 072 n°6 - 2	P6	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°7 - 1 - 002VZ000 072 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 5 (Rangement) - Vol 6 (W.C) - Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 072 n°7 - 1 - 002VZ000 072 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N +1	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 8 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 072 n°7 - 1 - 002VZ000 072 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 072 n°8 - 1 - 002VZ000 072 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + ragréage rose en vrac non séparable + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Dégagement 3) - Vol 6 (W.C) - Vol 5 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	S35 - S36 - S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 072 n°8 - 1 - 002VZ000 072 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + ragréage rose en vrac non séparable + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N +1	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement 1) - Vol 9 (Dégagement 2) - Vol 8 (SDB) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol	S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 072 n°8 - 1 - 002VZ000 072 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + ragréage rose en vrac non séparable + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°9_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N0	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N0	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N0	Vol 3 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N0	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N0	Vol 5 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N+1	Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°9_N +1	Vol 10 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N +1	Vol 9 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N +1	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°9_N +1	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + ragréages supplémentaires	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°9 _ N0	Appartement n°9 _ N0 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°9 _ N0	Appartement n°9 _ N0 - Plan de prélèvements
	Appartement n°9 _ N +1	Appartement n°9 _ N +1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°9 _ N +1	Appartement n°9 _ N +1 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°9 _ N0 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000072

Légende

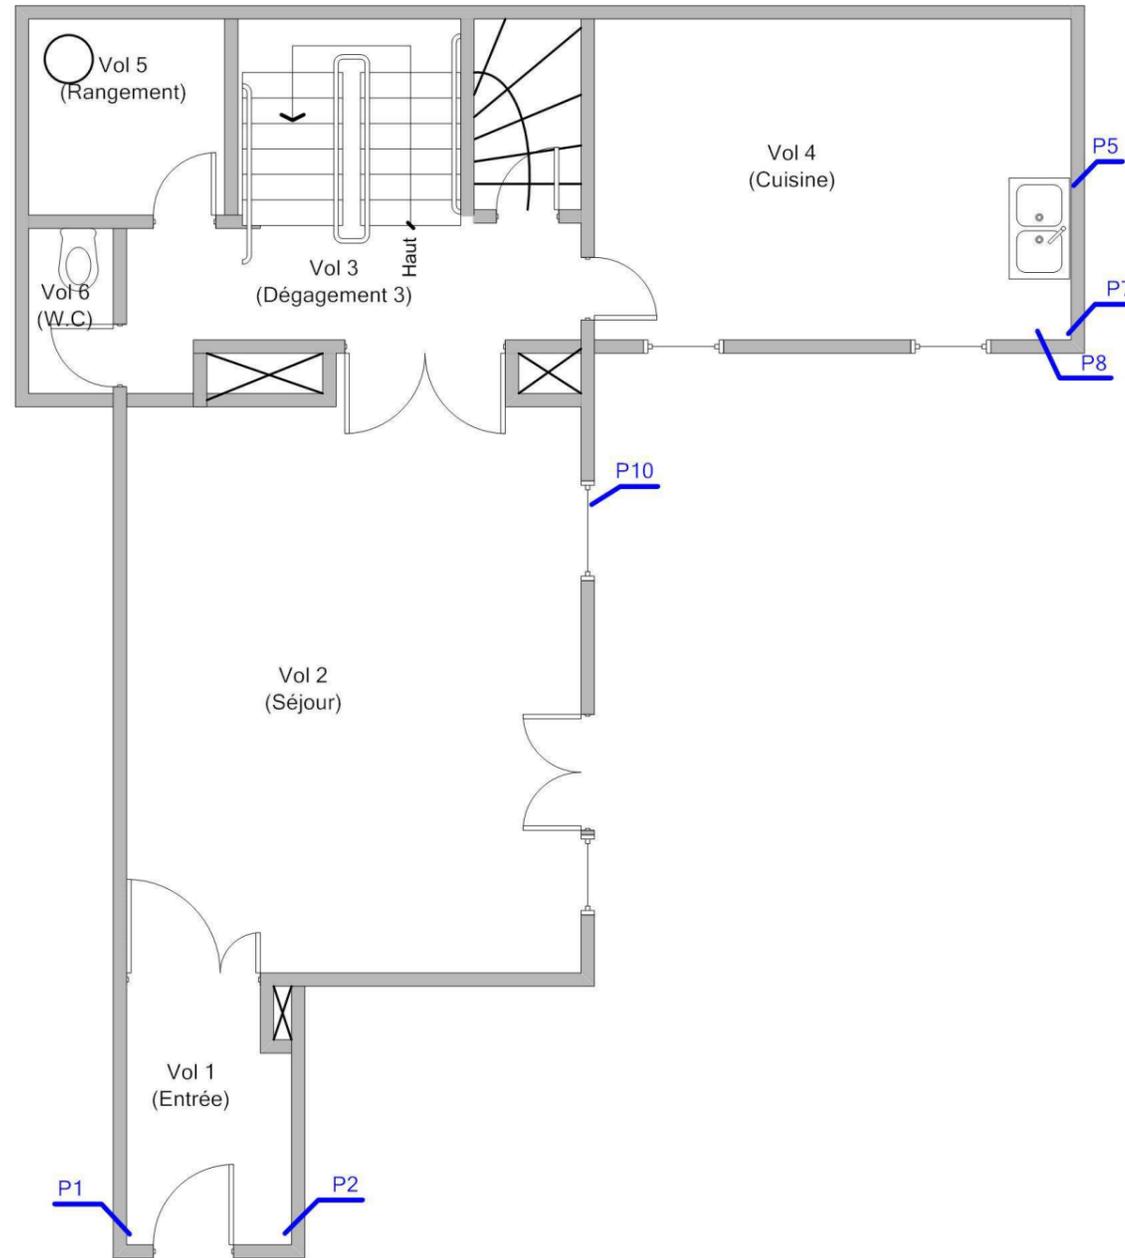

Adresse du bien
20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC

Date intervention
31/07/2017


Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°9_N +1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000072

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

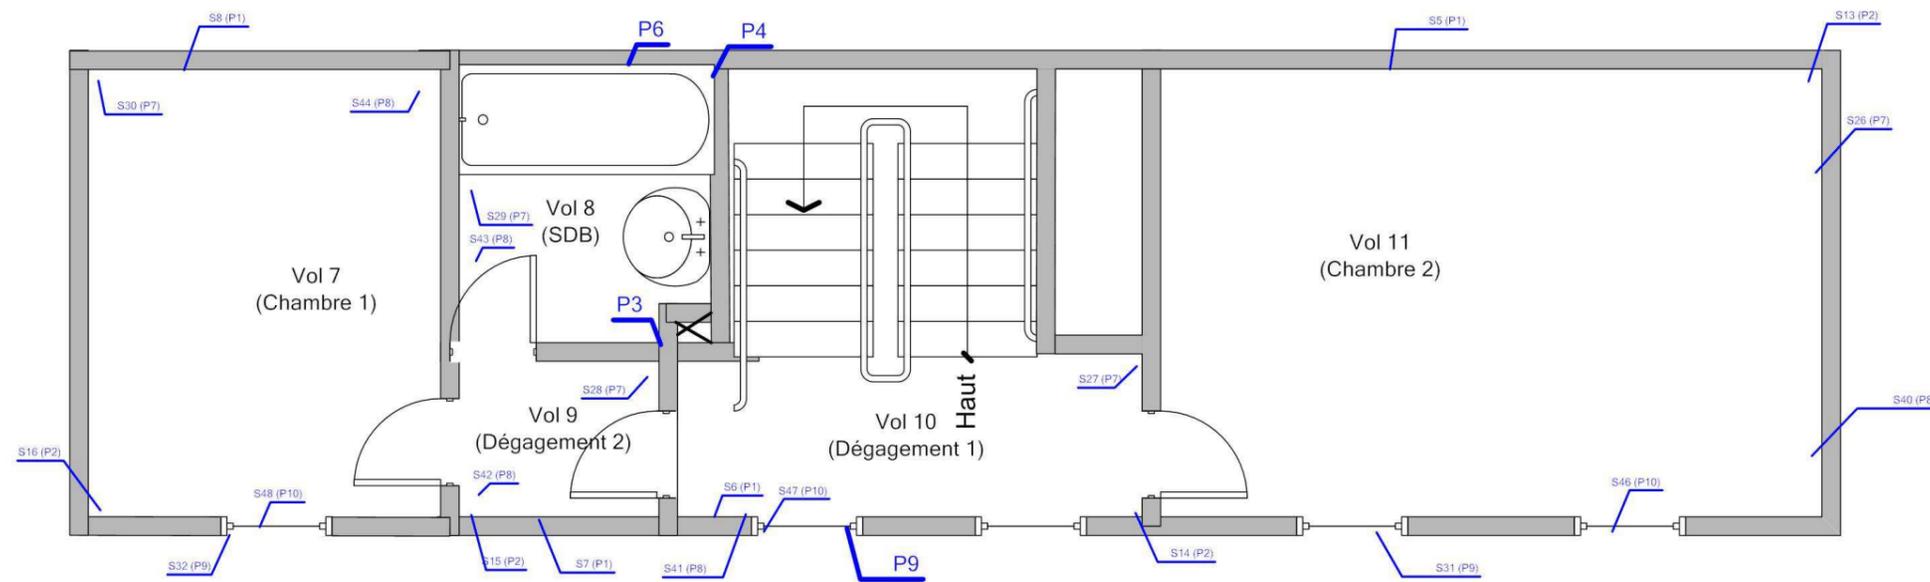

Adresse du bien
20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC


Date intervention
31/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

APPARTEMENT N°9_N +1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002VZ000072

Légende

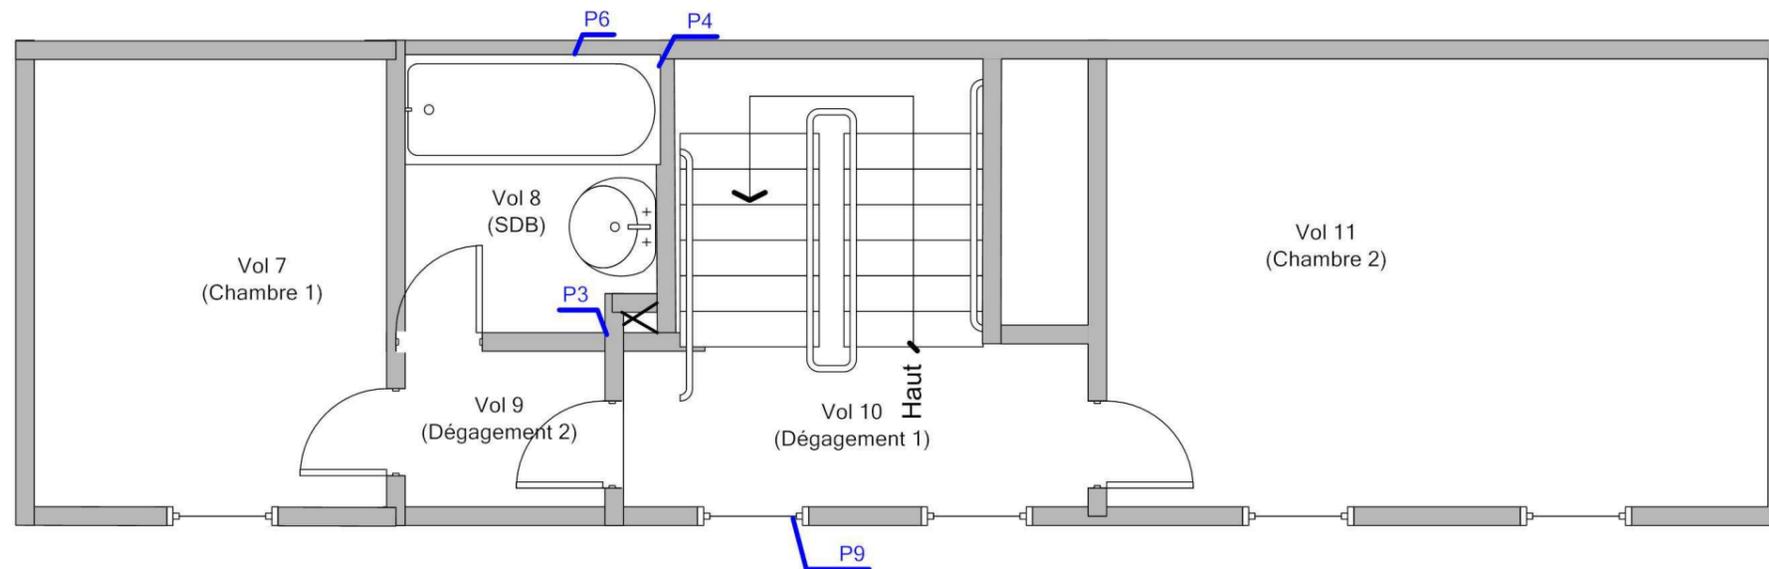

Adresse du bien
20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC

Date intervention
31/07/2017

Technicien intervenant
ALLEE Alain

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000072 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°9_ N0 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°9_ N0 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°9_ N0 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°9_ N0 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°9_ N0 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement n°9_ N0 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°9_ N0 - Vol 1 (Entrée)	I3

Référence	Localisation	Action
002VZ000072 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 10 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002VZ000072 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°9_ N +1 - Vol 10 (Dégagement 1)	Prélevement négatif



002VZ000072 n°1 - 1 (P1)



002VZ000072 n°1 - 2 (P1)



002VZ000072 n°2 - 1 (P2)



002VZ000072 n°3 - 1 (P3)



002VZ000072 n°3 - 2 (P3)



002VZ000072 n°4 - 1 (P4)



002VZ000072 n°5 - 2 (P5)



002VZ000072 n°5 - 1 (P5)



002VZ000072 n°6 - 1 (P6)




002VZ000072 n°6 - 2 (P6)




002VZ000072 n°7 - 1 (P7)



002VZ000072 n°7 - 2 (P7)

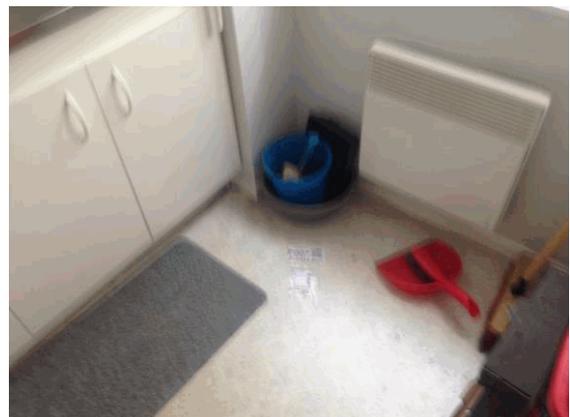

002VZ000072 n°8 - 1 (P8)

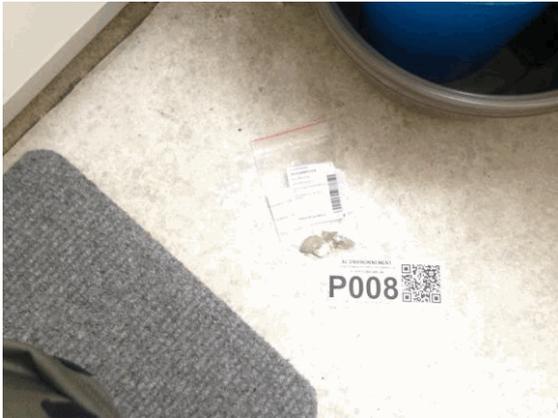

002VZ000072 n°8 - 2 (P8)



002VZ000072 n°9 - 1 (P9)



002VZ000072 n°9 - 2 (P9)



002VZ000072 n°10 - 2 (P10)



002VZ000072 n°10 - 1 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°9_N +1 - Vol 8 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°9_N +1 - Vol 8 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage en vrac - -	Appartement n°9_N +1 - Vol 8 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + ragréage rose en vrac non séparable + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore non séparable + peinture en vrac non séparable - -	Appartement n°9_N +1 - Vol 10 (Dégagement 1)	

P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou orange avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + bois en faible quantité non séparable - -	Appartement n°9 _ N0 - Vol 2 (Séjour)	
-----	--	-------------	---	---------------------------------------	--



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13594 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13594
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 12/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13595 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13595
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13596 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13596
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13597 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13597
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13598 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13598
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Peintures multiples en faible quantité / Matériau souple blanc en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13599 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13599
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence S.D.B) / Vol 8 (SDB)
Description ITGA	Colle beige en faible quantité / Peintures multiples / Matériau souple blanc en faible quantité / Carrelage en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + carrelage en vrac	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13600 EN DATE DU 12/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
 Echantillon ITGA : IT071708-13600
 Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité / Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples en faible quantité non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

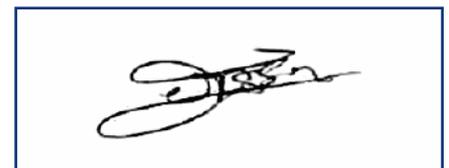



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13601 EN DATE DU 12/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
 Echantillon ITGA : IT071708-13601
 Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac / Ragréage rose en vrac / Peinture / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac + ragréage rose en vrac non séparable + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13602 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ALAIN ALLEE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
Echantillon ITGA : IT071708-13602
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 10 (Dégagement 1)
Description ITGA	Matériau souple incolore / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13603 EN DATE DU 12/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. ALAIN ALLEE
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76700
 Echantillon ITGA : IT071708-13603
 Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

Réf. Client :

Commande	002VZ000072
Dossier client	_00587000010000300009_ 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE Appartement n° 9 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002VZ000072010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Matériau mou orange avec poussières / Peinture en faible quantité / Bois en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou orange avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable + bois en faible quantité non séparable	META le 11/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

