

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Adresse :          | 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE               |
| CP - Ville :       | 53500 ERNEE                                      |
| Référence client : | _00587000010000300011_                           |
| Date du repérage : | 01/08/2017                                       |
| Désignation :      | Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 er étage |



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

| Rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annexes                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- Renseignements administratifs</b><br>A - Désignation de l'immeuble<br>B - Propriétaire / Donneur d'ordre<br>C - Opérateur de repérage<br>D - Personne autorisant l'émission du rapport<br>E - Pièces visitées<br><b>- Etude Préalable</b><br>F - Descriptif des travaux envisagés<br>G - Périmètre du bâtiment concerné<br>H - Objectif de la mission<br>I - Document(s) mis à disposition<br>J - Périmètre et programme de repérage<br>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements<br>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)<br>M - Conditions existantes<br><b>Conditions de repérage</b><br>N - Modalités de repérage<br>O - Moyens d'investigation<br><b>Conclusions</b><br>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage<br>Q - Réserves / Commentaires<br>R - Locaux ou partie de locaux non visités<br><b>Grille de résultats du repérage</b> | Annexe : Mesurage des zones amiantées<br>Annexe : Plans<br>Annexe : Reportage photographique<br>Annexe : Prélèvements et analyses |

## Renseignements administratifs

| A                      | Designation de l'immeuble                        | B                                                                      | Propriétaire / Donneur d'ordre                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adresse :              | 20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE 53500 ERNEE   | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                           | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT                        |
| Référence client :     | _00587000010000300011_                           | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation :          | Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 er étage |                                                                        |                                                                        |
| Date de construction : |                                                  |                                                                        |                                                                        |

| C                                                                                                                                                                                                                    | Opérateur de repérage                                                                      | D                                                                                                                                                                                                                                                       | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Compagnie & Siret :<br>Nom :<br>Accompagnateur :<br>Date de repérage :                                                                                                                                               | AC Environnement (N° 441355914)<br>ALLEE Alain<br>H.MERCIER (07 61 33 93 77)<br>01/08/2017 | Nom : MORA Denis<br><br>Date du rapport : 14/08/2017<br>A Riorges, le 14/08/2017<br><br><br><br>Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |                                                                             |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -<br><br>Numéro attestation : CPDI 4449 V1<br>Délivré le : 27/06/2017 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |

| E                                                                                                                                                                                          | Pièces visitées                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des locaux visités :                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée)<br>Appartement n°11 - Vol 3 (W.C)<br>Appartement n°11 - Vol 5 (Cuisine)<br>Appartement n°11 - Vol 7 (Dégagement)<br>Appartement n°11 - Vol 9 (Chambre 2) | Appartement n°11 - Vol 2 (Chambre 3)<br>Appartement n°11 - Vol 4 (SDB)<br>Appartement n°11 - Vol 6 (Séjour)<br>Appartement n°11 - Vol 8 (Chambre 1) |

## Etude préalable

| F | Descriptif des travaux envisagés |
|---|----------------------------------|
|---|----------------------------------|

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

| G | Périmètre du bâtiment concerné                      | H | Objectif de la mission                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ensemble du logement (garage et balcon non compris) |   | Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés. |

| I | Document(s) mis à disposition |
|---|-------------------------------|
|---|-------------------------------|

Aucun

| J | Périmètre et programme de repérage de l'opérateur |
|---|---------------------------------------------------|
|---|---------------------------------------------------|

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie                                | Plan             | Volume                                                                                                                                                          | Localisation |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) |              |
| Plafond et faux-plafonds                 | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) |              |
| Revêtement de sol                        | Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 3) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dépassement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2) |              |
| Revêtement de mur                        | Appartement n°11 | Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)                                                                                                                                   |              |
| Equipements divers et accessoires        | Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)                                                                                                                                                 |              |

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

| Localisation       | Matériau                                                  | Justification                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vol 1 (Entrée)     | porte d'entrée                                            | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                                                           |
| Vol 5 (Cuisine)    | Mastic étanchéité                                         | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 4 (SDB)        | Mastic étanchéité                                         | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 1 (Entrée)     | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 5 (Cuisine)    | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 4 (SDB)        | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 3 (W.C)        | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 2 (Chambre 3)  | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 6 (Séjour)     | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 7 (Dégagement) | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 9 (Chambre 2)  | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |
| Vol 8 (Chambre 1)  | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.                               |

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation        | Justification                        | Remarque                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vol 4<br>(SDB) - Appartement n°11 | Inaccessible sans sondage destructif | sous la baignoire meuble devant le tablier |

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan             | Localisation    | Composant | Partie composant  | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                                                 |
|------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |           |                   | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                                                            |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine) | Evier     | Mastic étanchéité | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)     | Evier     | Mastic étanchéité | I3                           |             |                | I3 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine) | Evier     | Tampon bitumineux | S20                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074                                       |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
|      |              |           |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |            |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation                                                                                     | Composant                         | Partie composant                                 | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                         | Laboratoire |                                                                                                                                        |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                  |                                   |                                                  | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                               | Ref Prél.   | Descriptif                                                                                                                             | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)                                                                                   | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches  | P1                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000<br>081 n°1 - 1<br>-<br>002VZ000<br>081 n°1 - 2 | P1          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples                                  | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) - Vol 6 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Dépassement) | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches  | S1 - S2 - S3 - S4 - S5       | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 |                | 002VZ000<br>081 n°1 - 1<br>-<br>002VZ000<br>081 n°1 - 2 | P1          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples                                  | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                 |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)                                                                                      | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | P3                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000<br>081 n°3 - 1<br>-<br>002VZ000<br>081 n°3 - 2 | P3          | Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                 |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 3 (W.C)                                                                    | Cloisons légères ou préfabriquées | Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides | S11 - S12                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 |                | 002VZ000<br>081 n°3 - 1<br>-<br>002VZ000<br>081 n°3 - 2 | P3          | Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse                                                                 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3)                                                                                | Menuiseries                       | Reprise d'étanchéité                             | S17                          |                                                            |                |                                                         |             |                                                                                                                                        |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation      | Composant   | Partie composant     | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |             |                      | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Menuiseries | Reprise d'étanchéité | S17                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)       | Menuiseries | Reprise d'étanchéité | S17                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)    | Menuiseries | Reprise d'étanchéité | S17                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2) | Menuiseries | Reprise d'étanchéité | S17                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation      | Composant   | Partie composant     | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                           |
|------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |             |                      | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                      |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1) | Menuiseries | Reprise d'étanchéité | S17                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072  |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2) | Menuiseries | Mastic vitrier       | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1) | Menuiseries | Mastic vitrier       | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)    | Menuiseries | Mastic vitrier       | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                           |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                      |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Menuiseries | Mastic vitrier   | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)       | Menuiseries | Mastic vitrier   | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) | Menuiseries | Mastic vitrier   | S18                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002VZ000072 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003  |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)       | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003 |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003 |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)    | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003 |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2) | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan             | Localisation      | Composant   | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |             |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1) | Menuiseries | Joint à lèvre    | S19                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002HD001003 |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)    | Menuiseries | porte d'entrée   | I2                           |             |                |           |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client                                    |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan             | Localisation                                                                                    | Composant     | Partie composant                     | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                      | Laboratoire |                                                                                                                             |          | Conclusion          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                  |                                                                                                 |               |                                      | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo            | Ref Prél.   | Descriptif                                                                                                                  | Résultat |                     |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)                                                                                  | Faux plafonds | Plafond plaque plâtre pièces sèches  | P2                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000 081 n°2 - 1 | P2          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peinture en faible quantité non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1) | Faux plafonds | Plafond plaque plâtre pièces sèches  | S6 - S7 - S8 - S9 - S10      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 |                | 002VZ000 081 n°2 - 1 | P2          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peinture en faible quantité non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)                                                                                     | Faux plafonds | Plafond plaque plâtre pièces humides | P4                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000 081 n°4 - 1 | P4          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable         | Négatif  | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan             | Localisation                  | Composant     | Partie composant                     | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                     | Laboratoire |                                                                                                                     |          | Conclusion          |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                  |                               |               |                                      | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo           | Ref Prél.   | Descriptif                                                                                                          | Résultat |                     |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine) - Vol 3 (W.C) | Faux plafonds | Plafond plaque plâtre pièces humides | S13 - S14                    | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 |                | 002VZ000081 n°4 - 1 | P4          | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan             | Localisation    | Composant         | Partie composant                             | Descriptif de l'action menée |                                                            |                |                                                 | Laboratoire |                                                                                                                        |          | Conclusion          |
|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                  |                 |                   |                                              | Réf action                   | Observation                                                | Précision loc. | Ref photo                                       | Ref Prél.   | Descriptif                                                                                                             | Résultat |                     |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) | P5                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000081 n°5 - 1<br>-<br>002VZ000081 n°5 - 2 | P5          | Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité en vrac non séparable | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence S.D.B )          | P6                           | Réalisation d'un prélèvement                               |                | 002VZ000081 n°6 - 1<br>-<br>002VZ000081 n°6 - 2 | P6          | Colle beige avec couche en papier + peinture                                                                           | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)     | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence S.D.B )          | P6                           | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 |                | 002VZ000081 n°6 - 1<br>-<br>002VZ000081 n°6 - 2 | P6          | Colle beige avec couche en papier + peinture                                                                           | Négatif  | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
|      |              |           |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |            |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation      | Composant         | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                   |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)    | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 3 (W.C)       | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation       | Composant         | Partie composant | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |                   |                  | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)        | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)     | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2)  | Revêtement de sol | Ragréage         | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation       | Composant         | Partie composant                   | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |                   |                                    | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1)  | Revêtement de sol | Ragréage                           | S15                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°7 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)     | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2)  | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation      | Composant         | Partie composant                   | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                          |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                   |                                    | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                     |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)    | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)       | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation      | Composant         | Partie composant                                          | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                   |                                                           | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°11 | Vol 3 (W.C)       | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol                        | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074          |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol                        | S16                          |             |                |           |             |            |          | Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002VZ000074          |
| Appartement n°11 | Vol 1 (Entrée)    | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 5 (Cuisine)   | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation      | Composant         | Partie composant                                          | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                   |                   |                                                           | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°11 | Vol 4 (SDB)       | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 3 (W.C)       | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 2 (Chambre 3) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 6 (Séjour)    | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan             | Localisation       | Composant         | Partie composant                                          | Descriptif de l'action menée |             |                |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                                                   |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |                   |                                                           | Réf action                   | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél.   | Descriptif | Résultat |                                                                                              |
| Appartement n°11 | Vol 7 (Dégagement) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 9 (Chambre 2)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement n°11 | Vol 8 (Chambre 1)  | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche + ragréage supplémentaire | I4                           |             |                | I4 - 1    |             |            |          | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

| Ref. | Plans            | Titre du plan                                        |
|------|------------------|------------------------------------------------------|
|      | Appartement n°11 | Appartement n°11 - Plan de repérage - Actions menées |
|      | Appartement n°11 | Appartement n°11 - Plan de prélèvements              |

## APPARTEMENT N°11 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002VZ000081

### Légende

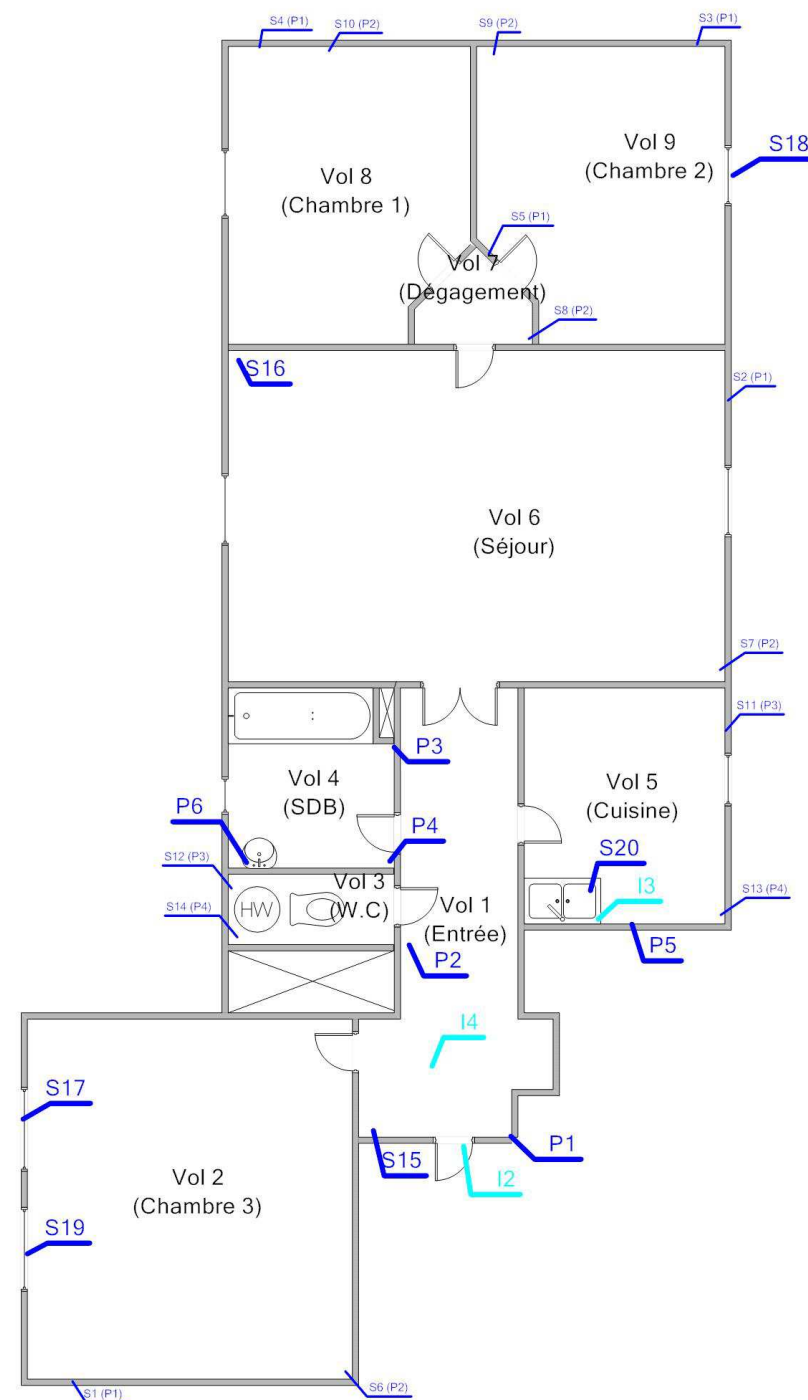

P Localisation du prélèvement

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Localisation d'une impossibilité technique |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| S | Localisation dun sondage négatif |
|---|----------------------------------|



### Adresse du bien

20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE  
53500 ERNEE

Désignation

Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention

|  |            |
|--|------------|
|  | 01/08/2017 |
|--|------------|


Techniciens intervenant

ALLEE Alain

APPARTEMENT N°11 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002VZ000081

Légende

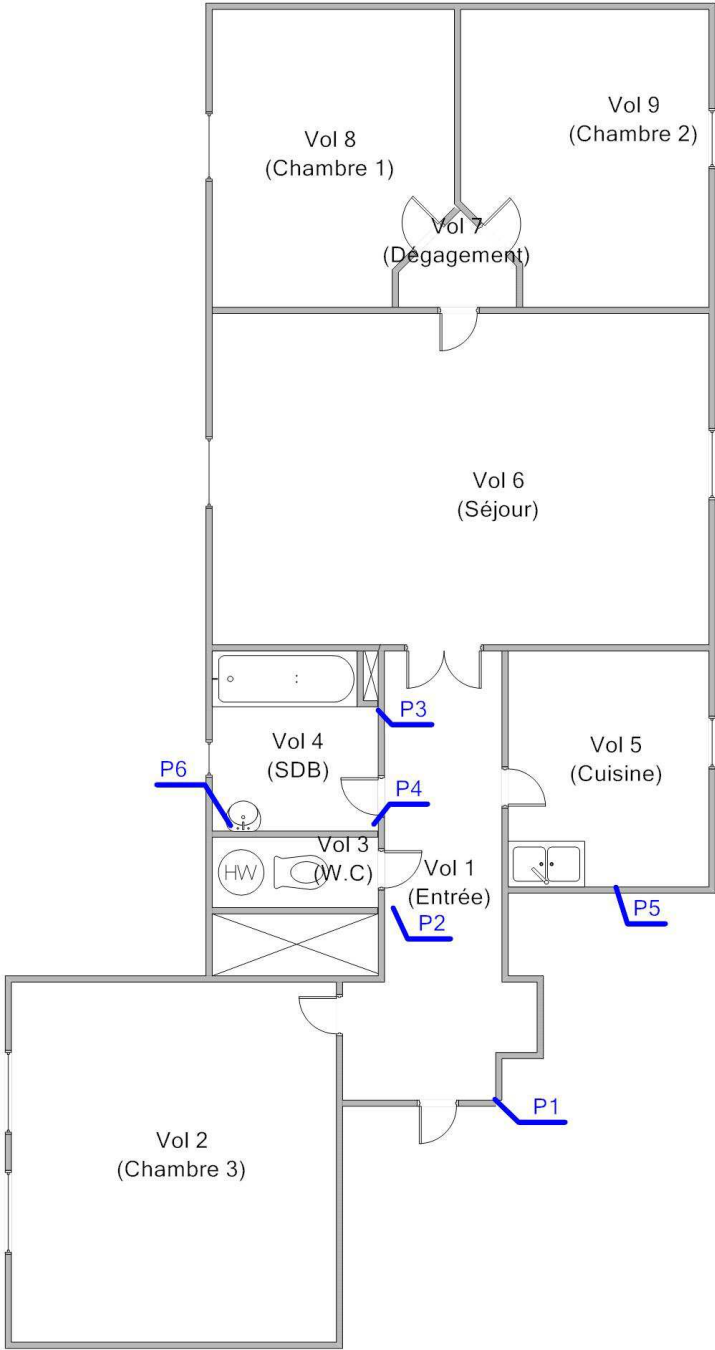

Adresse du bien  
20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE  
53500 ERNEE

Désignation  
Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention  
01/08/2017

Technicien intervenant  
ALLEE Alain

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                | Localisation                          | Action              |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 002VZ000081 n°1 - 1 (P1) | Appartement n°11 - Vol 1<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°1 - 2 (P1) | Appartement n°11 - Vol 1<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°2 - 1 (P2) | Appartement n°11 - Vol 1<br>(Entrée)  | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°3 - 1 (P3) | Appartement n°11 - Vol 4<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°3 - 2 (P3) | Appartement n°11 - Vol 4<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°4 - 1 (P4) | Appartement n°11 - Vol 4<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°6 - 1 (P6) | Appartement n°11 - Vol 4<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°6 - 2 (P6) | Appartement n°11 - Vol 4<br>(SDB)     | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°5 - 1 (P5) | Appartement n°11 - Vol 5<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002VZ000081 n°5 - 2 (P5) | Appartement n°11 - Vol 5<br>(Cuisine) | Prélevement négatif |
|                          | Appartement n°11 - Vol 5<br>(Cuisine) | I3                  |
|                          | Appartement n°11 - Vol 1<br>(Entrée)  | I4                  |


002VZ000081 n°1 - 1 (P1)



002VZ000081 n°1 - 2 (P1)



002VZ000081 n°2 - 1 (P2)

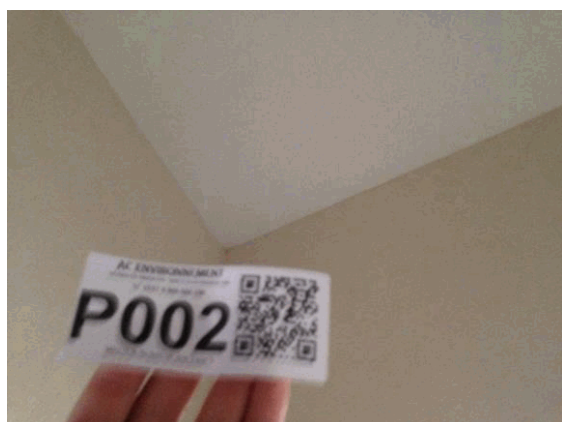

002VZ000081 n°3 - 1 (P3)



002VZ000081 n°3 - 2 (P3)



002VZ000081 n°4 - 1 (P4)



002VZ000081 n°6 - 1 (P6)



002VZ000081 n°6 - 2 (P6)



002VZ000081 n°5 - 1 (P5)



002VZ000081 n°5 - 2 (P5)



I3 - 1



I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie                                | Composant                         | Matériau                                                                                                                                   | Localisation                       | Observation |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| P1        | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples - -                                  | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée)  |             |
| P2        | Plafond et faux-plafonds                 | Faux plafonds                     | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -            | Appartement n°11 - Vol 1 (Entrée)  |             |
| P3        | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Matériau plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - - | Appartement n°11 - Vol 4 (SDB)     |             |
| P4        | Plafond et faux-plafonds                 | Faux plafonds                     | Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable - -                    | Appartement n°11 - Vol 4 (SDB)     |             |
| P5        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité en vrac non séparable - -                 | Appartement n°11 - Vol 5 (Cuisine) |             |
| P6        | Revêtement de mur                        | Revêtement de mur                 | Colle beige avec couche en papier + peinture - -                                                                                           | Appartement n°11 - Vol 4 (SDB)     |             |



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13788 EN DATE DU 11/08/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13788  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                                                            |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage                              |
| Echantillon      | 002VZ000081001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison<br>et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1<br>(Entrée) |
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Carton / Peintures multiples                                                                                              |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                             | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ► Matériau plâtreux blanc en faible<br>quantité non séparable + carton non<br>séparable + peintures multiples | META le 11/08/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13789 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13789  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                               |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage |
| Echantillon      | 002VZ000081002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol<br>1<br>(Entrée)                    |
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Carton / Peinture en faible quantité                                                         |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                      | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ▶ Matériau plâtreux blanc en faible<br>quantité non séparable + carton non<br>séparable + peinture en faible quantité<br>non séparable | META le 11/08/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13790 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13790  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                                                          |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage                            |
| Echantillon      | 002VZ000081003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison<br>et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 4<br>(SDB) |
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peinture                                                                                       |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                                                 | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ► Matériau plâtreux blanc + carton non<br>séparable + matériau plâtreux blanc<br>non séparable + papier non séparable +<br>peinture non séparable | META le 11/08/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13791 EN DATE DU 11/08/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13791  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                               |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage |
| Echantillon      | 002VZ000081004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides /<br>Vol 4<br>(SDB)                      |
| Description ITGA | Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Carton / Peintures multiples                                                                 |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                              | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ► Matériau plâtreux blanc en faible<br>quantité non séparable + carton non<br>séparable + peintures multiples non<br>séparable | META le 11/08/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13792 EN DATE DU 11/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13792  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                               |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage |
| Echantillon      | 002VZ000081005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 5<br>(Cuisine)                |
| Description ITGA | Colle beige en vrac / Peintures multiples / Joint cassant blanc en faible quantité en vrac                                                |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                                                                        | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle beige en vrac + peintures multiples non séparable + joint cassant blanc en faible quantité en vrac non séparable | META le 11/08/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-13793 EN DATE DU 11/08/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. ALAIN ALLEE  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-76670  
Echantillon ITGA : IT071708-13793  
Reçu au laboratoire le : 07/08/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002VZ000081                                                                                                                               |
| Dossier client   | _00587000010000300011_<br>20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE - 53500 ERNEE<br>Appartement n° 11 de type 4 situé au 01 <sup>er</sup> étage |
| Echantillon      | 002VZ000081006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence S.D.B ) / Vol<br>4<br>(SDB)                          |
| Description ITGA | Colle beige avec couche en papier / Peinture / Carrelage                                                                                  |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                 | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ► Colle beige avec couche en papier +<br>peinture | META le 11/08/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |
| Carrelage                                         | Non analysé                               |                     |                   |                       |

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste