

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE
CP - Ville :	53500 ERNEE
Référence client :	_00587000010000300014_
Date du repérage :	08/06/2016
Désignation :	Appartement n° 14 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE 53500 ERNEE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00587000010000300014_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 14 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	28/06/2016
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)		A Riorges, le 28/06/2016
Date de repérage :	08/06/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2		
Délivré le :	03/04/2015		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	LGT 14 - Vol 2 (Dégagement 1)
LGT 14 - Vol 3 (W.C)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)
LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	LGT 14 - Vol 6 (Séjour)
LGT 14 - Vol 7 (DGT 2)	LGT 14 - Vol 8 (Chambre 2)
LGT 14 - Vol 9 (Chambre 3)	

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	LGT 14	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 14	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 14	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (DGT 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Revêtement de sol	LGT 14	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (DGT 2) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	LGT 14	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Cuisine)	



Equipements divers et accessoires	LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	
-----------------------------------	--------	-----------------	--

**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

**P** Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Dégagement 1)	porte entrée 3 points sécurités	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Chambre 3)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (DGT 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (DGT 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Dégagement 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante



**Q** Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Diagnostic des sols :

Les revêtements de sols d'origines ont été retirés dans toutes les pièces.

Un ragréage gris a été coulé dans les pièces réhabilitées sur le ragréage d'origine. Il est donc impossible de cartographier précisément les revêtements de sols d'origine.

Un prélèvement de la colle jaune du revêtement d'origine présente entre le ragréage d'origine et le ragréage plus récent a été réalisé et réappliquer dans les pièces sans être sûr qu'il s'agisse bien de la même colle jaune dans les autres pièces.

La réalisation d'un diagnostic d'un logement dans le même bâtiment ayant conservé ses sols d'origines est nécessaire pour cartographier précisément les revêtements de sols.

**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 4 (SDB) - LGT 14	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous baignoire Mastic étanchéité autour tablier

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD0010 03 n°12 - 1	P12	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	souple noir	002HD0010 03 n°12 - 1	P12	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P4	Réalisation d'un prélèvement	souple grise	002HD0010 03 n°4 - 1	P4	JOINT SOUPLE TRANSPARENT + PARTICULES MARRON	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	souple grise	002HD0010 03 n°4 - 1	P4	JOINT SOUPLE TRANSPARENT + PARTICULES MARRON	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P1	Réalisation d'un prélèvement	souple orange	002HD0010 03 n°1 - 1 - 002HD0010 03 n°1 - 2	P1	MASTIC JAUNE + PARTICULES NOIRES	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Cuisine) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 - S2 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	souple orange	002HD0010 03 n°1 - 1 - 002HD0010 03 n°1 - 2	P1	MASTIC JAUNE + PARTICULES NOIRES	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Menuiseries	joint étanchéité noir sur dormant	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 03 n°3 - 1	P3	JOINT SOUPLE NOIR + TRACES BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 5 (Cuisine) - Vol 6 (Séjour) - Vol 4 (SDB) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	joint étanchéité noir sur dormant	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0010 03 n°3 - 1	P3	JOINT SOUPLE NOIR + TRACES BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (Dégagement 1)	Menuiseries	porte entrée 3 points sécurités	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 03 n°10 - 1 - 002HD0010 03 n°10 - 2	P10	PAPIER PEINT JAUNE + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 03 n°10 - 1 - 002HD0010 03 n°10 - 2	P10	PAPIER PEINT JAUNE + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 6 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 03 n°13 - 1 - 002HD0010 03 n°13 - 2	P13	PLATRE + PAPIER	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 1 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 03 n°13 - 1 - 002HD0010 03 n°13 - 2	P13	PLATRE + PAPIER	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 03 n°2 - 1 - 002HD0010 03 n°2 - 2	P2	PAPIER PEINT + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (DGT 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 03 n°2 - 1 - 002HD0010 03 n°2 - 2	P2	PAPIER PEINT + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 03 n°9 - 1 - 002HD0010 03 n°9 - 2	P9	PAPIER PEINT BLANC + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 03 n°9 - 1 - 002HD0010 03 n°9 - 2	P9	PAPIER PEINT BLANC + PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P8	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0010 03 n°8 - 1	P8	COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	grise	002HD0010 03 n°8 - 1	P8	COLLE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P11	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0010 03 n°11 - 1 - - 002HD0010 03 n°11 - 2	P11	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	grise	002HD0010 03 n°11 - 1 - - 002HD0010 03 n°11 - 2	P11	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine rose + ragréage plus récent gris + colle jaune du revêtement d'origine présente entre les 2 ragréages	P5	Réalisation d'un prélèvement	Impossible de séparer les 3 couches	002HD001003 n°5 - 1 - 002HD001003 n°5 - 2	P5	RAG ROSE + RAG GRIS + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1) - Vol 6 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (DGT 2)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine rose + ragréage plus récent gris + colle jaune du revêtement d'origine présente entre les 2 ragréages	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Impossible de séparer les 3 couches	002HD001003 n°5 - 1 - 002HD001003 n°5 - 2	P5	RAG ROSE + RAG GRIS + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Rose d'origine pièces humides	002HD001003 n°6 - 1 - 002HD001003 n°6 - 2	P6	RAG + COUCHE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Rose d'origine pièces humides	002HD001003 n°6 - 1 - 002HD001003 n°6 - 2	P6	RAG + COUCHE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélèvement	Jaune (présente en les 2 ragréages)	002HD001003 n°7 - 1	P7	COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 14	Vol 3 (W.C) - Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Jaune (présente en les 2 ragréages)	002HD001003 n°7 - 1	P7	COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 7 (DGT 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I3	Gris supplémentaire sous lino actuel		I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 7 (DGT 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 5 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 14	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 14	Vol 1 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino + colle jaune (revetement visible)		I4 - 1 - I4 - 2 - I4 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 14		LGT 14 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 14		LGT 14 - Plan de prélèvements






# LGT 14 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD001003

Légende

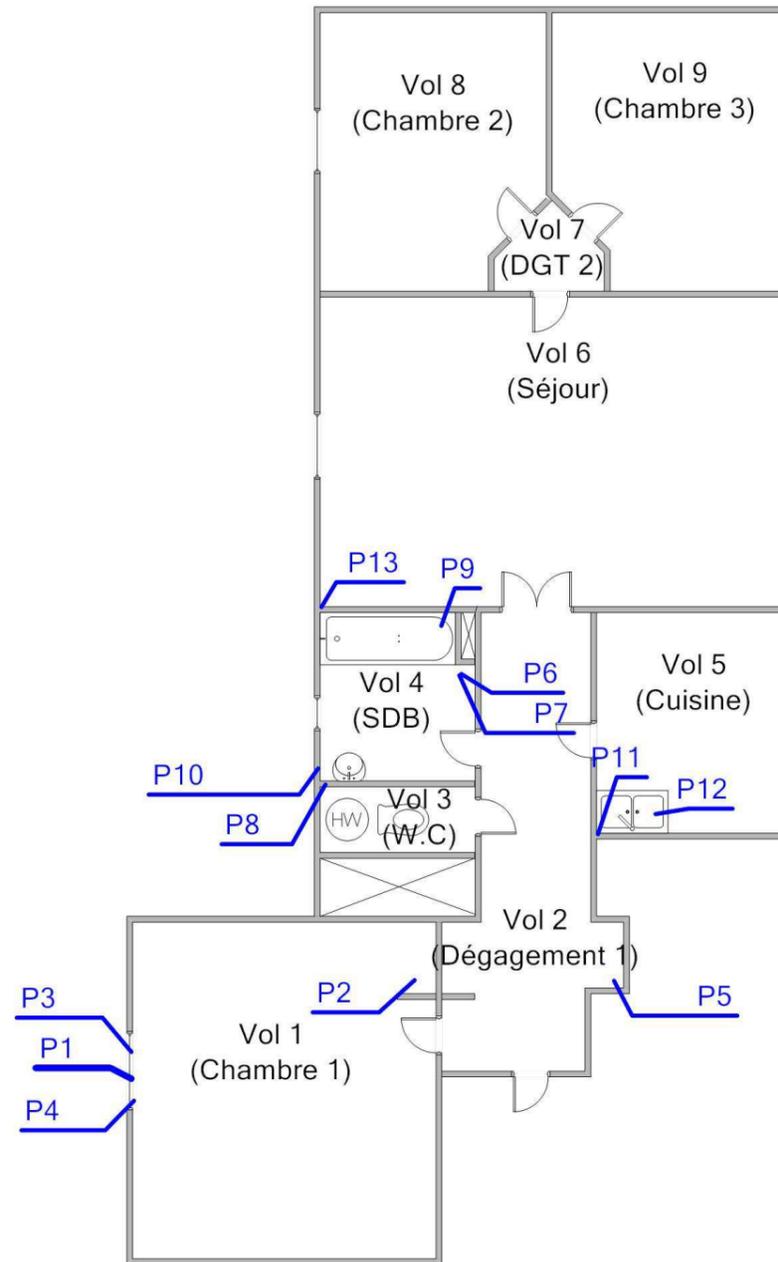

Adresse du bien  
20 B BD DU COLLEGE - BD DU COLLEGE  
53500 ERNEE

Désignation  
Appartement n° 14 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention  
08/06/2016

Technicien intervenant  
JOUSSELIN David

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001003 n°1 - 1 (P1)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°1 - 2 (P1)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°2 - 1 (P2)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°2 - 2 (P2)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°3 - 1 (P3)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°4 - 1 (P4)	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	LGT 14 - Vol 2 (Dégagement 1)	I1
002HD001003 n°5 - 1 (P5)	LGT 14 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°5 - 2 (P5)	LGT 14 - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001003 n°6 - 1 (P6)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°6 - 2 (P6)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°7 - 1 (P7)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°8 - 1 (P8)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°9 - 1 (P9)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°9 - 2 (P9)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°10 - 1 (P10)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°10 - 2 (P10)	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001003 n°11 - 1 (P11)	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001003 n°11 - 2 (P11)	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001003 n°12 - 1 (P12)	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001003 n°13 - 1 (P13)	LGT 14 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001003 n°13 - 2 (P13)	LGT 14 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	I2
	LGT 14 - Vol 9 (Chambre 3)	I3
	LGT 14 - Vol 9 (Chambre 3)	I4
	LGT 14 - Vol 9 (Chambre 3)	I4
	LGT 14 - Vol 9 (Chambre 3)	I4




002HD001003 n°1 - 1 (P1)



002HD001003 n°1 - 2 (P1)



002HD001003 n°2 - 1 (P2)

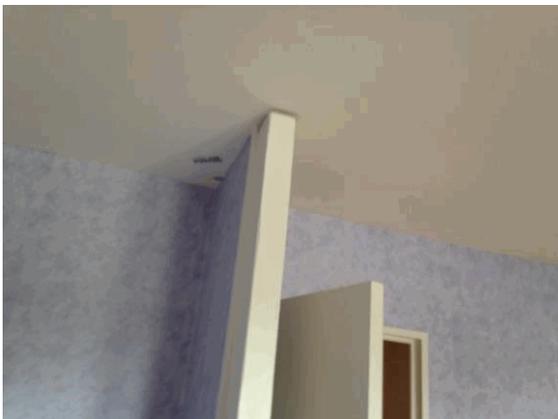

002HD001003 n°2 - 2 (P2)



002HD001003 n°3 - 1 (P3)



002HD001003 n°4 - 1 (P4)



I1 - 1



002HD001003 n°5 - 1 (P5)



002HD001003 n°5 - 2 (P5)



002HD001003 n°6 - 1 (P6)



002HD001003 n°6 - 2 (P6)



002HD001003 n°7 - 1 (P7)



002HD001003 n°8 - 1 (P8)



002HD001003 n°9 - 1 (P9)



002HD001003 n°9 - 2 (P9)



002HD001003 n°10 - 1 (P10)



002HD001003 n°10 - 2 (P10)



002HD001003 n°11 - 1 (P11)



002HD001003 n°11 - 2 (P11)



002HD001003 n°12 - 1 (P12)



002HD001003 n°13 - 1 (P13)



002HD001003 n°13 - 2 (P13)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I4 - 2



I4 - 3



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	MASTIC JAUNE + PARTICULES NOIRES - souple orange -	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PAPIER PEINT + PLATRE - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT SOUPLE NOIR + TRACES BLANCHE - -	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	
P4	Façades	Menuiseries	JOINT SOUPLE TRANSPARENT + PARTICULES MARRON - souple grise -	LGT 14 - Vol 1 (Chambre 1)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAG ROSE + RAG GRIS + COLLE JAUNE - Impossible de séparer les 3 couches -	LGT 14 - Vol 2 (Dégagement 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAG + COUCHE BLANCHE - Rose d'origine pièces humides -	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	COLLE JAUNE - Jaune (présente en les 2 ragréages) -	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE - grise -	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PAPIER PEINT BLANC + PLATRE - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PAPIER PEINT JAUNE + PLATRE - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 14 - Vol 4 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE GRISE SOUS CARRELAGE - grise -	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE - souple noir -	LGT 14 - Vol 5 (Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PLATRE + PAPIER - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 14 - Vol 6 (Séjour)	

N° Dossier : 16061702535901

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001003

Site de prélèvement :

Point de prélèvement : Vol 1 (Chambre 1)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**AC ENVIRONNEMENT**

64, Rue Clément Ader

**42153 RIORGES**

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier

Référence : 002HD001003

Aspect :

Ech 1 : N.T 412350 - 002HD001003 n°1

Date de début d'analyse : 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	Non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			mastic jaune + particules noires
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable

Copie à :


JOUSSELIN DAVID

Validation scientifique par :

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

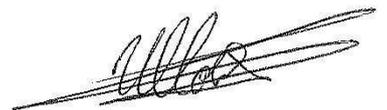

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (Chambre 1)

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -  
Joints panneau / plaques

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001003

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**Ech 1 : N.T 412351 - 002HD001003 n°2**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	Non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			papier peint + platre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

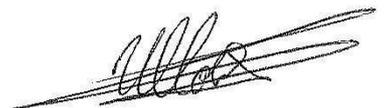

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (Chambre 1)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - joint étanchéité noir sur dormant

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412352 - 002HD001003 n°3**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	Non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			joint souple noir + traces blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

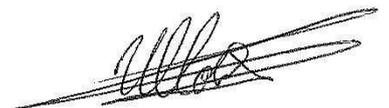

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 1 (Chambre 1)

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéité

**Couleur :**
**Référence :** 002HD001003

**Couches à analyser :**
**Aspect :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**Ech 1 : N.T 412353 - 002HD001003 n°4**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 <b>Fibres d'amiante</b>	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
<b>Date d'analyse</b>			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
<b>Description</b>			<b>joint souple transparent + particules marron</b>
<b>Aspect visuel de l'échantillon</b>			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
<b>Nombre de grilles réalisées</b>			<b>2</b>

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

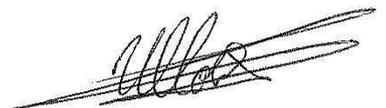

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 2 (Dégagement 1)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol -  
Ragréage d'origine rose + ragréage plus récent gris + colle jaune du  
revetement d'origine présente entre les 2

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412354 - 002HD001003 n°5**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	Non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			rag rose + rag gris + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

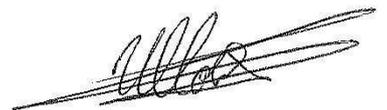

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par

symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412355 - 002HD001003 n°6**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
Date d'analyse			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
Description			<b>rag + couche blanche</b>
Aspect visuel de l'échantillon			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			<b>2</b>

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

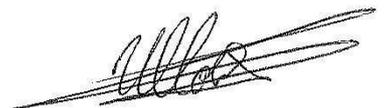

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412356 - 002HD001003 n°7**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
Date d'analyse			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
Description			<b>colle jaune</b>
Aspect visuel de l'échantillon			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			<b>2</b>

## Commentaire :

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

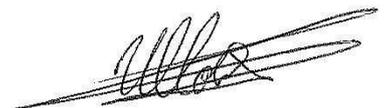

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412357 - 002HD001003 n°8**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
Date d'analyse			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
Description			<b>colle blanche</b>
Aspect visuel de l'échantillon			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			<b>2</b>

## Commentaire :

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

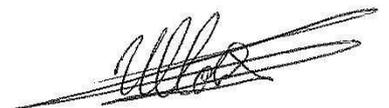

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -  
 Joints panneau / plaques

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412358 - 002HD001003 n°9**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
Date d'analyse			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
Description			<b>papier peint blanc + platre</b>
Aspect visuel de l'échantillon			<b>fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			<b>2</b>

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

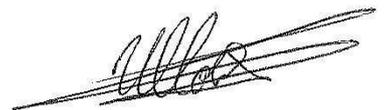

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 4 (SDB)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412359 - 002HD001003 n°10**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 <b>Fibres d'amiante</b>	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
<b>Date d'analyse</b>			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
<b>Description</b>			<b>papier peint jaune + platre</b>
<b>Aspect visuel de l'échantillon</b>			<b>fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
<b>Nombre de grilles réalisées</b>			<b>2</b>

**Commentaire :**

inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

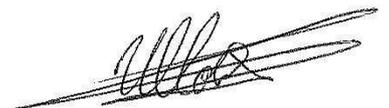

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Cuisine)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412360 - 002HD001003 n°11**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 <b>Fibres d'amiante</b>	META	NF X 43-050	<b>Non détectées</b>
<b>Date d'analyse</b>			<b>27/06/2016</b>
<b>OBSERVATION</b>			
<b>Description</b>			<b>colle grise sous carrelage</b>
<b>Aspect visuel de l'échantillon</b>			<b>non fibreux</b>
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
<b>Nombre de grilles réalisées</b>			<b>2</b>

**Commentaire :**
**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

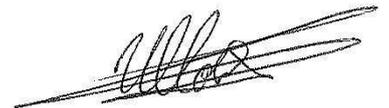

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 5 (Cuisine)

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Nature de l'échantillon :** Equipements divers et accessoires - Evier -  
Tampon bitumineux

**Couleur :**
**Couches à analyser :**
**Référence :** 002HD001003

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412361 - 002HD001003 n°12**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
<b>DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE</b>			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			Matériau bitumineux + film jaune
Aspect visuel de l'échantillon			Non fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

## Commentaire :

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

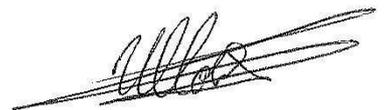

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

**N° Dossier :** 16061702535901

**Client :** AC ENVIRONNEMENT

**Point de prélèvement :** Vol 6 (Séjour)

**Préleveur :** JOUSSELIN DAVID

**Couleur :**
**Couches à analyser :**

Remarque : 20 B BD du Collège 53500 ERNEE

**date de prélèvement :** 08/06/16

**Nature de l'échantillon :** Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués

**Référence :** 002HD001003

**Aspect :**
**Ech 1 : N.T 412362 - 002HD001003 n°13**
**Date de début d'analyse :** 24/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
<b>AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS</b>			
DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			27/06/2016
<b>OBSERVATION</b>			
Description			Plâtre + papier
Aspect visuel de l'échantillon			Fibreux
<b>PREPARATION DE L'ECHANTILLON</b>			
Nombre de grilles réalisées			2

**Commentaire :**

Inséparable

**Copie à :**


JOUSSELIN DAVID

**Validation scientifique par :**

ULLOIS THOMAS Technicien Amiante

**Validation administrative par :**

Thomas ULLOIS Technicien Amiante

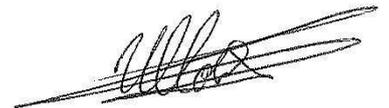

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.