

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	ANCIEN PRESBYTERE
CP - Ville :	53290 BIERNE
Référence client :	_0063400001_
Date du repérage :	06/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	ANCIEN PRESBYTERE 53290 BIERNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0063400001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic H.MERCIER (0 800 400 100) 06/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/04/2017 A Riorges, le 24/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Partie commune - Vol 1 (Rdc) Partie commune - Vol 3 (R+2) Plan masse + toiture - Vol 5 (Toiture) Façade avant - Vol 7 (Façade avant) Façade avant cave - Vol 9 (Façade avant cave)	Partie commune - Vol 2 (R+1) Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur) Plan masse + toiture - Vol 6 (Toiture cave) Façade arrière - Vol 8 (Façade arrière) Façade arrière cave - Vol 10 (Façade arrière cave)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Plafond et faux-plafonds	Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Revêtement de sol	Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	
Revêtement de sol	Plan masse + toiture	Vol 4 (Extérieur)	
Voies et réseaux divers	Plan masse + toiture	Vol 4 (Extérieur)	
Toiture et étanchéité	Plan masse + toiture	Vol 5 (Toiture) - Vol 6 (Toiture cave)	
Façades	Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	
Façades	Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	
Façades	Façade avant cave	Vol 9 (Façade avant cave)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade avant cave	Vol 9 (Façade avant cave)	
Façades	Façade arrière cave	Vol 10 (Façade arrière cave)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Façade arrière)	Enduits projetés	hauteur trop importante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond..

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	gris de soubassement	002OY000 488 n°11 - 1 - 002OY000 488 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris de soubassement	002OY000 488 n°11 - 1 - 002OY000 488 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cave	Vol 9 (Façade avant cave)	Murs	Enduit ciment	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	gris de soubassement	002OY000 488 n°11 - 1 - 002OY000 488 n°11 - 2	P11	Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P12	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002OY000 488 n°12 - 1 - 002OY000 488 n°12 - 2	P12	Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Beige	002OY000 488 n°12 - 1 - 002OY000 488 n°12 - 2	P12	Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Beige	002OY000 488 n°12 - 1 - 002OY000 488 n°12 - 2	P12	Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière cave	Vol 10 (Façade arrière cave)	Murs	Enduits projetés	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Beige	002OY000 488 n°12 - 1 - 002OY000 488 n°12 - 2	P12	Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P13	Réalisation d'un prélèvement	lissé autour des ouvertures	002OY000 488 n°13 - 1 - 002OY000 488 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 7 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	lissé autour des ouvertures	002OY000 488 n°13 - 1 - 002OY000 488 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 8 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	I1	cheminées		I1 - 1				hauteur trop importante

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	doublages placoplatre	002OY000 488 n°2 - 1 - 002OY000 488 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 2 (R+1) - Vol 3 (R+2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	doublages placoplatre	002OY000 488 n°2 - 1 - 002OY000 488 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélèvement	porte d'entrée	002OY000 488 n°3 - 1 - 002OY000 488 n°3 - 2	P3	Matériau souple blanc avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélèvement	mou beige	002OY000 488 n°9 - 1 - 002OY000 488 n°9 - 2	P9	Matériau mou beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2) - Vol 1 (Rdc)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	mou beige	002OY000 488 n°9 - 1 - 002OY000 488 n°9 - 2	P9	Matériau mou beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Menuiseries	joints d'étanchéité	P10	Réalisation d'un prélèvement	noirs	002OY000 488 n°10 - 1 - 002OY000 488 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 3 (R+2)	Menuiseries	joints d'étanchéité	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	noirs	002OY000488 n°10 - 1 - 002OY000488 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir avec poussières + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cave	Vol 9 (Façade avant cave)	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Réalisation d'un prélèvement	rigide beige	002OY000488 n°16 - 1 - 002OY000488 n°16 - 2	P16	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cave	Vol 9 (Façade avant cave)	Menuiseries	Mastic vitrier	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	rigide beige	002OY000488 n°16 - 1 - 002OY000488 n°16 - 2	P16	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre droit	002OY000488 n°1 - 1 - 002OY000488 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	plafond placoplatre droit	002OY000488 n°1 - 1 - 002OY000488 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier rampant	002OY000 488 n°4 - 1 - 002OY000 488 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (Rdc) - Vol 2 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P4 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Sous face escalier rampant	002OY000 488 n°4 - 1 - 002OY000 488 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre rampant dernier étage	002OY000 488 n°7 - 1 - 002OY000 488 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	rose	002OY000 488 n°5 - 1 - 002OY000 488 n°5 - 2	P5	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 3 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	rose	002OY000 488 n°5 - 1 - 002OY000 488 n°5 - 2	P5	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 1 (Rdc)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	lino jaune + colle jaune	002OY000 488 n°6 - 1 - 002OY000 488 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + revêtement souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Partie commune	Vol 3 (R+2) - Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	lino jaune + colle jaune	002OY000488 n°6 - 1 - 002OY000488 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + revêtement souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P8	Réalisation d'un prélèvement	gainex techniques	002OY000488 n°8 - 1 - 002OY000488 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Partie commune	Vol 2 (R+1)	Revêtement de sol	escalier bois	S12			S12 - 1 - S12 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse + toiture	Vol 4 (Extérieur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P14	Réalisation d'un prélèvement	à motif	002OY000488 n°14 - 1 - 002OY000488 n°14 - 2	P14	Matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse + toiture	Vol 4 (Extérieur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	à motif	002OY000488 n°14 - 1 - 002OY000488 n°14 - 2	P14	Matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 5 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S13			S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 6 (Toiture cave)	Ardoises	Ardoises naturelles	S13			S13 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 4 (Extérieur)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P15	Réalisation d'un prélèvement		002OY000488 n°15 - 1 - 002OY000488 n°15 - 2	P15	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Partie commune	Partie commune - Plan de repérage - Actions menées
	Partie commune	Partie commune - Plan de prélèvements
	Plan masse + toiture	Plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cave	Façade avant cave - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière cave	Façade arrière cave - Plan de repérage - Actions menées

PARTIE COMMUNE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000488

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

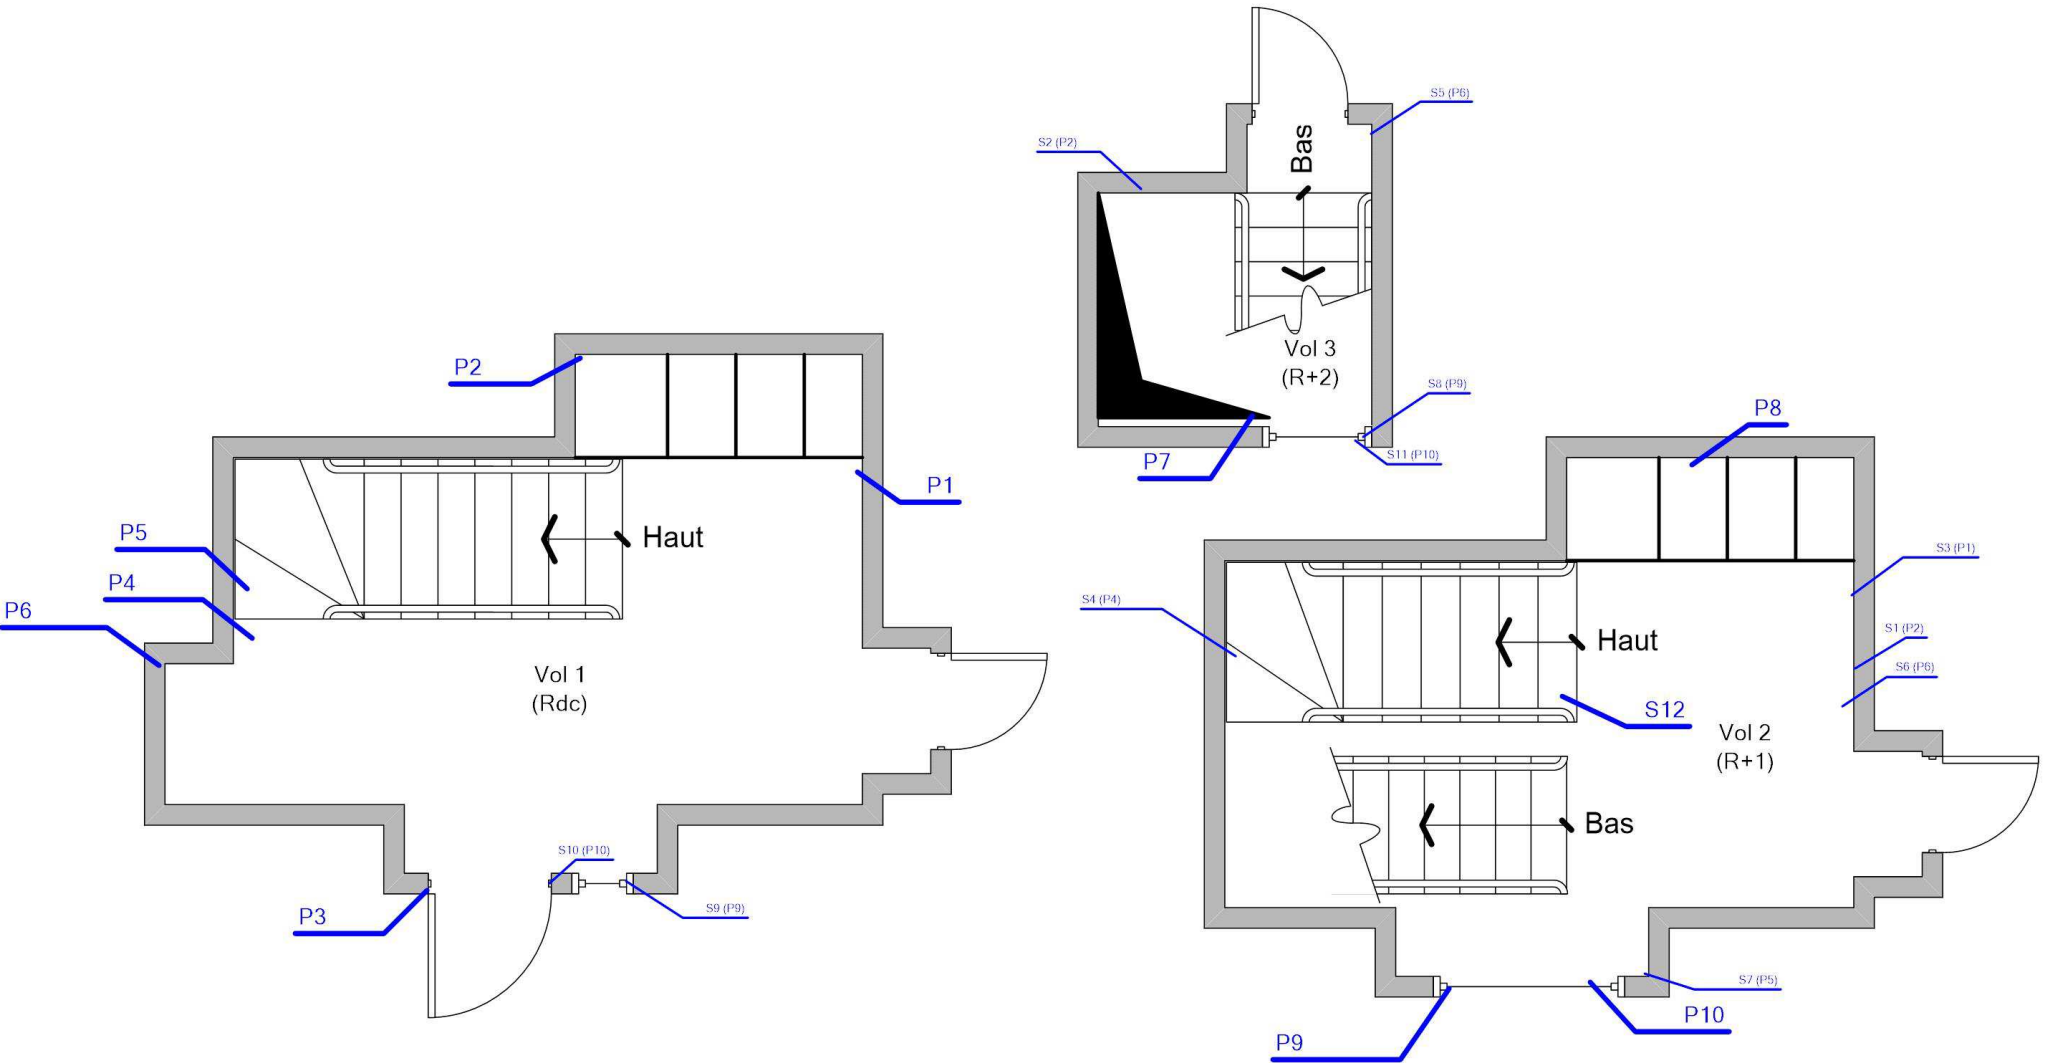

Adresse du bien

ANCIEN PRESBYTERE
53290 BIERNE

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant


GARDENAT Ludovic

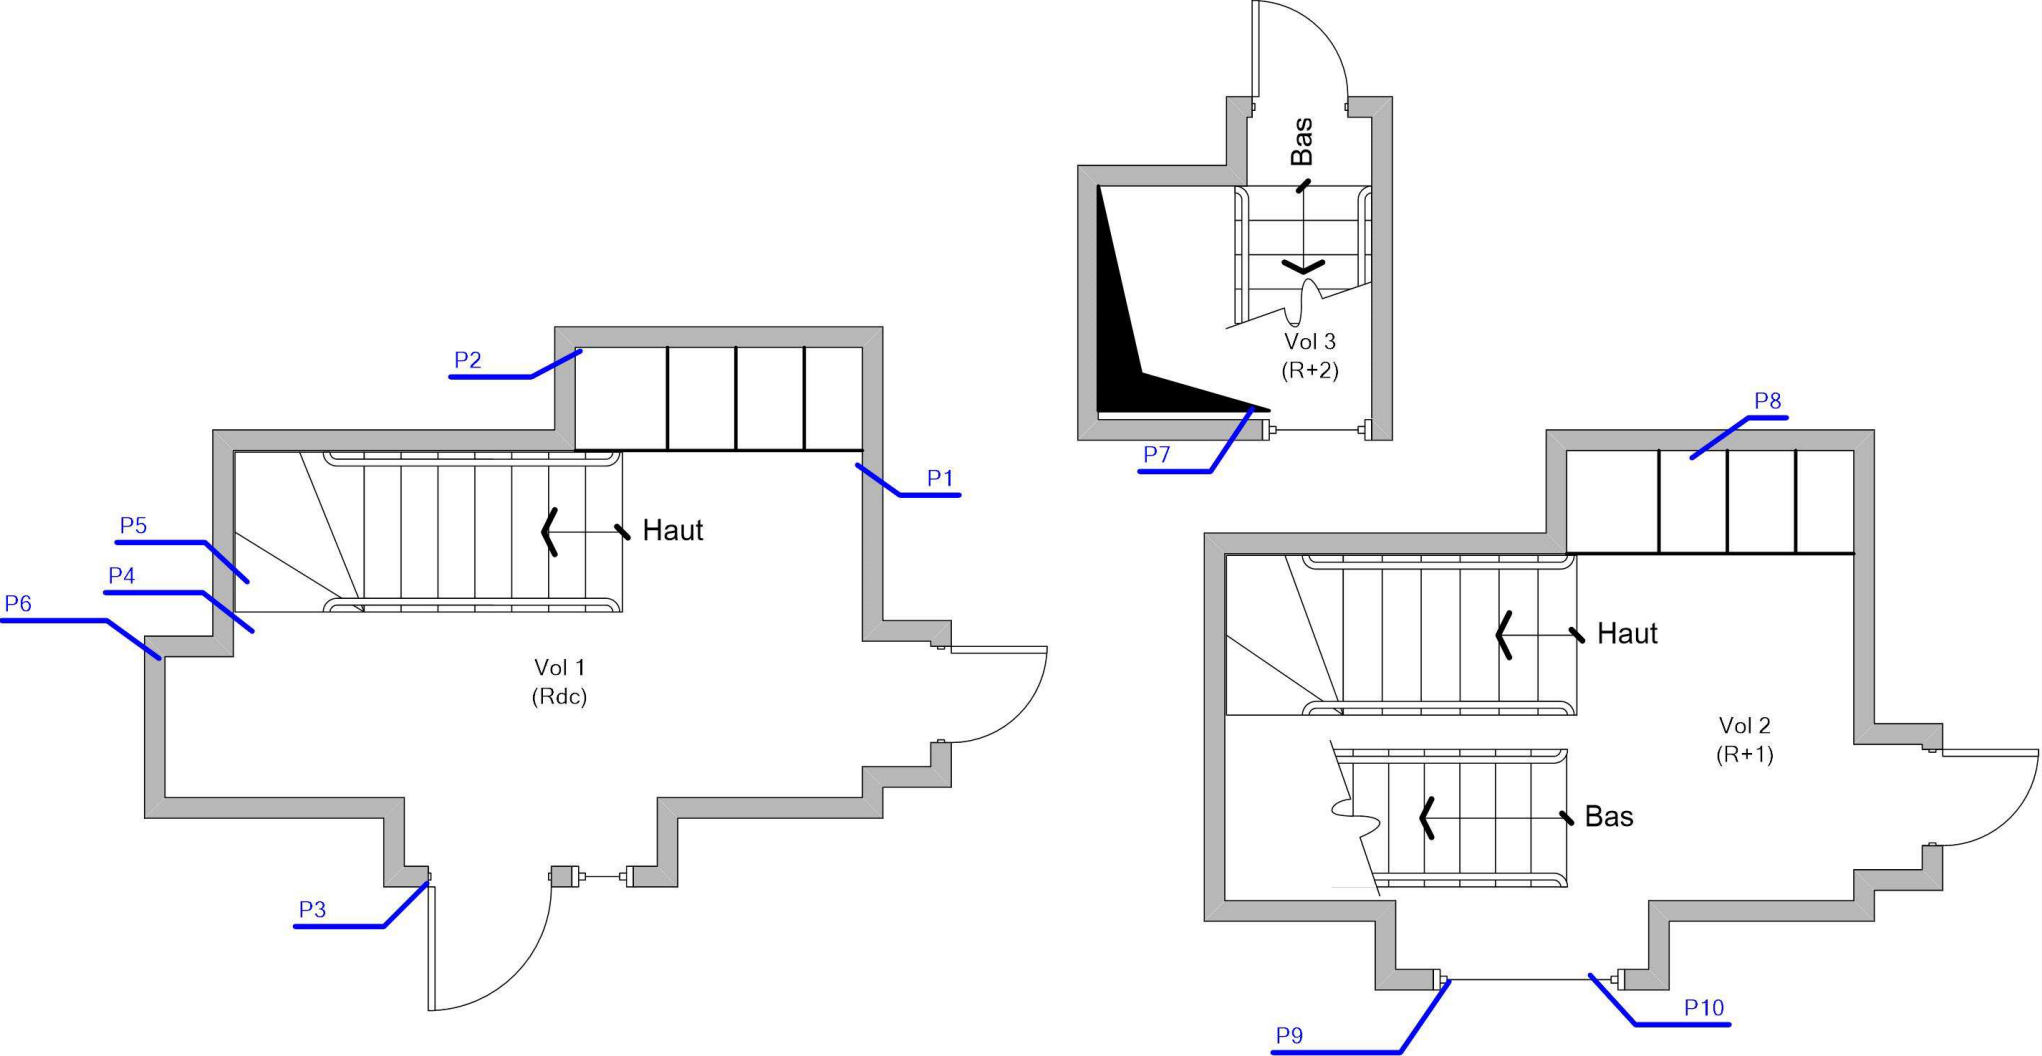PARTIE COMMUNE - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000488
				Légende
				
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ANCIEN PRESBYTERE 53290 BIERNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	GARDENAT Ludovic

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

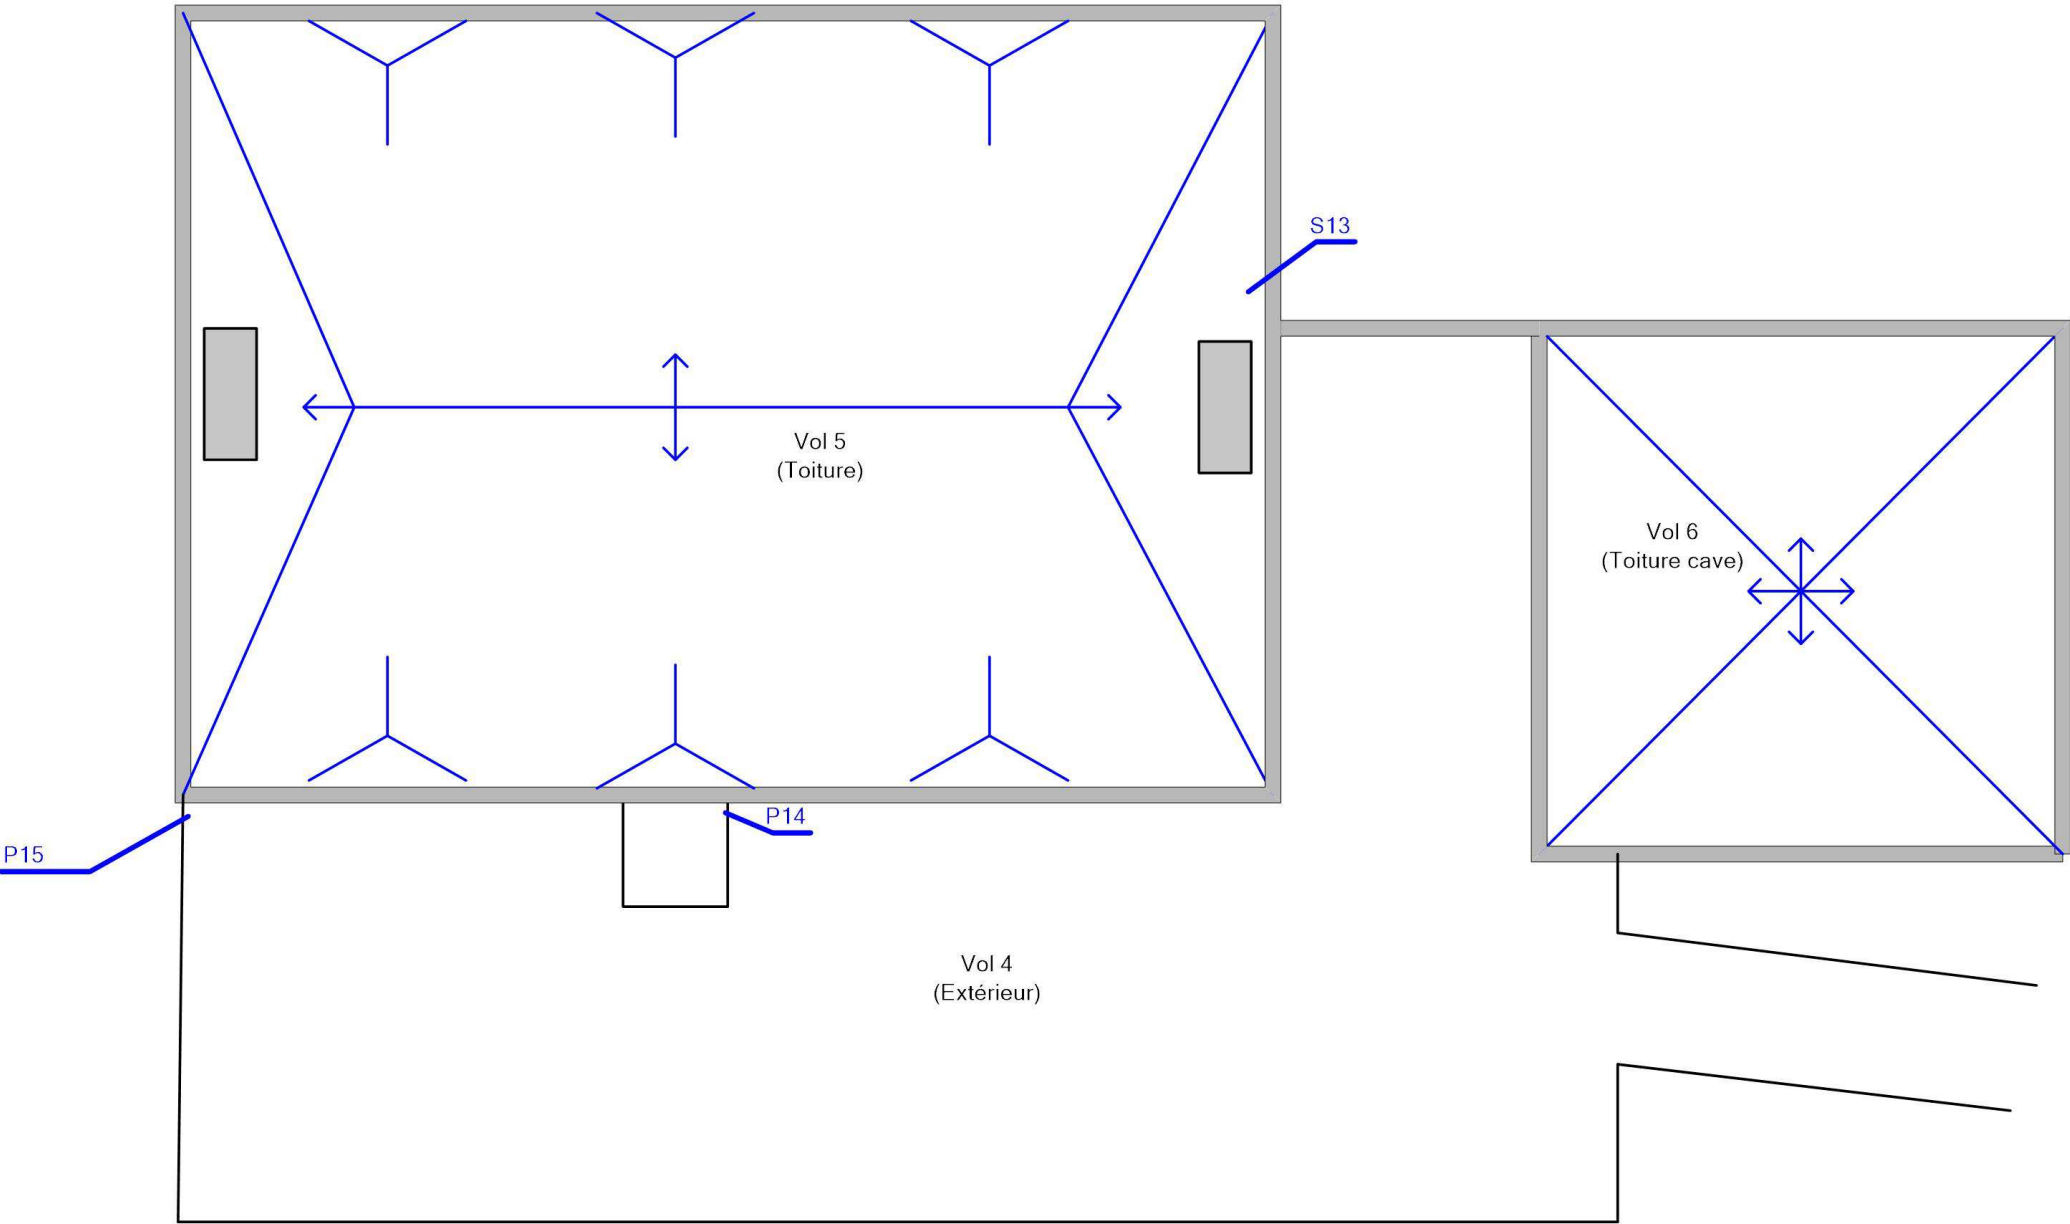

Adresse du bien
ANCIEN PRESBYTERE
53290 BIERNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
06/04/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

Légende

 P Localisation d'un prélèvement



Adresse du bien

ANCIEN PRESBYTERE
53290 BIERNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic



FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000488
				Légende
				 Localisation d'une impossibilité technique
				 Localisation d'un sondage négatif
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
AC Environnement Diagnostics Immobiliers ANCIEN PRESBYTERE 53290 BIERNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	GARDENAT Ludovic	





Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	ANCIEN PRESBYTERE 53290 BIERNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	06/04/2017	GARDENAT Ludovic

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

ANCIEN PRESBYTERE
53290 BIERNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

06/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Façade arrière - Vol 8 (Façade arrière)	I1

Référence	Localisation	Action
002OY000488 n°11 - 1 (P11)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000488 n°11 - 2 (P11)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000488 n°12 - 2 (P12)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000488 n°12 - 1 (P12)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000488 n°13 - 1 (P13)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000488 n°13 - 2 (P13)	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000488 n°16 - 1 (P16)	Façade avant cave - Vol 9 (Façade avant cave)	Prélevement négatif
002OY000488 n°16 - 2 (P16)	Façade avant cave - Vol 9 (Façade avant cave)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000488 n°1 - 1 (P1)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°1 - 2 (P1)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°2 - 1 (P2)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°2 - 2 (P2)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°3 - 1 (P3)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°3 - 2 (P3)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°4 - 1 (P4)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°4 - 2 (P4)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°5 - 1 (P5)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°5 - 2 (P5)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°6 - 1 (P6)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°6 - 2 (P6)	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	Prélevement négatif
002OY000488 n°7 - 1 (P7)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000488 n°7 - 2 (P7)	Partie commune - Vol 3 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000488 n°8 - 1 (P8)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000488 n°8 - 2 (P8)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000488 n°9 - 1 (P9)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000488 n°9 - 2 (P9)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000488 n°10 - 1 (P10)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000488 n°10 - 2 (P10)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Prélevement négatif
S12 - 1 (A12)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Absence : pas d'amiante par nature
S12 - 2 (A12)	Partie commune - Vol 2 (R+1)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002OY000488 n°14 - 1 (P14)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000488 n°14 - 2 (P14)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000488 n°15 - 2 (P15)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000488 n°15 - 1 (P15)	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
S13 - 1 (A13)	Plan masse + toiture - Vol 5 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002OY000488 n°1 - 1 (P1)



002OY000488 n°1 - 2 (P1)



002OY000488 n°2 - 1 (P2)



002OY000488 n°2 - 2 (P2)



002OY000488 n°3 - 1 (P3)



002OY000488 n°3 - 2 (P3)



002OY000488 n°4 - 1 (P4)



002OY000488 n°4 - 2 (P4)



002OY000488 n°5 - 1 (P5)



002OY000488 n°5 - 2 (P5)



002OY000488 n°6 - 1 (P6)



002OY000488 n°6 - 2 (P6)



002OY000488 n°7 - 1 (P7)



002OY000488 n°7 - 2 (P7)



002OY000488 n°8 - 1 (P8)



002OY000488 n°8 - 2 (P8)



002OY000488 n°9 - 1 (P9)



002OY000488 n°9 - 2 (P9)




002OY000488 n°10 - 1 (P10)



002OY000488 n°10 - 2 (P10)



002OY000488 n°11 - 1 (P11)

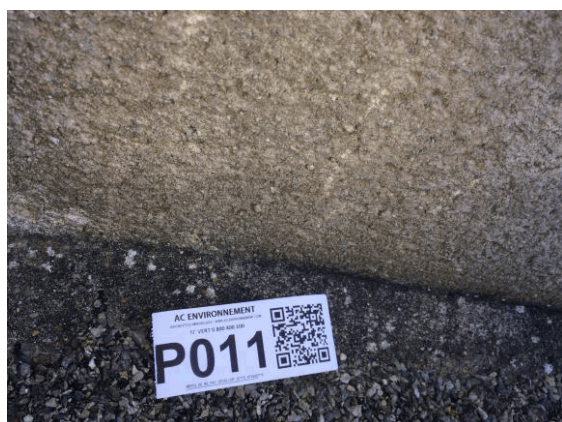

002OY000488 n°11 - 2 (P11)



002OY000488 n°12 - 2 (P12)



002OY000488 n°12 - 1 (P12)



002OY000488 n°13 - 1 (P13)



002OY000488 n°13 - 2 (P13)



002OY000488 n°14 - 1 (P14)



002OY000488 n°14 - 2 (P14)



002OY000488 n°15 - 2 (P15)



002OY000488 n°15 - 1 (P15)



002OY000488 n°16 - 1 (P16)



002OY000488 n°16 - 2 (P16)



I1 - 1



S12 - 1 (A12)



S12 - 2 (A12)



S13 - 1 (A13)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable - plafond placoplatre droit -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable - doublages placoplatre -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc avec poussières + peinture - porte d'entrée -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Sous face escalier rampant -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène - rose -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + revêtement souple blanc - lino jaune + colle jaune -	Partie commune - Vol 1 (Rdc)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - plafond placoplatre rampant dernier étage -	Partie commune - Vol 3 (R+2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène - gaines techniques -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou beige + peinture non séparable - mou beige -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture - noirs -	Partie commune - Vol 2 (R+1)	
P11	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - gris de soubassement -	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	
P12	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - Beige -	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	

P13	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable + matériau beige hétérogène non séparable - lissé autour des ouvertures -	Façade avant - Vol 7 (Façade avant)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable - à motif -	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	
P15	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Plan masse + toiture - Vol 4 (Extérieur)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable - rigide beige -	Façade avant cave - Vol 9 (Façade avant cave)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38548 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38548
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38549 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38549
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38550 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38550
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38551 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38551
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières / Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38552 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38552
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38553 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38553
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Rdc)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Revêtement souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peintures multiples non séparable + revêtement souple blanc	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38554 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38554
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (R+2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38555 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38555
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38556 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38556
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Matériau mou beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou beige + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38557 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38557
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéité / Vol 2 (R+1)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38558 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38558
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488011 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 7 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38559 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38559
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488012 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 7 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38560 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38560
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488013 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 7 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture en faible quantité / Matériau beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture en faible quantité non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38561 EN DATE DU 24/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38561
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Extérieur)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38562 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38562
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488015 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 4 (Extérieur)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38563 EN DATE DU 24/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-36519
Echantillon ITGA : IT071704-38563
Reçu au laboratoire le : 11/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000488
Dossier client	_0063400001_ ANCIEN PRESBYTERE - 53290 BIERNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000488016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 9 (Façade avant cave)
Description ITGA	Matériau compact beige avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige avec poussières + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste