

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
CP - Ville :	53240 ANDOUILLE
Référence client :	_00639000010000100001_
Date du repérage :	21/09/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS 53240 ANDOUILLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00639000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0800400100) 21/09/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/10/2017 A Riorges, le 03/10/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	
Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	Logement n°1 - Vol 4 (Séjour)	
Logement n°1 - Vol 5 (Chambre 1)	Logement n°1 - Vol 6 (Chambre 2)	
Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Logement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

□

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB) - Logement n°1	Moyen investigation non mis a disposition	Tablier sous baignoire Meuble encombrant
Logement n°1 - Vol 8 (Placard)	Moyen investigation non mis a disposition	Intérieur du placard Meubles devant la porte

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 099-1 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002VZ000 099-1 n°3 - 1 - 002VZ000 099-1 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur pièces humides	002VZ000 099-1 n°3 - 1 - 002VZ000 099-1 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches		P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Cloison et doublage pièces sèches		P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002VZ000 099-1 n°14 - 1 - 002VZ000 099-1 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Cloison et doublage pièces humides	002VZ000 099-1 n°14 - 1 - 002VZ000 099-1 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002VZ000 099-1 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB) - Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces humides	002VZ000 099-1 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces Sèches	002VZ000 099-1 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond pièces Sèches	002VZ000 099-1 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches		P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plafond pièces sèches		P6	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002VZ000 099-1 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond pièces humides	002VZ000 099-1 n°13 - 1	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Réalisation d'un prélèvement	15x15 Blanche	002VZ000 099-1 n°2 - 1 - 002VZ000 099-1 n°2 - 2	P2	Colle beige + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 099-1 n°11 - 1 - 002VZ000 099-1 n°11 - 2	P11	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002VZ000 099-1 n°11 - 1 - 002VZ000 099-1 n°11 - 2	P11	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement	15x15 Blanche	002VZ000 099-1 n°15 - 1 - 002VZ000 099-1 n°15 - 2	P15	Colle beige avec couche cartonnée + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002VZ000 099-1 n°8 - 1	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces sèches)		P9	Peintures multiples + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Gris (Pièces sèches)		P9	Peintures multiples + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces humides)	002VZ000 099-1 n°10 - 1	P10	Ragréage gris + sous couche de ragréage grise en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Gris (Pièces humides)	002VZ000 099-1 n°10 - 1	P10	Ragréage gris + sous couche de ragréage grise en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement	20x20 Blanche	002VZ000 099-1 n°12 - 1	P12	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	20x20 Blanche	002VZ000 099-1 n°12 - 1	P12	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VZ000099-1


Légende

P Localisation d'un
prélèvement

S Localisation d'un
sondage négatif

Vol 2 (SDB)

Volume non visité

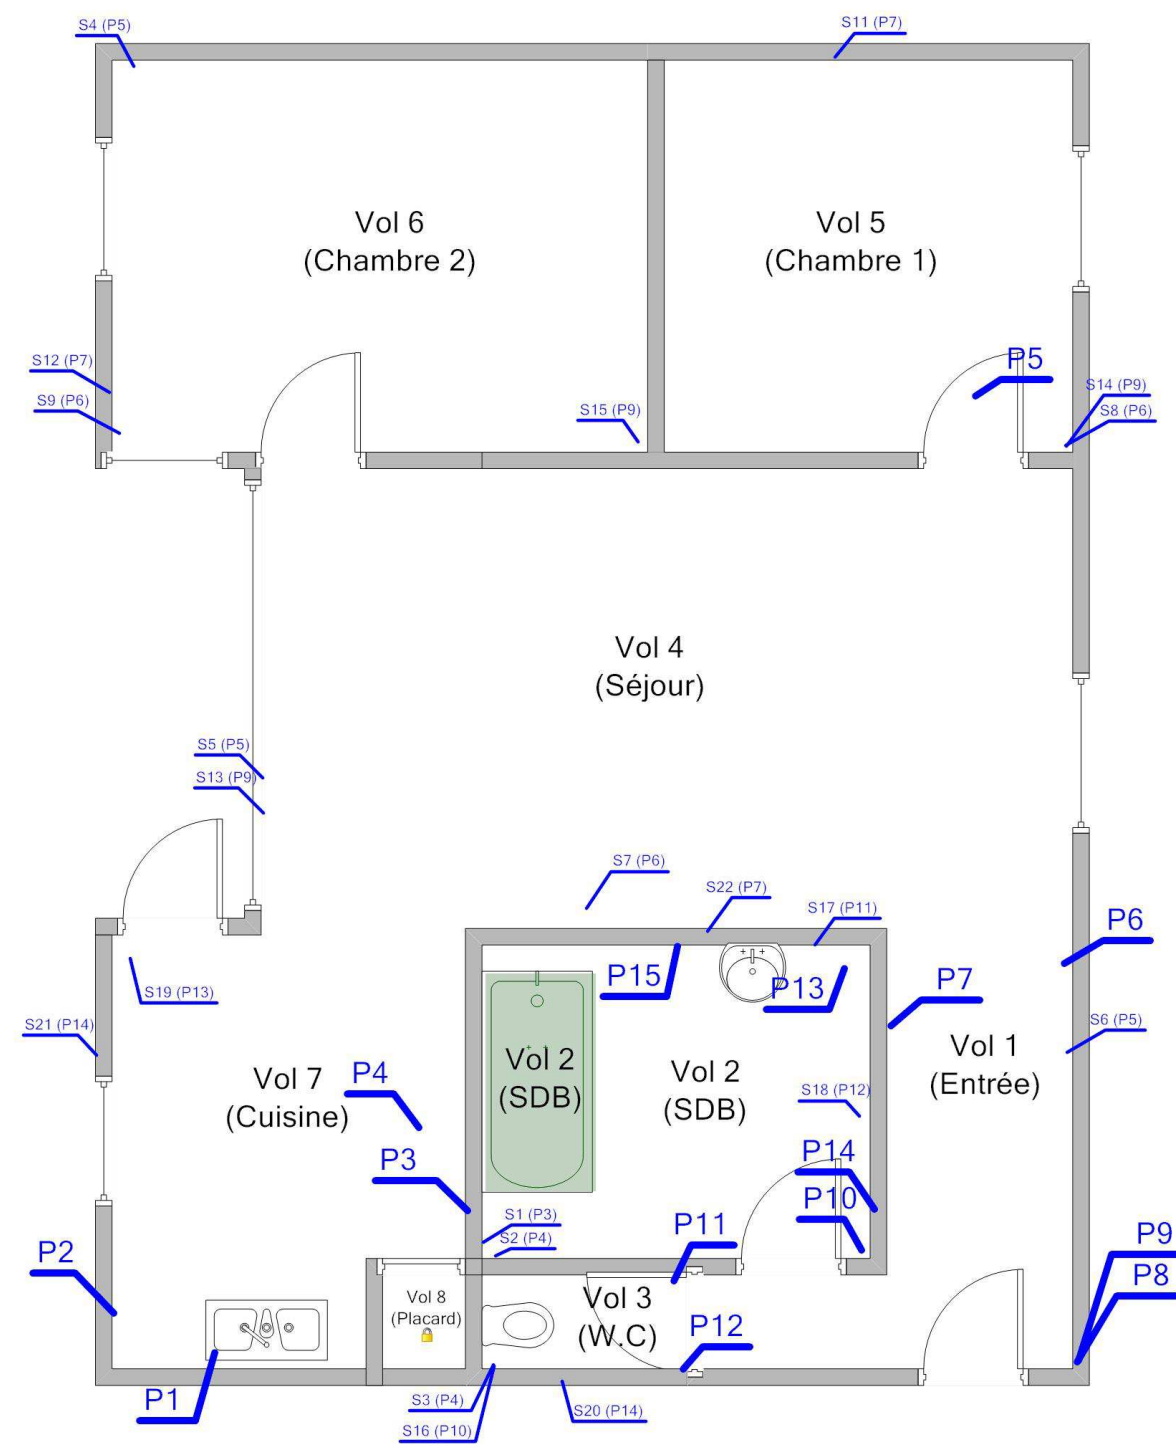

Adresse du bien
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS
53240 ANDOUILLE

Désignation
Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC

Date intervention
21/09/2017

Technicien intervenant
SEVEN JérémY

LOGEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002VZ000099-1
				Légende
				Vol 2 (SDB)
				Volume non visité
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	SEVEN JérémY
LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS 53240 ANDOUILLE		Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC	21/09/2017	

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000099-1 n°1 - 1 (P1)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°2 - 1 (P2)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°2 - 2 (P2)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°3 - 1 (P3)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°3 - 2 (P3)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°4 - 1 (P4)	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°5 - 1 (P5)	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°8 - 1 (P8)	Logement n°1 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°10 - 1 (P10)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°11 - 1 (P11)	Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°11 - 2 (P11)	Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°12 - 1 (P12)	Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°13 - 1 (P13)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°14 - 1 (P14)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°14 - 2 (P14)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°15 - 1 (P15)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002VZ000099-1 n°15 - 2 (P15)	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif

002VZ000099-1 n°1 - 1 (P1)




002VZ000099-1 n°2 - 1 (P2)




002VZ000099-1 n°2 - 2 (P2)




002VZ000099-1 n°3 - 1 (P3)

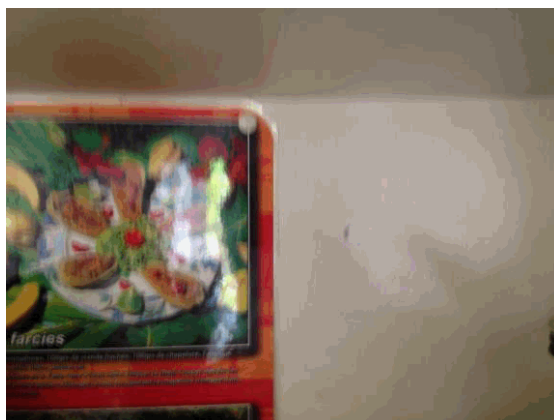

002VZ000099-1 n°3 - 2 (P3)

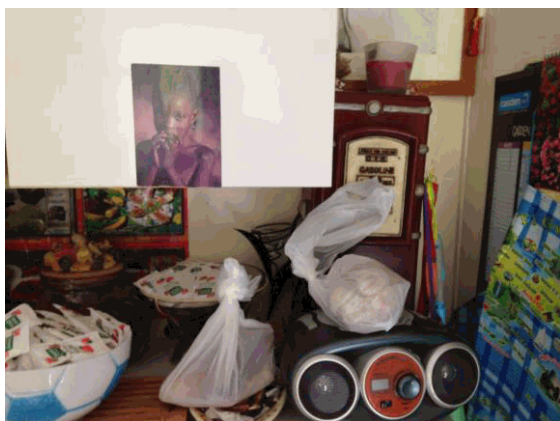

002VZ000099-1 n°4 - 1 (P4)

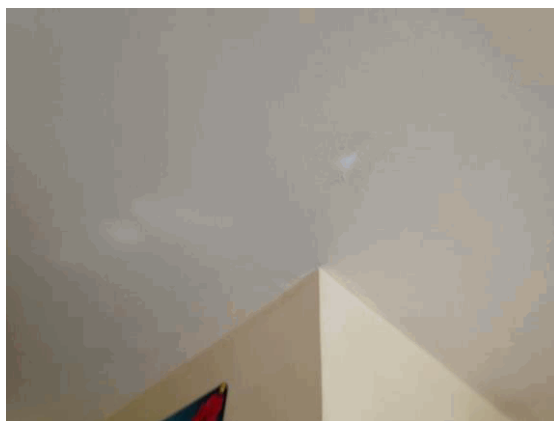

002VZ000099-1 n°5 - 1 (P5)



002VZ000099-1 n°8 - 1 (P8)




002VZ000099-1 n°10 - 1 (P10)



002VZ000099-1 n°11 - 1 (P11)



002VZ000099-1 n°11 - 2 (P11)

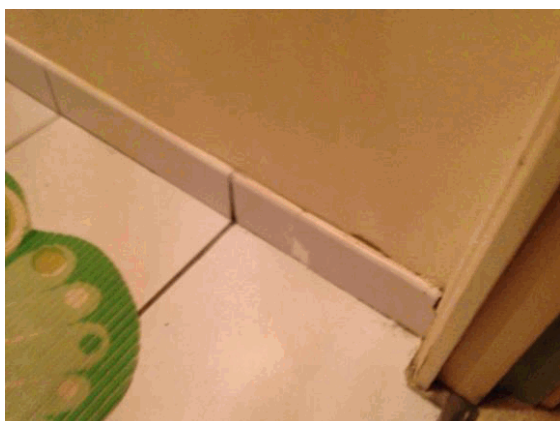

002VZ000099-1 n°12 - 1 (P12)




002VZ000099-1 n°13 - 1 (P13)



002VZ000099-1 n°14 - 1 (P14)




002VZ000099-1 n°14 - 2 (P14)

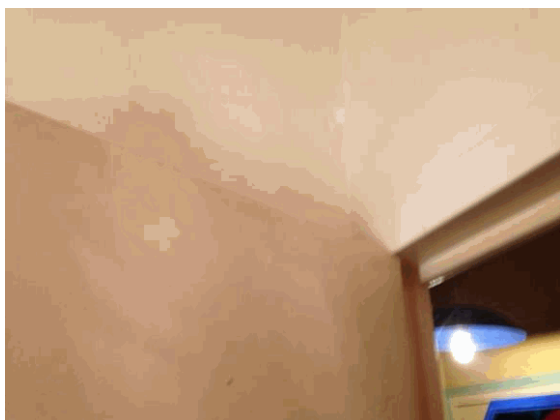

002VZ000099-1 n°15 - 1 (P15)



002VZ000099-1 n°15 - 2 (P15)

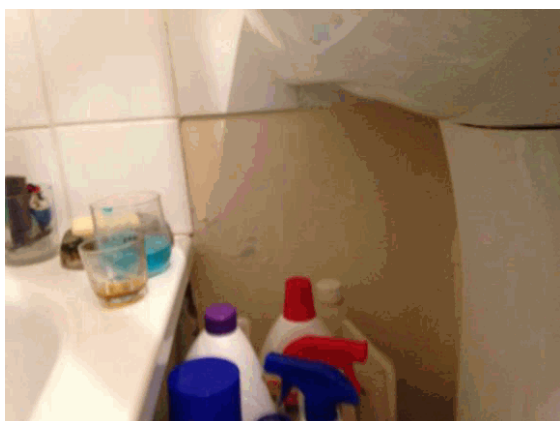

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture + carrelage - 15x15 Blanche -	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - Porteur pièces humides -	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Logement n°1 - Vol 7 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces Sèches -	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité avec poussières non séparable - Beige -	Logement n°1 - Vol 4 (Séjour)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples + ragréage gris - Gris (Pièces sèches) -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage grise en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Gris (Pièces humides) -	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage - -	Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable + carrelage - 20x20 Blanche -	Logement n°1 - Vol 3 (W.C)	

P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + peinture - Plafond pièces humides -	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + peinture en faible quantité non séparable + carrelage - 15x15 Blanche -	Logement n°1 - Vol 2 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91425 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91425 Réf. Commande Client : 002VZ000099-1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41462		
▸ Tampon bitumineux noir	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41463		
▸ Colle beige + peinture + carrelage	META	2	03/10/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91425 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41464 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41465 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41466 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071709-41467 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91425 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41468 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc / Carton / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Séjour)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41469 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris en faible quantité avec poussières		
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité avec poussières non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 1 (Entrée)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41470 Description ITGA : Peintures multiples / Ragrée gris		
► Peintures multiples + ragréage gris	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 2 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41471 Description ITGA : Ragrée gris / Sous couche de ragréage grise en faible quantité / Peinture en faible quantité		
► Ragrée gris + sous couche de ragréage grise en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91425 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071709-41473 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche / Carrelage				
► Colle grise + couche plâtrée blanche + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071709-41475 Description ITGA : Colle grise / Peinture en faible quantité / Carrelage				
► Colle grise + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071709-41477 Description ITGA : Enduit plâtré blanc en vrac / Papier / Matériau plâtré beige / Peinture				
► Enduit plâtré blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtré beige non séparable + peinture	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071709-41480 Description ITGA : Enduit plâtré blanc en faible quantité / Papier / Matériau plâtré blanc / Peinture				
► Enduit plâtré blanc en faible quantité non séparable + papier non séparable + matériau plâtré blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91425 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00639000010000100001_ LE VAUGEOIS - LE VAUGEOIS - 53240 ANDOUILLE Appartement n° 1 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002VZ000099-1015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071709-41482 Description ITGA : Colle beige avec couche cartonnée / Peinture en faible quantité / Carrelage				
► Colle beige avec couche cartonnée + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -