

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	2 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE
CP - Ville :	53250 JAVRON LES CHAPELLES
Référence client :	_00909000010000100002_
Date du repérage :	27/07/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	2 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L EGLISE 53250 JAVRON LES CHAPELLES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00909000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ALLEE Alain D.JOUSSELIN (0800400100) 27/07/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020  Nom : MORA Denis  Date du rapport : 07/08/2017 A Riorges, le 07/08/2017    Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria -</p> <p>Numéro attestation : CPDI 4449 V1 Délivré le : 27/06/2017</p>		

E Pièces visitées		
<b>Liste des locaux visités :</b>		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour)  Appartement n°2 - Vol 3 (Entrée)  Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)  Appartement n°2 - Vol 7 (W.C) </td> <td style="width: 50%;"> Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)  Appartement n°2 - Vol 4 (Dégagement)  Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre) </td> </tr> </table>	Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°2 - Vol 3 (Entrée) Appartement n°2 - Vol 5 (SDB) Appartement n°2 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°2 - Vol 4 (Dégagement) Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)
Appartement n°2 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°2 - Vol 3 (Entrée) Appartement n°2 - Vol 5 (SDB) Appartement n°2 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°2 - Vol 4 (Dégagement) Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement n°2	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°2	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°2	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Commentaire n°1 : Réserve 1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Réserve 2 :

Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Appartement n°2	Inaccessible sans sondage destructif	Dérioré et sous la douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P5	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°5 - 1	P5	Tampon Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°2	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°1 - 1 - 002VZ000 068 n°1 - 2	P1	Papier peint Souple Fibreux Vert Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002VZ000 068 n°1 - 1 - 002VZ000 068 n°1 - 2	P1	Papier peint Souple Fibreux Vert Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P3	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°3 - 1 - 002VZ000 068 n°3 - 2	P3	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002VZ000 068 n°3 - 1 - 002VZ000 068 n°3 - 2	P3	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°10 - 1 - 002VZ000 068 n°10 - 2	P10	Joint Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre) - Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002VZ000 068 n°10 - 1 - 002VZ000 068 n°10 - 2	P10	Joint Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 3 (Entrée)	Menuiseries	joint porte d'entrée	P11	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°11 - 1	P11	Joint Souple Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°2 - 1	P2	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 4 (Dégagement)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002VZ000 068 n°2 - 1	P2	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°4 - 1	P4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 7 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002VZ000 068 n°4 - 1	P4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°6 - 1 - 002VZ000 068 n°6 - 2	P6	Colle Dur Gris Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°7 - 1 - 002VZ000 068 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002VZ000 068 n°7 - 1 - 002VZ000 068 n°7 - 2	P7	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°8 - 1 - 002VZ000 068 n°8 - 2	P8	Ragréage Effritable Gris Colle Effritable Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002VZ000 068 n°8 - 1 - 002VZ000 068 n°8 - 2	P8	Ragréage Effritable Gris Colle Effritable Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec sous-couche colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002VZ000 068 n°9 - 1	P9	Revêtement Souple Fibreux Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°2	Vol 7 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris avec sous-couche colle jaune	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002VZ000 068 n°9 - 1	P9	Revêtement Souple Fibreux Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°2	Appartement n°2 - Plan de prélèvements







## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VZ000068 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002VZ000068 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002VZ000068 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002VZ000068 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002VZ000068 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002VZ000068 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002VZ000068 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002VZ000068 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	Prélevement
002VZ000068 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002VZ000068 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°2 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement
	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	11



002VZ000068 n°1 - 1 (P1)



002VZ000068 n°1 - 2 (P1)



002VZ000068 n°2 - 1 (P2)



002VZ000068 n°3 - 1 (P3)



002VZ000068 n°3 - 2 (P3)



002VZ000068 n°4 - 1 (P4)



002VZ000068 n°5 - 1 (P5)



002VZ000068 n°6 - 1 (P6)




002VZ000068 n°6 - 2 (P6)



002VZ000068 n°7 - 1 (P7)



002VZ000068 n°7 - 2 (P7)

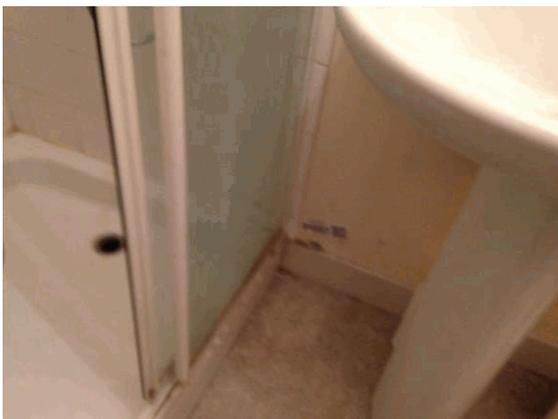

002VZ000068 n°8 - 1 (P8)



002VZ000068 n°9 - 1 (P9)



002VZ000068 n°8 - 2 (P8)



002VZ000068 n°10 - 1 (P10)



002VZ000068 n°10 - 2 (P10)



002VZ000068 n°11 - 1 (P11)



11 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint Souple Fibreux Vert Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	
P5	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir - -	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°2 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Appartement n°2 - Vol 5 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Colle Effritable Jaune Matériau Effritable Blanc - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Marron - -	Appartement n°2 - Vol 6 (Chambre)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Noir Matériau Effritable Blanc - -	Appartement n°2 - Vol 3 (Entrée)	

**Référence chantier :** C012017227559  
**Adresse chantier :** Commande : 002VZ000068  
Affaire : \_00909000010000100002\_  
2 PLACE DE L EGLISE - PLACE DE L  
EGLISE  
53250 JAVRON LES CHAPELLES

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Gentilly, le 07/08/2017

## SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017227559 (11 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01536653								
Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 07/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_001 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches Vol 6 (Chambre)	1	Papier peint	Souple Fibreux	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536654								
Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_002 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches Vol 6 (Chambre)	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536655								
Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_003 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides Vol 5 (SDB)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	3	Enduit	Effritable	Blanc				
	4	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	5	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

Référence échantillon laboratoire : PM01536656								
Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_004 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides Vol 5 (SDB)	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : PM01536657

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_005 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 2 (Cuisine)	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536658

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) Vol 2 (Cuisine)	1 2 3 4	Colle Carton Plâtre Peinture	Dur Souple Fibreux Effritable Effritable	Gris Marron Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536659

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche S.D.B) Vol 5 (SDB)	1 2	Colle Peinture	Dur Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon laboratoire : PM01536660

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 6 (Chambre)	1 2 3	Ragréage Colle Matériau	Effritable Effritable Effritable	Gris Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536661

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_009 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques gris avec sous-couche colle jaune Vol 6 (Chambre)	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Fibreux Souple Effritable	Gris Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536662

Date de réception : 02/08/2017			Date de préparation : 05/08/2017			Date d'analyse : 05/08/2017		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_010 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 6 (Chambre)	1	Joint	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : PM01536663 ●

Date de réception : 02/08/2017

Date de préparation : 05/08/2017

Date d'analyse : 05/08/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002VZ000068_011 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint porte d'entrée Vol 3 (Entrée)	1 2	Joint Matériau	Souple Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Directrice laboratoires

Sana Bourguiba

