

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES. TILLEULS
CP - Ville :	53140 PRE EN PAIL
Référence client :	_0009200002_
Rapport émis le :	10/02/2017
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Sommaire

Rapport	Annexes	
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique	15 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique	5 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A	Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B	9 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements	1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire	11 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents	1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités		
I - Rapports précédemment réalisés		
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention		
K - Périmètre de repérage		
L - Conditions de réalisation du repérage		
M - Grille de résultat du repérage		
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire		
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes		
O - Recommandations générales de sécurité		
P - Informations complémentaires		

Présence d'amiante

Oui


Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



Renseignements administratifs

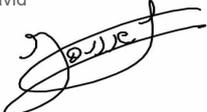A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	RES. TILLEULS 53140 PRE EN PAIL	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0009200002_	Date commande :	03/02/2017
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date repérage :	03/02/2017
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Représentant du donneur d'ordre :	O.P.H. MAYENNE HABITAT
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le :	10/02/2017
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : JOUSSELIN David		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI3391 V2 Délivré le 03/04/2015		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
Sous-sol	Vol 1 (accès caves)	Sous-sol	Vol 3 (dégagement)
Sous-sol	Vol 4 (chaufferie)	PC Etages	Vol 5 (PC RDC)
PC Etages	Vol 6 (PC R+1)	PC Etages	Vol 7 (PC R+2)
Combles	Vol 8 (Combles)	Plan masse	Vol 10 (Plan masse)
Façades	Vol 11 (Façade avant)	Façades	Vol 12 (Façade arrière)
Pignons	Vol 13 (Pignon droit)	Pignons	Vol 14 (Pignon gauche)



Conclusions

F Conclusion(s) du rapport de mission

- ▶ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués

Localisation	Matériau	Justification d'impossibilité technique
Vol 14 (Pignon gauche)	Ardoises en fibres-ciment	Ardoise inaccessible sans échafaudage.
Vol 13 (Pignon droit)	Ardoises en fibres-ciment	Ardoise inaccessible sans échafaudage.
Vol 8 (Combles)	Enduit ciment	Cheminée inaccessible (risque de chute à travers le plancher)

- ▶ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	



Vol 11 (Façade avant)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 12 (Façade arrière)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 13 (Pignon droit)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 14 (Pignon gauche)	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif sur analyse	
Vol 8 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (Combles)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 8 (Combles)	Ardoises composites		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (chaufferie)	Bac fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 4 (chaufferie)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

G Commentaire(s) et réserve(s)

Commentaire n°1

Les ardoises vertes claires n'ont pu être prélevées en façade (échafaudage nécessaire). Cependant, les ardoises vertes clair ont un aspect visuel similaire aux ardoises vertes foncées (prélèvement 8).

Commentaire n°2

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. (fibralith sous sol) Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre et la ouatte de cellulose) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)



H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Plan masse - Vol 9 (Toiture)	Moyen investigation non mis a disposition	Nacelle ou échafaudage nécessaire pour accéder en toiture.
Sous-sol - Vol 2 (local vide ordure)	Moyen investigation non mis a disposition	Clé d'accès non fourni.

Condition de repérage

I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

Objet de la mission : Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

Obligation réglementaire de la constitution du DTA : le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

Méthodologie : rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

Cadre juridique :

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



L Condition de réalisation du repérage

Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	4. Eléments extérieurs
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
Combles												
Vol 8 (Combles)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	I3 - 1	i3						Cheminée inaccessible (risque de chute à travers le plancher)	EP
Vol 8 (Combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S44						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (Combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S45						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (Combles)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S46						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 8 (Combles)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	B	S47						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Façades												
Vol 11 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	P8	Réalisation d'un prélèvement	Verte foncé	002HD0 01335 n°8	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 11 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Verte foncé	002HD0 01335 n°8	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 12 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S4 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Verte foncé	002HD0 01335 n°8	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP



Façades												
Vol 11 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	P9	Réalisation d'un prélèvement	Beiges	002HD001335 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 12 (Façade arrière)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S8 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Beiges	002HD001335 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
PC Etages												
Vol 5 (PC RDC) - Vol 6 (PC R+1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD001335 n°21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (PC RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD001335 n°22	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (PC R+2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P32	Réalisation d'un prélèvement	Dernier étage	002HD001335 n°32	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Pignons												
Vol 13 (Pignon droit)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S5 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Verte foncé	002HD001335 n°8	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 14 (Pignon gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S6 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Verte foncé	002HD001335 n°8	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 13 (Pignon droit)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S9 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Beiges	002HD001335 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 14 (Pignon gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S10 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Beiges	002HD001335 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 13 (Pignon droit)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	P11	Réalisation d'un prélèvement	Marrons	002HD001335 n°11	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 13 (Pignon droit)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Marrons	002HD001335 n°11	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 14 (Pignon gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	B	S11 (P11)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Marrons	002HD001335 n°11	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	Positif	Présence sur analyse	EP



Pignons												
Vol 14 (Pignon gauche)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	I1 - 1	i1	Verte clair					Ardoise inaccessible sans échafaudage.	EP
Vol 13 (Pignon droit)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	I1 - 1	i1	Verte clair					Ardoise inaccessible sans échafaudage.	EP
Sous-sol												
Vol 1 (accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P14	Réalisation d'un prélèvement	Béton banché brut	002HD0 01335 n°14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (accès caves) - Vol 3 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Béton banché brut	002HD0 01335 n°14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (accès caves)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P17	Réalisation d'un prélèvement	bitumineux	002HD0 01335 n°17	Matériau fibreux jaune + toile fibreuse beige + couche bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (dégagement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	bitumineux	002HD0 01335 n°17	Matériau fibreux jaune + toile fibreuse beige + couche bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0 01335 n°19	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (dégagement)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0 01335 n°21	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0 01335 n°22	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002HD0 01335 n°22	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	



Sous-sol												
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P35	Réalisation d'un prélèvement	Laine avec bandes platreuses	P35	Matériau fibreux jaune avec poussières + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	A	P35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35	Laine avec bandes platreuses	P35	Matériau fibreux jaune avec poussières + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	A	P37	Réalisation d'un prélèvement	Laine + carton	P37	Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Bac à sable	Bac fibres-ciment	B	S48						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 4 (chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	B	S49						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP



N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

Score 1 : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 2 : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

Score 3 : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

Produits de la liste B :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 : Cette action corrective consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations Générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de prélèvements
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Etages	PC Etages - Plan de repérage - Actions menées
	PC Etages	PC Etages - Plan de prélèvements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - MPCA Toiture et étanchéité
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - Plan de repérage - Actions menées
	Façades	Façades - MPCA Façades
	Pignons	Pignons - Plan de repérage - Actions menées
	Pignons	Pignons - MPCA Façades




SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001335-1

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif
	Volume non visité

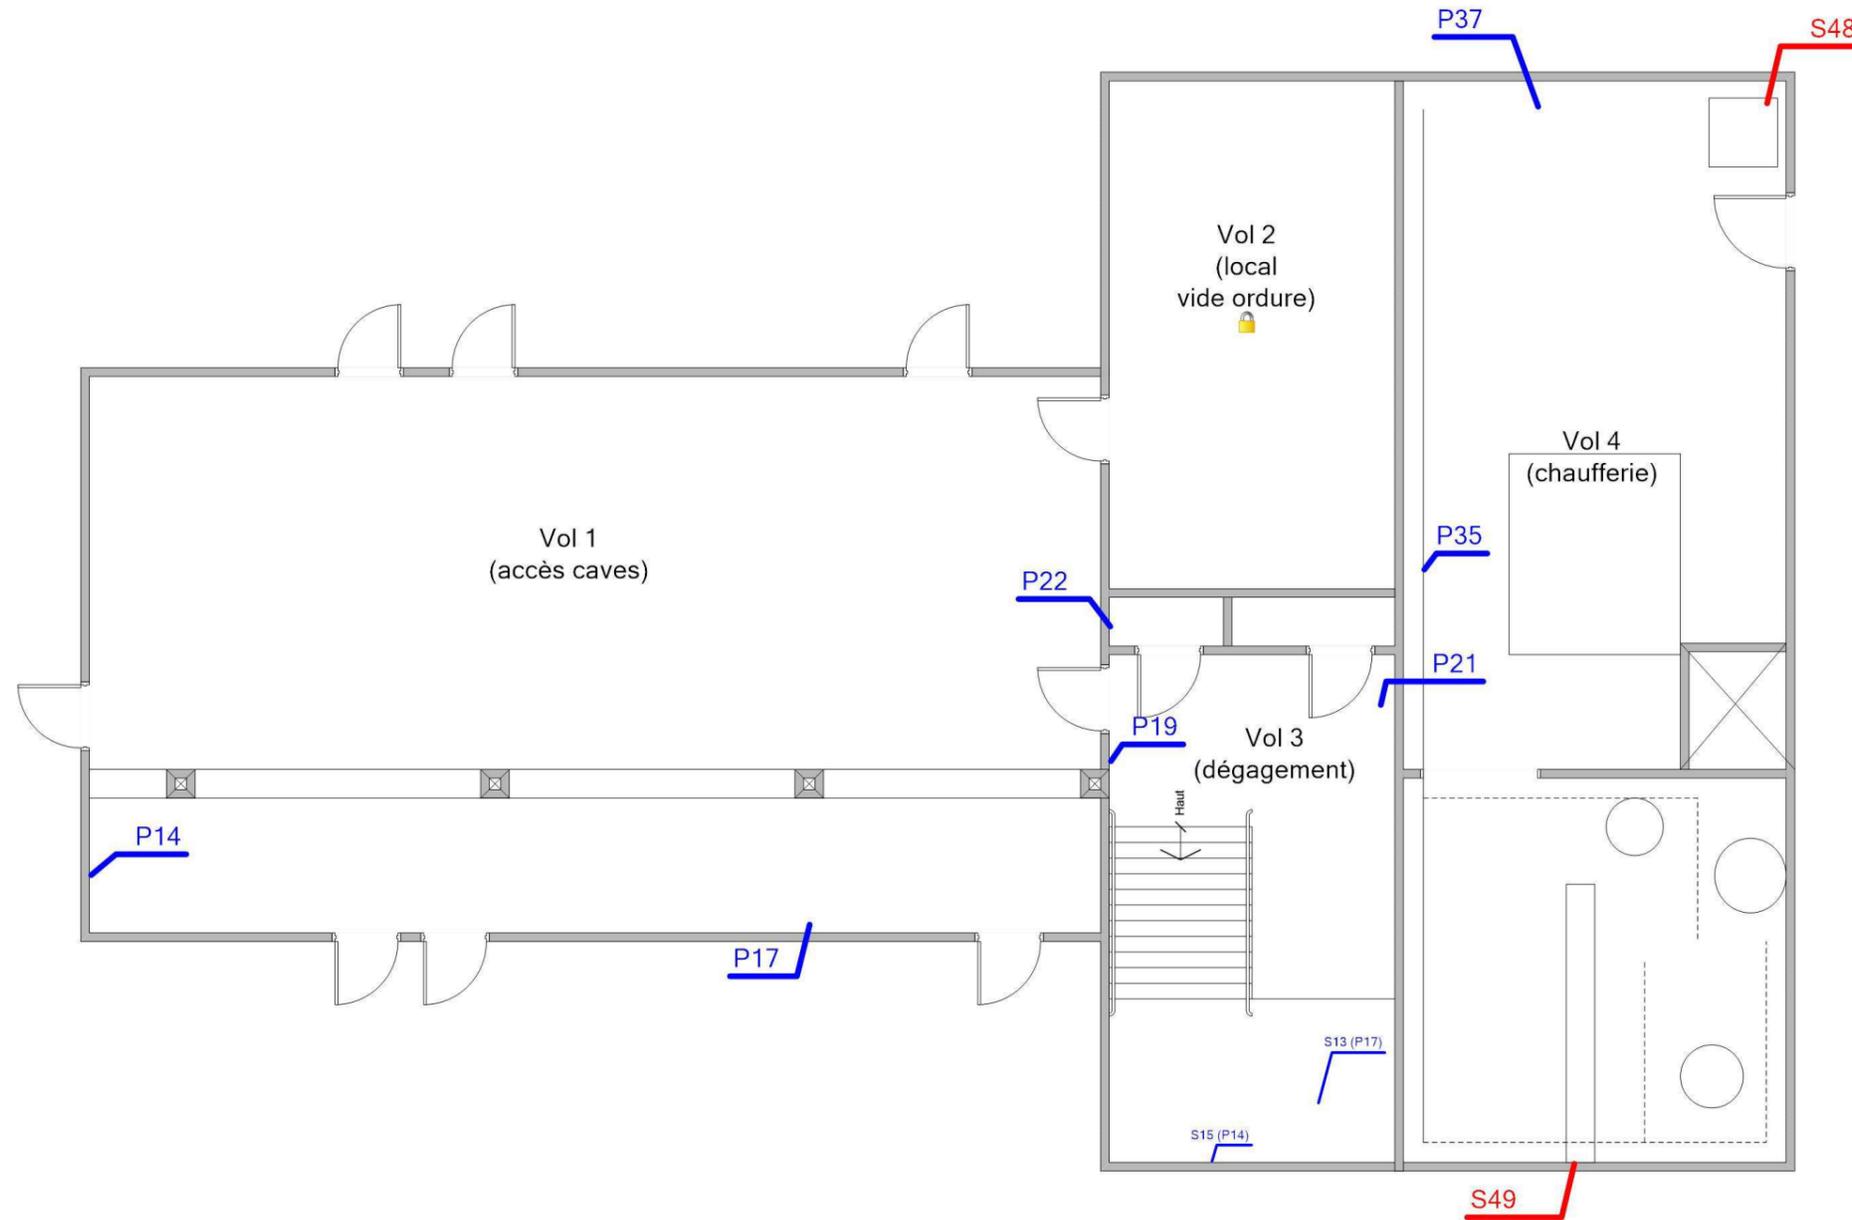

Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


SOUS-SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001335-1

Légende



Volume non visité

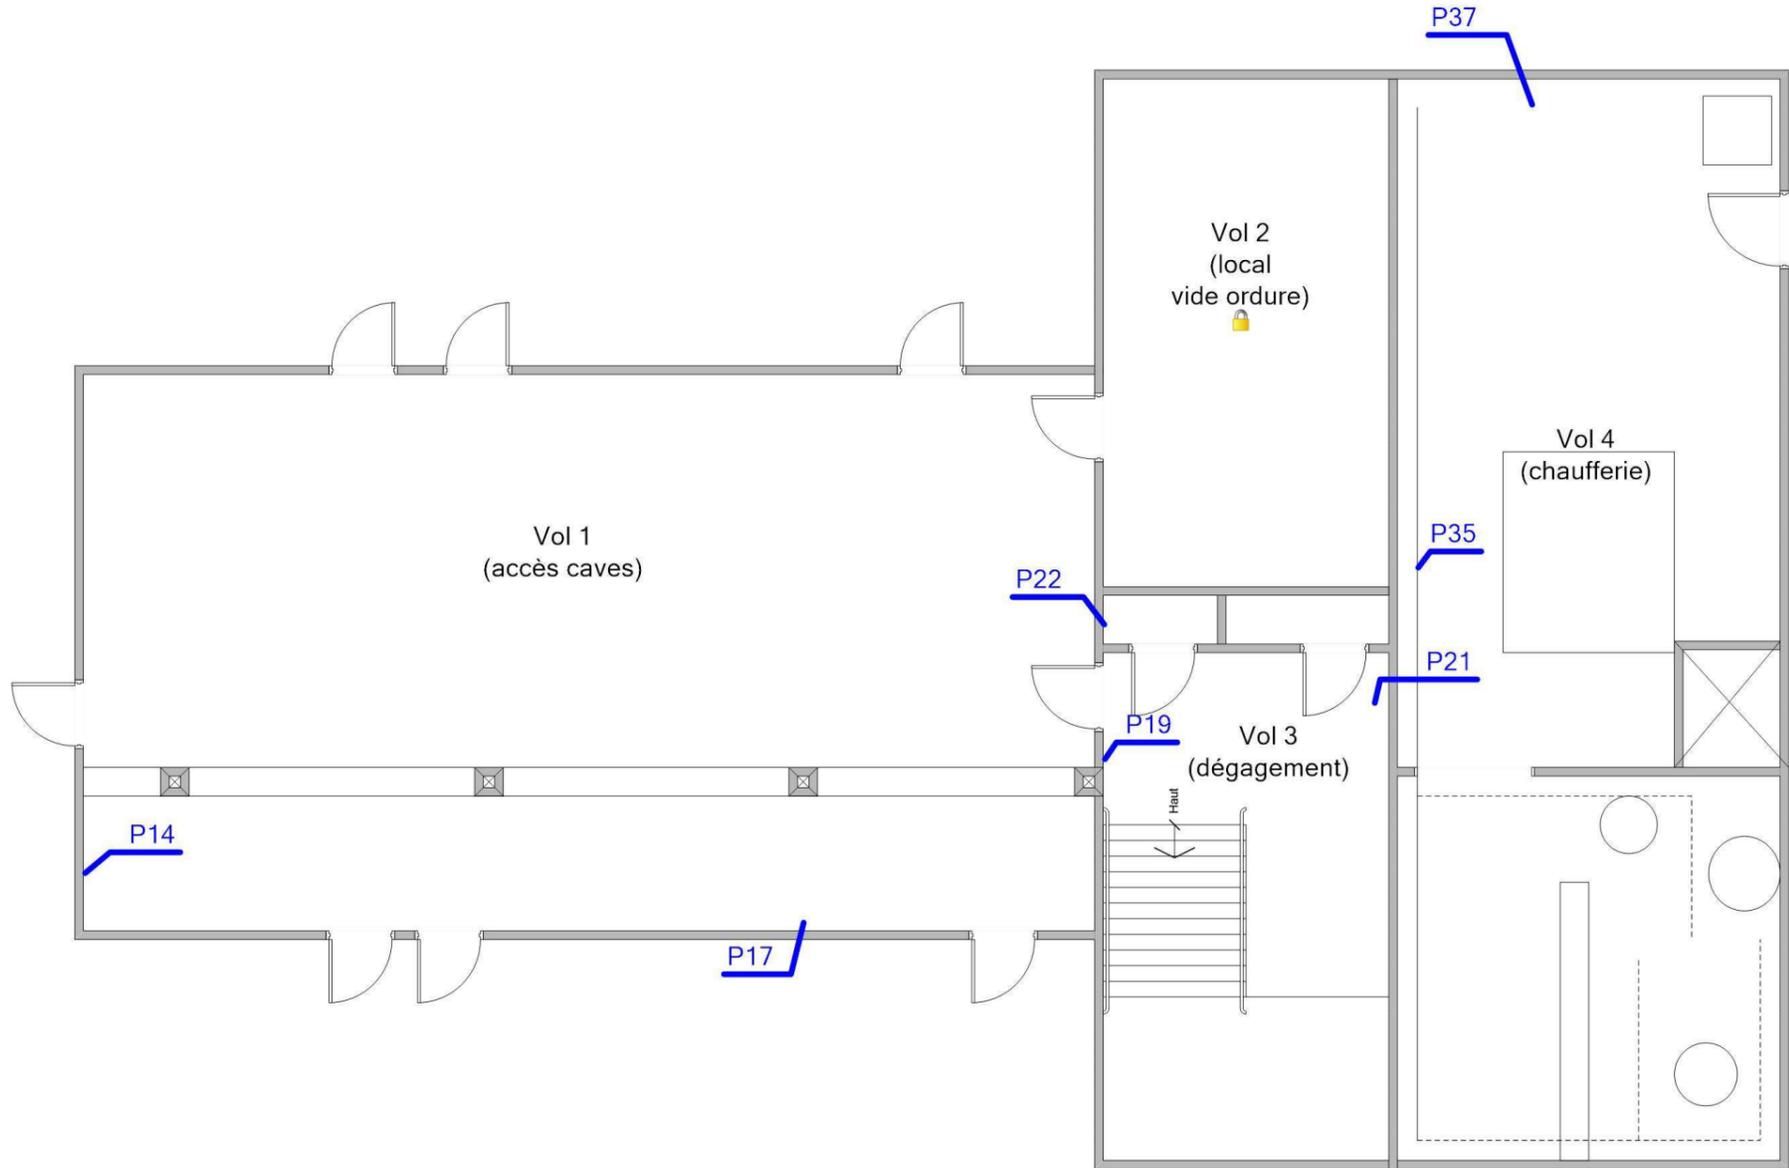

Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001335-1

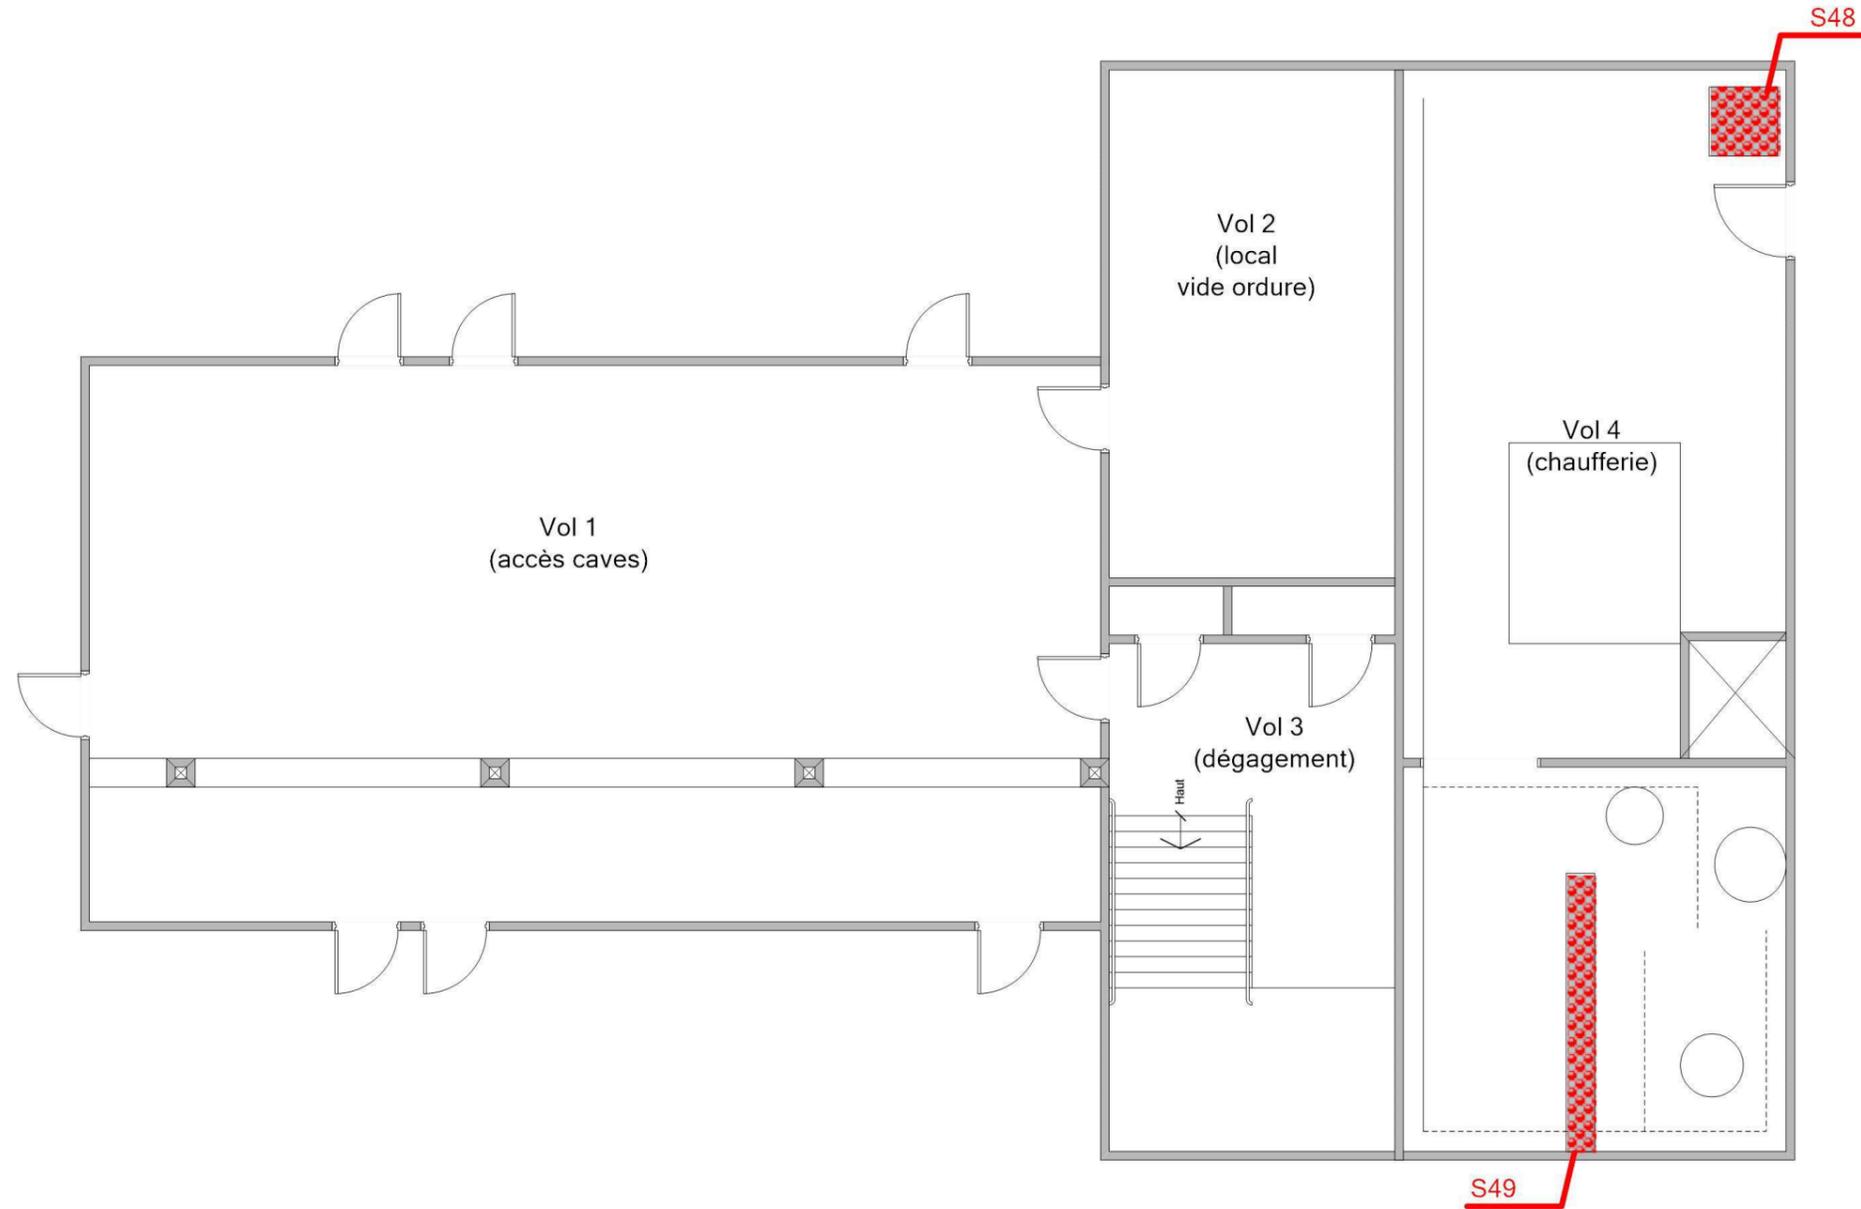

Légende

	S48: Bac fibres-ciment
	S49: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES. TILLEULS 53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001335-1

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

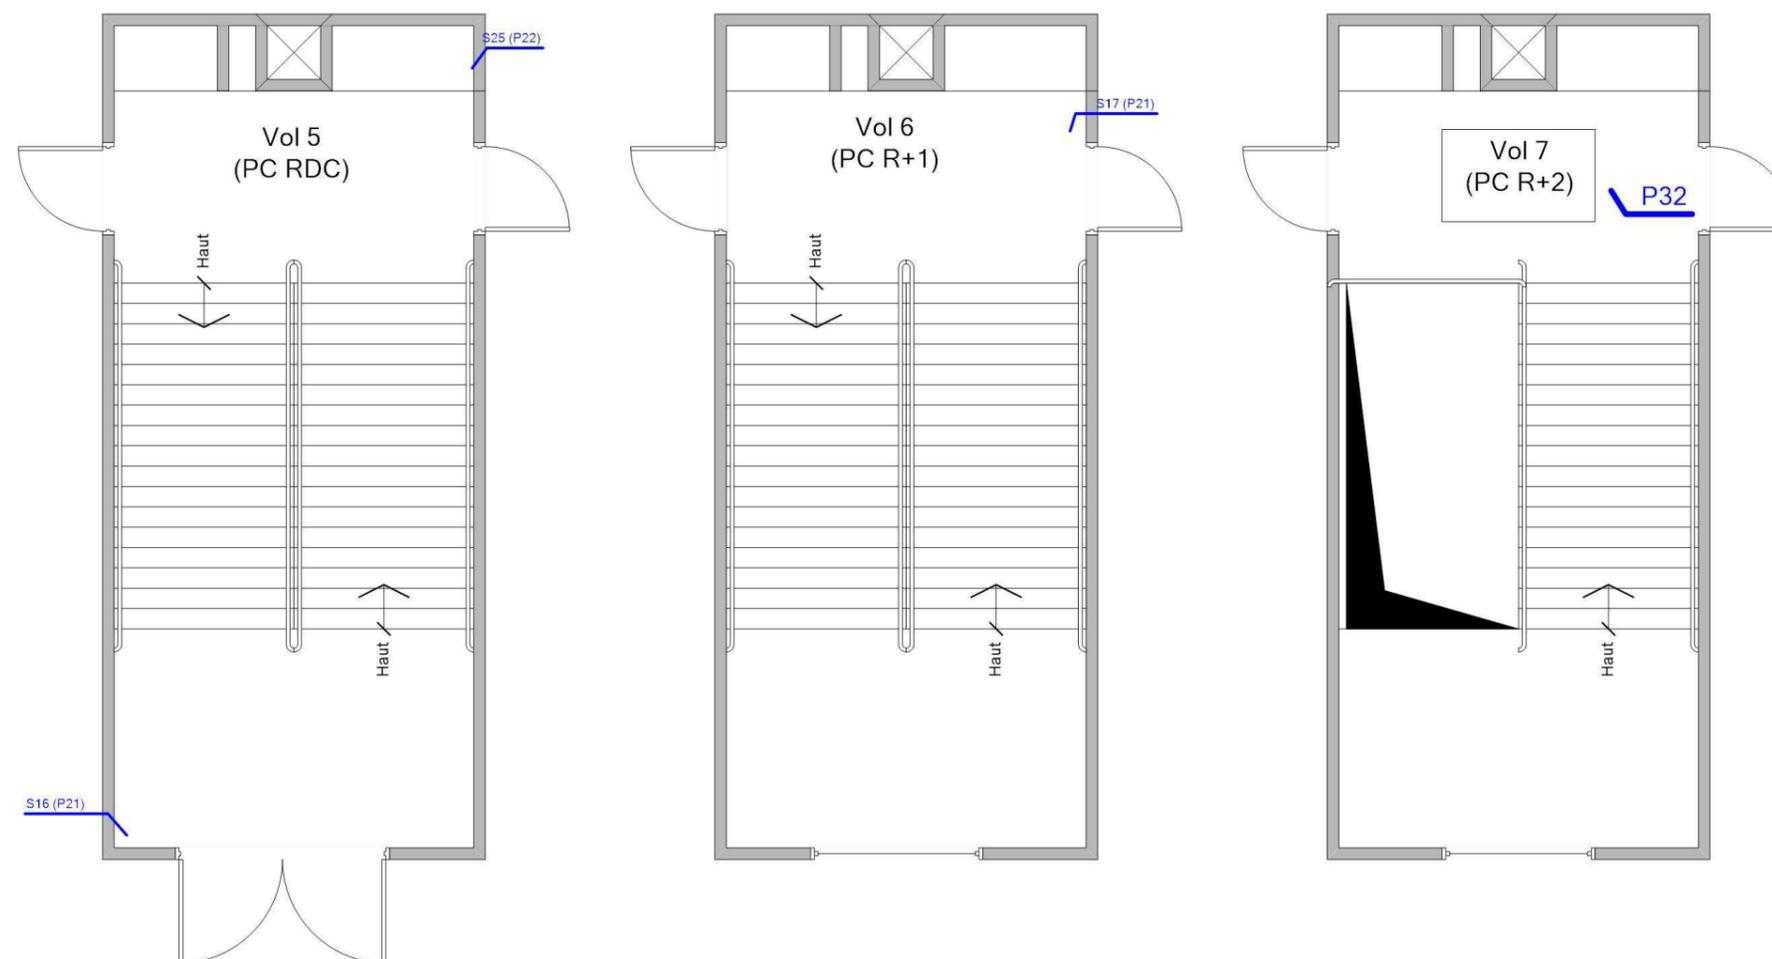

Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David


COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001335-1

Légende

 Localisation d'une impossibilité technique

 Localisation d'un sondage positif

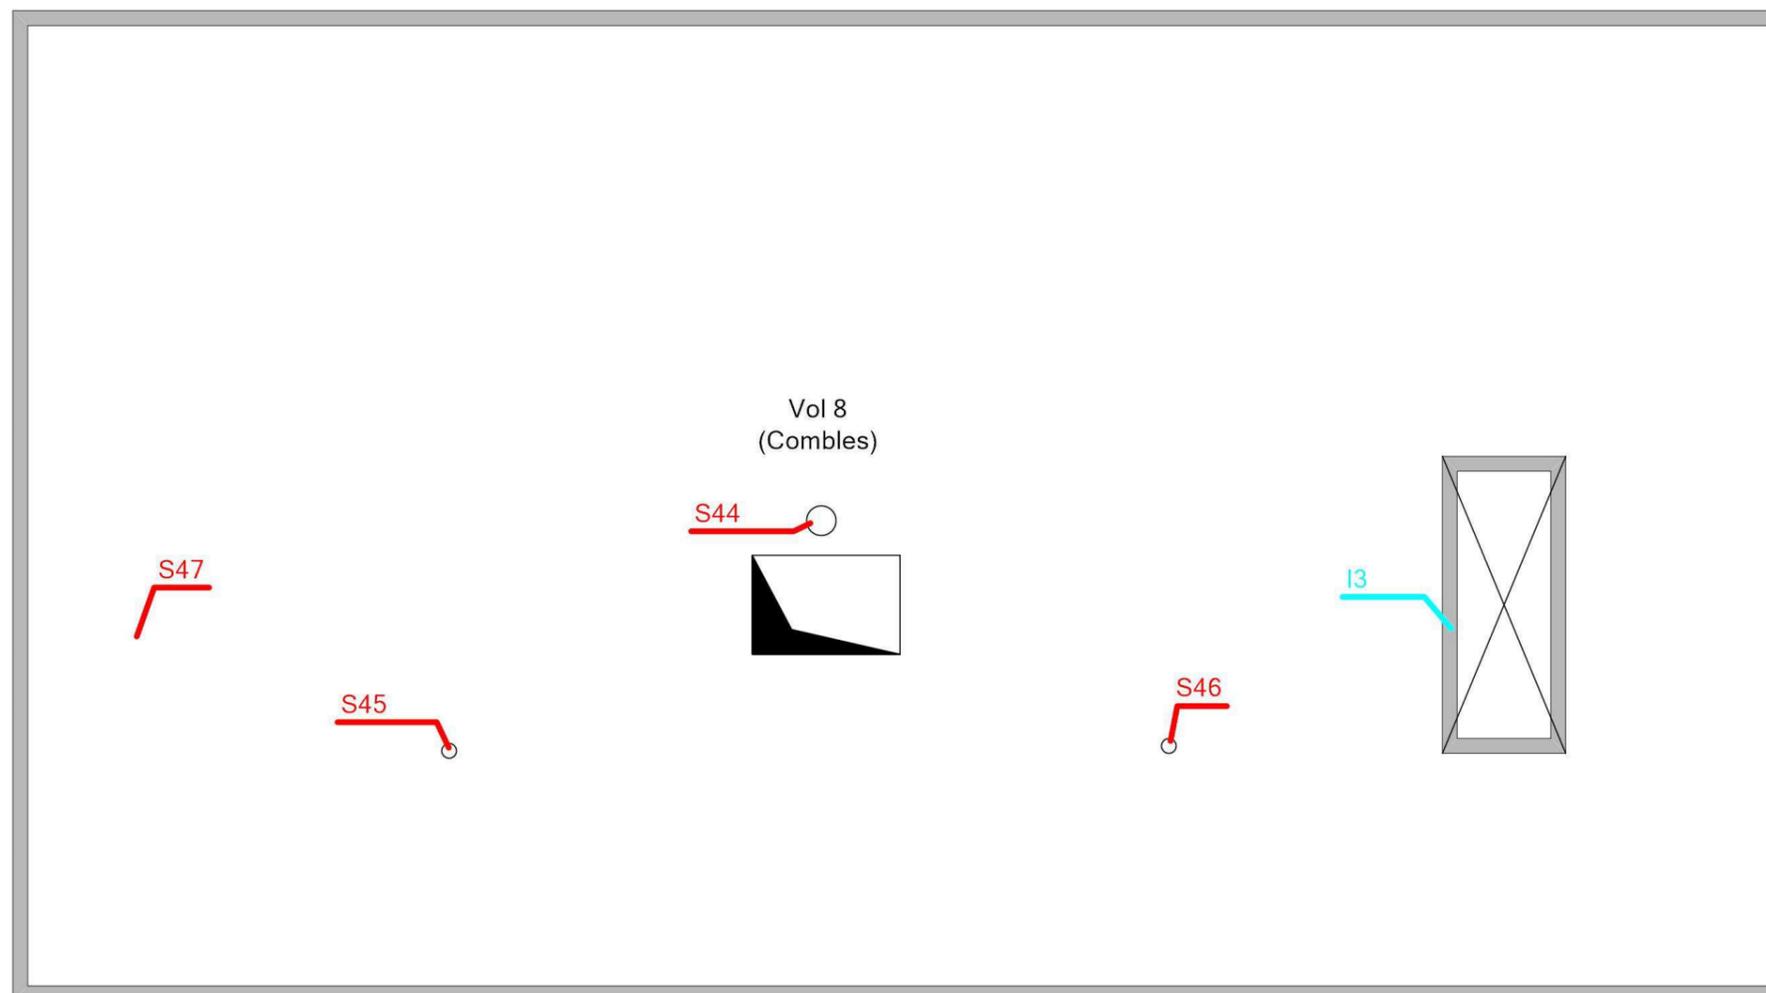

Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001335-1

Légende

	S44: Conduit en fibres-ciment
	S45: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment
	S47: Ardoises composites

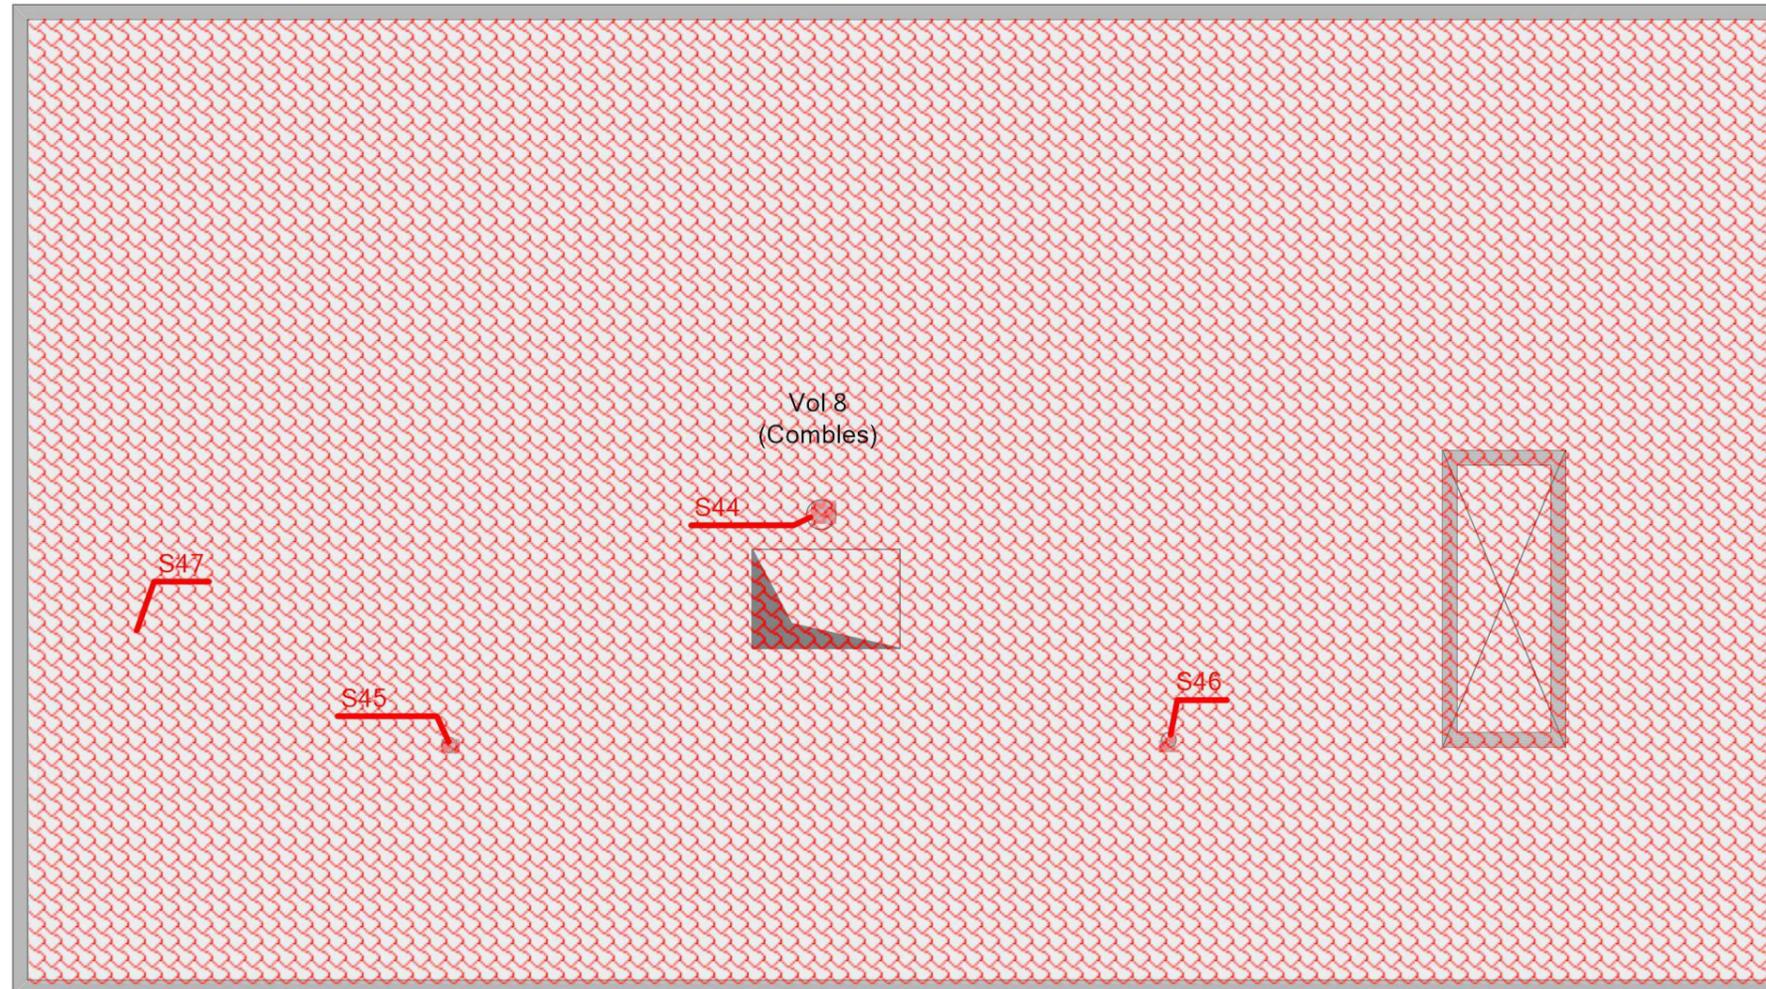

Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002HD001335-1

Légende

 S47: Ardoises composites



Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001335-1

Légende

	S44: Conduit en fibres-ciment
	S45: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment

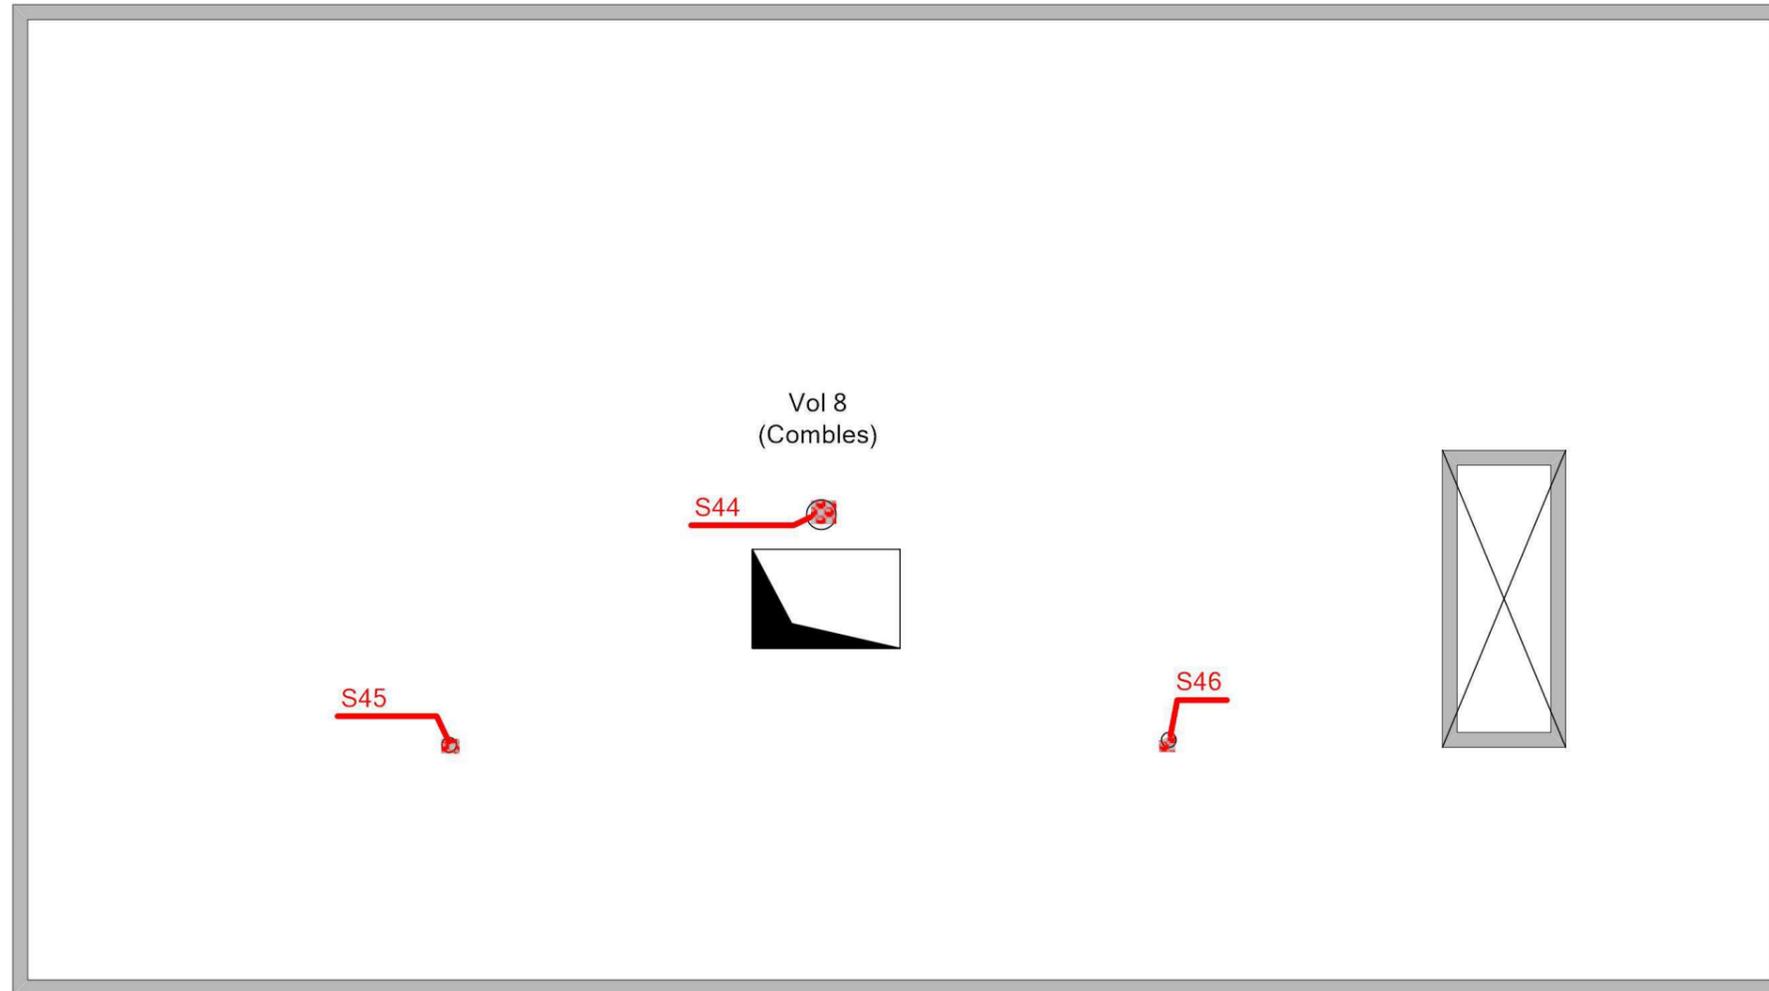



Adresse du bien
RES. TILLEULS
53140 PRE EN PAIL


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	P11 : Ardoises en fibres-ciment marrons
	P8 : Ardoises en fibres-ciment vertes
	P9 : Ardoises en fibres-ciment beiges

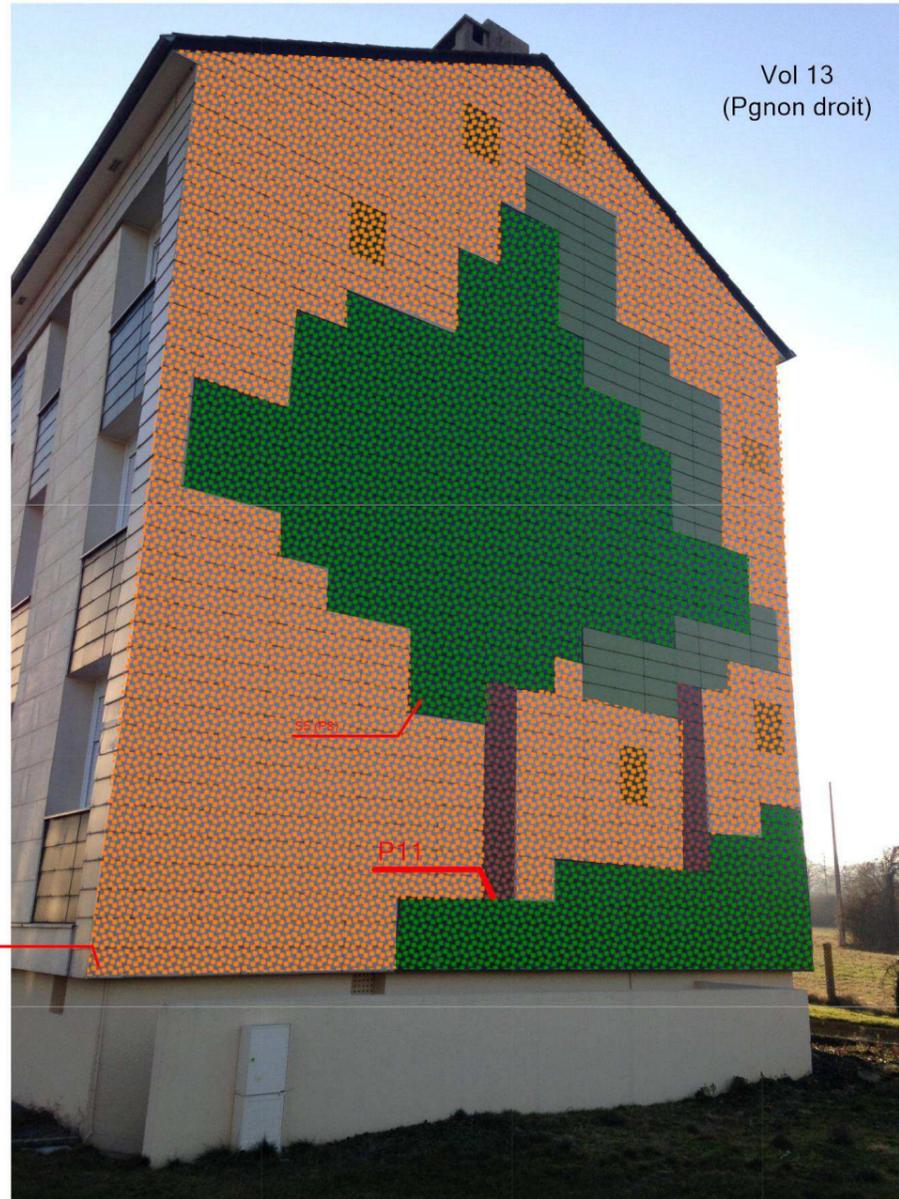

Vol 13
(Pignon droit)



Vol 14
(Pignon gauche)



Adresse du bien
RES. TILLEULS 53140 PRE EN PAIL

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
03/02/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Combles - Vol 8 (Combles)	I3
S44 - 1 (S44)	Combles - Vol 8 (Combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S45 - 1 (S45)	Combles - Vol 8 (Combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S46 - 1 (S46)	Combles - Vol 8 (Combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S47 - 1 (S47)	Combles - Vol 8 (Combles)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001335 n°8 - 1 (P8)	Façades - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement
002HD001335 n°8 - 2 (P8)	Façades - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement
002HD001335 n°9 - 1 (P9)	Façades - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement
002HD001335 n°9 - 2 (P9)	Façades - Vol 11 (Façade avant)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001335 n°32 - 1 (P32)	PC Etages - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement
002HD001335 n°32 - 2 (P32)	PC Etages - Vol 7 (PC R+2)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD001335 n°11 - 1 (P11)	Pignons - Vol 13 (Pignon droit)	Prélevement
	Pignons - Vol 14 (Pignon gauche)	I1

Référence	Localisation	Action
002HD001335 n°14 - 2 (P14)	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	Prélevement
002HD001335 n°14 - 1 (P14)	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	Prélevement
002HD001335 n°17 - 2 (P17)	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	Prélevement
002HD001335 n°17 - 1 (P17)	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	Prélevement
002HD001335 n°19 - 2 (P19)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335 n°19 - 1 (P19)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335 n°21 - 2 (P21)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335 n°21 - 1 (P21)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335 n°22 - 1 (P22)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335 n°22 - 2 (P22)	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	Prélevement
002HD001335-1 n°35 - 1 (P35)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement
002HD001335-1 n°35 - 2 (P35)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement
002HD001335-1 n°35 - 3 (P35)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002HD001335-1 n°35 - 4 (P35)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Prélevement
S48 - 1 (S48)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (S49)	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage



002HD001335 n°8 - 1 (P8)



002HD001335 n°8 - 2 (P8)



002HD001335 n°9 - 1 (P9)



002HD001335 n°9 - 2 (P9)



002HD001335 n°11 - 1 (P11)



002HD001335 n°14 - 2 (P14)



002HD001335 n°14 - 1 (P14)



002HD001335 n°17 - 2 (P17)



002HD001335 n°17 - 1 (P17)



002HD001335 n°19 - 2 (P19)




002HD001335 n°19 - 1 (P19)



002HD001335 n°21 - 2 (P21)




002HD001335 n°21 - 1 (P21)

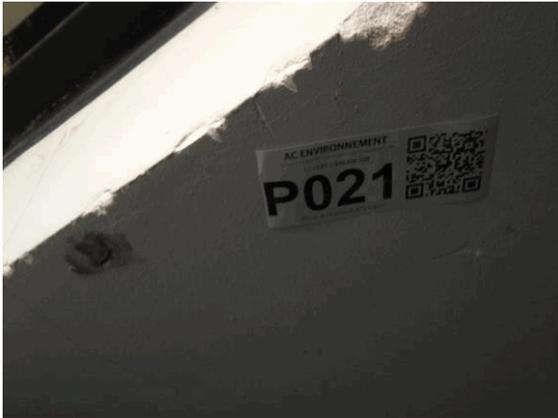

002HD001335 n°22 - 1 (P22)



002HD001335 n°22 - 2 (P22)

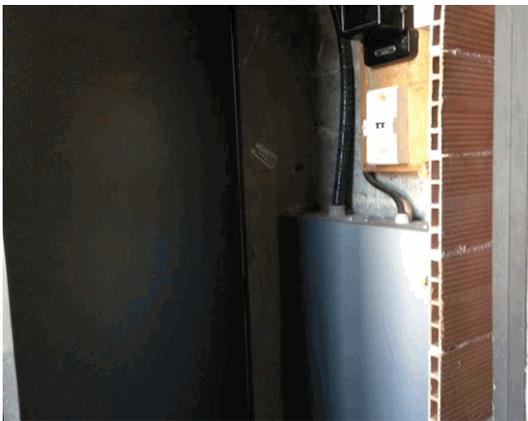


002HD001335 n°32 - 1 (P32)



002HD001335 n°32 - 2 (P32)



002HD001335-1 n°35 - 1 (P35)

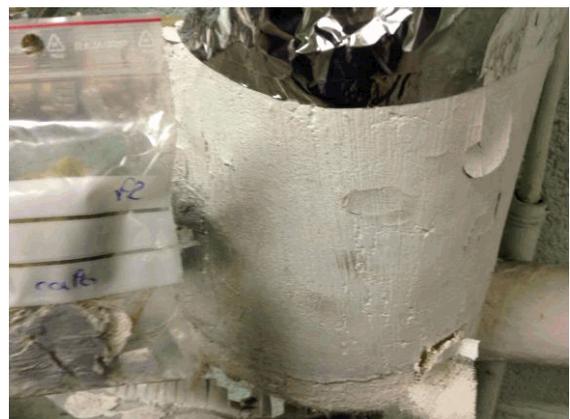

002HD001335-1 n°35 - 2 (P35)



002HD001335-1 n°35 - 3 (P35)



002HD001335-1 n°35 - 4 (P35)



I1 - 1



I3 - 1



S44 - 1 (S44)



S45 - 1 (S45)



S46 - 1 (S46)



S47 - 1 (S47)



S48 - 1 (S48)



S49 - 1 (S49)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Materiau :	Fibrociment gris avec fibres visibles +
Réf mesure :	002HD001335 n°8	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Façade avant), Vol 12 (Façade arrière), Vol 13 (Pignon droit), Vol 14 (Pignon gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Materiau :	Fibrociment gris avec fibres visibles +
Réf mesure :	002HD001335 n°9	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Façade avant), Vol 12 (Façade arrière), Vol 13 (Pignon droit), Vol 14 (Pignon gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Matériau :	Fibrociment gris avec fibres visibles +
Réf mesure :	002HD001335 n°11	Destination du local :	..
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 13 (Pignon droit), Vol 14 (Pignon gauche)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S44	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8 (Combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S45	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8 (Combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S46	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8 (Combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Matériau :	Ardoises composites
Réf mesure :	S47	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 8 (Combles)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Matériau :	Bac fibres-ciment
Réf mesure :	S48	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (chaufferie)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002HD001335-1	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S49	Destination du local :	
Date évaluation :	03/02/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (chaufferie)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
002HD00133 5 n°8	Façades	Bardages	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture - Verte foncé -	Façades - Vol 11 (Façade avant)	
002HD00133 5 n°9	Façades	Bardages	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture - Beiges -	Façades - Vol 11 (Façade avant)	
002HD00133 5 n°11	Façades	Bardages	Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture - Marrons -	Pignons - Vol 13 (Pignon droit)	
002HD00133 5 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Béton banché brut -	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	
002HD00133 5 n°17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune + toile fibreuse beige + couche bitumineuse noire - bitumineux -	Sous-sol - Vol 1 (accès caves)	
002HD00133 5 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture - -	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	
002HD00133 5 n°21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	
002HD00133 5 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - -	Sous-sol - Vol 3 (dégagement)	
002HD00133 5 n°32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Dernier étage -	PC Etages - Vol 7 (PC R+2)	
P35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune avec poussières + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Laine avec bandes platreuses -	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	
P37	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières + peintures multiples en vrac non séparable - Laine + carton -	Sous-sol - Vol 4 (chaufferie)	

Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Téléphone : 0299354149
 Email : Helene.Grude@itga.fr
 Numéro d'accréditation : 1-5970

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10203 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10203
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335008 / Façades / Bardages / Ardoises en fibres-ciment / Vol 11 (Façade avant)
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	MOLP le 27/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

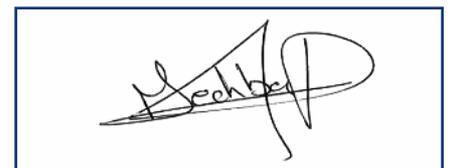



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10204 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10204
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335009 / Façades / Bardages / Ardoises en fibres-ciment / Vol 11 (Façade avant)
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	MOLP le 27/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10206 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10206
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335011 / Façades / Bardages / Ardoises en fibres-ciment / Vol 13 (Pgnon droit)
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles + peinture	MOLP le 27/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10209 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10209
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac	META le 27/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10212 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10212
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335017 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 1 (accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Toile fibreuse beige / Couche bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune + toile fibreuse beige + couche bitumineuse noire	META le 27/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10214 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10214
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (dégagement)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + peinture	META le 27/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10216 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10216
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 27/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-10217 EN DATE DU 27/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-6448
Echantillon ITGA : IT041701-10217
Reçu au laboratoire le : 24/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (dégagement)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris	META le 27/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13255 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11662
Echantillon ITGA : IT071702-13255
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335-1
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335-1035 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (chaufferie)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13257 EN DATE DU 10/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11662
Echantillon ITGA : IT071702-13257
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001335-1
Dossier client	_0009200002_ RES. TILLEULS - 53140 PRE EN PAIL Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002HD001335-1037 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 4 (chaufferie)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières / Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières + peintures multiples en vrac non séparable	META le 09/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste