

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Adresse :          | GRD BEAUCHENE                                                             |
| CP - Ville :       | 53940 ST BERTHEVIN                                                        |
| Référence client : | _0025600002_                                                              |
| Rapport émis le :  | 20/01/2017                                                                |
| Désignation :      | Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages |

### Sommaire

| Rapport                                                                          | Annexes                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A - Désignation de l'immeuble                                                    | Plan de repérage technique 18 pages                           |
| B - Propriétaire / Donneur d'ordre                                               | Reportage photographique 4 page(s)                            |
| C - Opérateur de repérage                                                        | Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet   |
| D - Personne autorisant l'émission du rapport                                    | Etat de conservation des matériaux de la liste B 3 page(s)    |
| E - Listes des locaux visités                                                    | Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page |
| F - Conclusion(s) du rapport de mission                                          | Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 13 page(s)             |
| G - Commentaires et réserves                                                     | Documents 1 page                                              |
| H - Locaux ou parties de locaux non visités                                      |                                                               |
| I - Rapports précédemment réalisés                                               |                                                               |
| J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention                     |                                                               |
| K - Périmètre de repérage                                                        |                                                               |
| L - Conditions de réalisation du repérage                                        |                                                               |
| M - Grille de résultat du repérage                                               |                                                               |
| N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire                               |                                                               |
| N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes |                                                               |
| O - Recommandations générales de sécurité                                        |                                                               |
| P - Informations complémentaires                                                 |                                                               |

Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



## Renseignements administratifs

| A                                                                                                                                                                        |                                           | B                                                                                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'immeuble                                                                                                                                                |                                           | Propriétaire / Donneur d'ordre                                                       |                                                                       |
| Adresse du bien :                                                                                                                                                        | GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN       | Propriétaire : O.P.H. MAYENNE<br>HABITAT                                             | Donneur d'ordre : O.P.H.<br>MAYENNE HABITAT                           |
| Batiment :                                                                                                                                                               | Non communiqué                            | Adresse : 10 RUE AUGUSTE<br>BEUNEUX - CS 62039<br>53020 LAVAL CEDEX 9                | Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX -<br>CS 62039 53020 LAVAL CEDEX<br>9 |
| Etage :                                                                                                                                                                  | Non communiqué                            |                                                                                      | Ref donneur d'ordre : CVMAY01                                         |
| Références client :                                                                                                                                                      | _0025600002_                              |                                                                                      |                                                                       |
| N° de lot :                                                                                                                                                              | Non communiqué - Non communiqué           |                                                                                      |                                                                       |
| Descriptif sommaire :                                                                                                                                                    | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | Date commande : 11/01/2017                                                           |                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |                                           | Date repérage : 11/01/2017                                                           |                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |                                           | Représentant du donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT                             |                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |                                           | Rapport émis le : 20/01/2017                                                         |                                                                       |
| Date de construction ou permis de construire :                                                                                                                           |                                           |                                                                                      |                                                                       |
| Fonction du bâtiment :                                                                                                                                                   | Habitation (Parties communes)             |                                                                                      |                                                                       |
| C                                                                                                                                                                        |                                           | D                                                                                    |                                                                       |
| Opérateur de repérage                                                                                                                                                    |                                           | Personne autorisant l'émission du rapport                                            |                                                                       |
| AC Environnement<br>Siret : 441355914<br>Nom prénom : ROTUNNO Laurent                                                                                                    |                                           | Nom prénom : MORA Denis                                                              |                                                                       |
|                                                                                                                                                                          |                                           | Fonction : Responsable technique                                                     |                                                                       |
|                                                                                        |                                           |  |                                                                       |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE |                                           | Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)                |                                                                       |
| Certification n° : CPDI2586 V2 Délivré le 07/11/2014                                                                                                                     |                                           |                                                                                      |                                                                       |
| E                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                      |                                                                       |
| Liste des locaux visités                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                      |                                                                       |
| Plan                                                                                                                                                                     | Volume                                    | Plan                                                                                 | Volume                                                                |
| Toiture                                                                                                                                                                  | Vol 1 (Toiture)                           | Comble                                                                               | Vol 2 (Comble)                                                        |
| R+2                                                                                                                                                                      | Vol 3 (R+2)                               | R+1                                                                                  | Vol 4 (R+ 1)                                                          |
| RDC                                                                                                                                                                      | Vol 5 (RDC)                               | RDC                                                                                  | Vol 6 (Sas 1)                                                         |
| RDC                                                                                                                                                                      | Vol 7 (Sas 2)                             | RDC                                                                                  | Vol 8 (Local vo 1)                                                    |
| RDC                                                                                                                                                                      | Vol 9 (Gaines techniques)                 | R+1                                                                                  | Vol 10 (Local vo 2)                                                   |
| R+2                                                                                                                                                                      | Vol 11 (Local vo 3)                       | Façade avant                                                                         | Vol 12 (Façade avant)                                                 |
| Plan de masse                                                                                                                                                            | Vol 13 (Plan de masse)                    | Pignon droit                                                                         | Vol 14 (Pignon droit)                                                 |
| Façade arrière                                                                                                                                                           | Vol 15 (Façade arrière)                   | Pignon gauche                                                                        | Vol 16 (Pignon gauche)                                                |
| R+1                                                                                                                                                                      | Vol 17 (Gaine technique 2)                | R+2                                                                                  | Vol 18 (Gaine technique 3)                                            |



## Conclusions

### F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués

| Localisation           | Matériau | Justification d'impossibilité technique |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Vol 11<br>(Local vo 3) |          | Local v.o condamné                      |
| Vol 10<br>(Local vo 2) |          | Local v.o condamné                      |

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation                 | Matériau                  | Critère de décision |                                                                  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|                              |                           | après analyse       | sur décision de l'opérateur                                      |
| Vol 2 (Comble)               | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000912 P:22 |
| Vol 2 (Comble)               | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000912 P:22 |
| Vol 2 (Comble)               | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000912 P:22 |
| Vol 2 (Comble)               | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000912 P:22 |
| Vol 9<br>(Gaines techniques) | Conduit en fibres-ciment  |                     | Positif sur jugement personnel                                   |
| Vol 12 (Façade avant)        | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 |
| Vol 14 (Pignon droit)        | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 |
| Vol 15 (Façade arrière)      | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 |
| Vol 16 (Pignon gauche)       | Ardoises en fibres-ciment |                     | Positif sur documentSe référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 |

### G Commentaire(s) et réserve(s)



## Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents sous le bardage présent en façade. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

## H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

| Localisation                              | Justification(s)                   | Investigations supplémentaires                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Comble - Vol 21<br>(combles inaccessible) | Risque sanitaire ou physique avéré | Hauteur des combles insuffisante                          |
| Comble - Vol 20<br>(combles inaccessible) | Risque sanitaire ou physique avéré | Hauteur des combles insuffisante                          |
| RDC - Vol 19<br>(Local à vélo)            | Absence de clés                    |                                                           |
| Vide sanitaire - Vide<br>sanitaire        | Risque sanitaire ou physique avéré | Ensemble du volume Hauteur vide sanitaire<br>insuffisante |

## Condition de repérage

### I Rapports précédemment réalisés

| Date                    | Références              | Principales conclusions |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| cf fiche récapitulative | cf fiche récapitulative | cf fiche récapitulative |

### J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

**Objet de la mission :** Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

**Obligation réglementaire de la constitution du DTA :** le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

**Méthodologie :** rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

**Cadre juridique :**

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

**Limite de la mission:**

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

### K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)

## L Condition de réalisation du repérage

### Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

|                |
|----------------|
| Flocages       |
| Calorifugeages |
| Faux plafonds  |

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

#### PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

|                                                                     |  | 1. Parois verticales intérieures                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). |  | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
| Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.             |  | Enduits projetés, panneaux de cloisons.                                                                                                                                        |
|                                                                     |  | 2. Planchers et plafonds                                                                                                                                                       |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.                 |  | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.                                                                                                                                   |
| Planchers                                                           |  | Dalles de sol.                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |  | 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs                                                                                                                           |
| Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).                |  | Conduits, enveloppe de calorifuges.                                                                                                                                            |
| Clapets / volets coupe feu                                          |  | Clapets, volets, rebouchage.                                                                                                                                                   |
| Portes coupe feu                                                    |  | Joints (tresses, bandes).                                                                                                                                                      |
| Vides ordures                                                       |  | Conduits.                                                                                                                                                                      |
|                                                                     |  | 4. Eléments extérieurs                                                                                                                                                         |
| Toitures.                                                           |  | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.                                                                                  |
| Bardages et façades légères.                                        |  | Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).                                                                                                                         |
| Conduits en toiture et façade.                                      |  | Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.                                                                                                    |

## M Grille de résultats du repérage

|                         |           |           |                           |       | Descriptif de l'action menée |             |           | Laboratoire |            |          | Conclusion                                                         | Etat de conserva-<br>tion |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Localisation            | Categorie | Composant | Partie de composant       | Liste | Réf action                   | Description | Précision | Ref pré.    | Descriptif | Résultat |                                                                    |                           |
| Comble                  |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |
| Vol 2 (Comble)          | Façades   | Bardages  | Ardoises en fibres-ciment | B     | S1                           |             |           |             |            |          | Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000912 P:22 | EP                        |
| Façade arrière          |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |
| Vol 15 (Façade arrière) | Façades   | Bardages  | Ardoises en fibres-ciment | B     | S25                          |             |           |             |            |          | Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 | EP                        |
| Façade avant            |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |
| Vol 12 (Façade avant)   | Façades   | Bardages  | Ardoises en fibres-ciment | B     | S25                          |             |           |             |            |          | Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 | EP                        |
| Néant                   |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |
| Néant                   | Néant     | Néant     | Néant                     | Néant | Néant                        | Néant       | Néant     | Néant       | Néant      | Néant    | Néant                                                              |                           |
| Pignon droit            |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |
| Vol 14 (Pignon droit)   | Façades   | Bardages  | Ardoises en fibres-ciment | B     | S25                          |             |           |             |            |          | Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 | EP                        |
| Pignon gauche           |           |           |                           |       |                              |             |           |             |            |          |                                                                    |                           |



| Pignon gauche              |                                          |                                   |                           |   |     |                                                             |                      |             |                                                                            |         |                                                                    |    |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Vol 16 (Pignon gauche)     | Façades                                  | Bardages                          | Ardoises en fibres-ciment | B | S25 |                                                             |                      |             |                                                                            |         | Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22 | EP |
| R+1                        |                                          |                                   |                           |   |     |                                                             |                      |             |                                                                            |         |                                                                    |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment             | B | S9  | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5  | Mur porteur          | P5          | Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable                   | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit ciment             | B | S14 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7  |                      | P7 Phase 1  | Enduit compact gris hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit ciment             | B | S14 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7  |                      | P7 Phase 2  | Peinture                                                                   | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-façe escalier                | Enduit ciment             | B | S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8  |                      | P8 Phase 1  | Enduit compact gris hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-façe escalier                | Enduit ciment             | B | S16 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8  |                      | P8 Phase 2  | Peinture                                                                   | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-façe de balcon               | Enduit ciment             | B | S19 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Balcons préfabriqués | P11 Phase 1 | Enduit gris en vrac hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 4 (R+ 1)               | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-façe de balcon               | Enduit ciment             | B | S19 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Balcons préfabriqués | P11 Phase 2 | Peinture                                                                   | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 17 (Gaine technique 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment             | B | S30 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17 | Mur porteur          | P17         | Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 17 (Gaine technique 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduits plâtre            | B | S32 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18 |                      | P18         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                     | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |
| Vol 17 (Gaine technique 2) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit ciment             | B | S34 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19 |                      | P19         | Enduit compact gris hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                                |    |



| R+1                           |                                                |                                      |                |                          |     |                                                                   |                         |                |                                                                                        |         |                        |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Vol 10<br>(Local vo 2)        | Parois verticales<br>intérieures et<br>enduits | Ensemble du local                    |                | I2 -<br>1 -<br>I2 -<br>2 | i2  |                                                                   |                         |                |                                                                                        |         | Local v.o<br>condamné  |  |
| R+2                           |                                                |                                      |                |                          |     |                                                                   |                         |                |                                                                                        |         |                        |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Parois verticales<br>intérieures et<br>enduits | Murs et cloisons                     | Enduit ciment  | B                        | S11 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P5  | Mur porteur             | P5             | Enduit beige en<br>vrac + peintures<br>multiples non<br>séparable                      | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Plafonds                             | Enduit ciment  | B                        | S15 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P7  |                         | P7<br>Phase 1  | Enduit compact<br>gris hétérogène                                                      | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Plafonds                             | Enduit ciment  | B                        | S15 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P7  |                         | P7<br>Phase 2  | Peinture                                                                               | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Sous-face escalier                   | Enduit ciment  | B                        | S17 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P8  |                         | P8<br>Phase 1  | Enduit compact<br>gris hétérogène                                                      | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Sous-face escalier                   | Enduit ciment  | B                        | S17 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P8  |                         | P8<br>Phase 2  | Peinture                                                                               | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Sous-face de balcon                  | Enduit ciment  | B                        | S20 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P11 | Balcons<br>préfabriqués | P11<br>Phase 1 | Enduit gris en vrac<br>hétérogène                                                      | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 3 (R+2)                   | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Sous-face de balcon                  | Enduit ciment  | B                        | S20 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P11 | Balcons<br>préfabriqués | P11<br>Phase 2 | Peinture                                                                               | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 18 (Gaine<br>technique 3) | Parois verticales<br>intérieures et<br>enduits | Murs et cloisons                     | Enduit ciment  | B                        | S31 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P17 | Mur porteur             | P17            | Enduit compact<br>gris hétérogène +<br>peinture en faible<br>quantité non<br>séparable | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 18 (Gaine<br>technique 3) | Parois verticales<br>intérieures et<br>enduits | Cloisons légères ou<br>préfabriquées | Enduits plâtre | B                        | S33 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P18 |                         | P18            | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable                        | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 18 (Gaine<br>technique 3) | Plafond et<br>faux-plafonds                    | Plafonds                             | Enduit ciment  | B                        | S35 | Sondage et extension de<br>la zone homogène du<br>prélèvement P19 |                         | P19            | Enduit compact<br>gris hétérogène                                                      | Négatif | Négatif sur<br>analyse |  |
| Vol 11<br>(Local vo 3)        | Parois verticales<br>intérieures et<br>enduits | Ensemble du local                    |                | I2 -<br>1 -<br>I2 -<br>2 | i2  |                                                                   |                         |                |                                                                                        |         | Local v.o<br>condamné  |  |



| RDC         |                                          |                     |               |   |          |                                                             |                      |             |                                                                 |         |                     |  |
|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|
| Vol 5 (RDC) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons    | Enduit ciment | B | P5       | Réalisation d'un prélèvement                                | Mur porteur          | P5          | Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons    | Enduit ciment | B | P5 - S10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5  | Mur porteur          | P5          | Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds            | Enduit ciment | B | P7       | Réalisation d'un prélèvement                                |                      | P7 Phase 1  | Enduit compact gris hétérogène                                  | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds            | Enduit ciment | B | P7       | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7  |                      | P7 Phase 1  | Enduit compact gris hétérogène                                  | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds            | Enduit ciment | B | P7       | Réalisation d'un prélèvement                                |                      | P7 Phase 2  | Peinture                                                        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds            | Enduit ciment | B | P7       | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7  |                      | P7 Phase 2  | Peinture                                                        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face escalier  | Enduit ciment | B | P8       | Réalisation d'un prélèvement                                |                      | P8 Phase 1  | Enduit compact gris hétérogène                                  | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face escalier  | Enduit ciment | B | P8       | Réalisation d'un prélèvement                                |                      | P8 Phase 2  | Peinture                                                        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons    | Enduit ciment | B | P10      | Réalisation d'un prélèvement                                | Bacs à fleurs        | P10         | Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons    | Enduit ciment | B | P10      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | Bacs à fleurs        | P10         | Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon | Enduit ciment | B | P11      | Réalisation d'un prélèvement                                | Balcons préfabriqués | P11 Phase 1 | Enduit gris en vrac hétérogène                                  | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon | Enduit ciment | B | P11      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Balcons préfabriqués | P11 Phase 1 | Enduit gris en vrac hétérogène                                  | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon | Enduit ciment | B | P11      | Réalisation d'un prélèvement                                | Balcons préfabriqués | P11 Phase 2 | Peinture                                                        | Négatif | Négatif sur analyse |  |
| Vol 5 (RDC) | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon | Enduit ciment | B | P11      | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11 | Balcons préfabriqués | P11 Phase 2 | Peinture                                                        | Négatif | Négatif sur analyse |  |



| RDC                       |                                          |                                   |                          |   |     |                                                             |             |             |                                                                            |         |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Vol 8 (Local vo 1)        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment            | B | P13 | Réalisation d'un prélèvement                                | Mu porteur  | P13 Phase 1 | Enduit gris en vrac hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 8 (Local vo 1)        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment            | B | P13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | Mu porteur  | P13 Phase 1 | Enduit gris en vrac hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 8 (Local vo 1)        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment            | B | P13 | Réalisation d'un prélèvement                                | Mu porteur  | P13 Phase 2 | Peinture                                                                   | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 8 (Local vo 1)        | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment            | B | P13 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13 | Mu porteur  | P13 Phase 2 | Peinture                                                                   | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 9 (Gaines techniques) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit ciment            | B | P17 | Réalisation d'un prélèvement                                | Mur porteur | P17         | Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 9 (Gaines techniques) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduits plâtre           | B | P18 | Réalisation d'un prélèvement                                |             | P18         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                     | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 9 (Gaines techniques) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduits plâtre           | B | P18 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18 |             | P18         | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                     | Négatif | Négatif sur analyse                                        |
| Vol 9 (Gaines techniques) | Conduits, canalisations et équipements   | Conduit air                       | Conduit en fibres-ciment | B | S24 |                                                             |             |             |                                                                            |         | Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage |
| Vol 9 (Gaines techniques) | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit ciment            | B | P19 | Réalisation d'un prélèvement                                |             | P19         | Enduit compact gris hétérogène                                             | Négatif | Négatif sur analyse                                        |



## N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

### Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

**Score 1** : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 2** : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 3** : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

### Produits de la liste B :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Score AC1** : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**Score AC2** : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



## O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations Générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amiantés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :  
- accrochage d'un tableau ;  
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;  
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr)

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :  
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;  
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  
- de la mairie ;  
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


| Ref.                                                                             | Plans          | Titre du plan                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|  | Toiture        | Toiture - Plan de repérage - Actions menées        |
|  | Comble         | Comble - Plan de repérage - Actions menées         |
|  | Comble         | Comble - MPCA Façades                              |
|  | R+2            | R+2 - Plan de repérage - Actions menées            |
|  | R+1            | R+1 - Plan de repérage - Actions menées            |
|  | RDC            | RDC - Plan de repérage - Actions menées            |
|  | RDC            | RDC - MPCA Toutes catégories confondues            |
|  | RDC            | RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements  |
|  | Plan de masse  | Plan de masse - Plan de repérage - Actions menées  |
|  | Façade avant   | Façade avant - Plan de repérage - Actions menées   |
|  | Façade avant   | Façade avant - MPCA Façades                        |
|  | Pignon droit   | Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées   |
|  | Pignon droit   | Pignon droit - MPCA Façades                        |
|  | Façade arrière | Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Façade arrière | Façade arrière - MPCA Façades                      |
|  | Pignon gauche  | Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées  |
|  | Pignon gauche  | Pignon gauche - MPCA Façades                       |
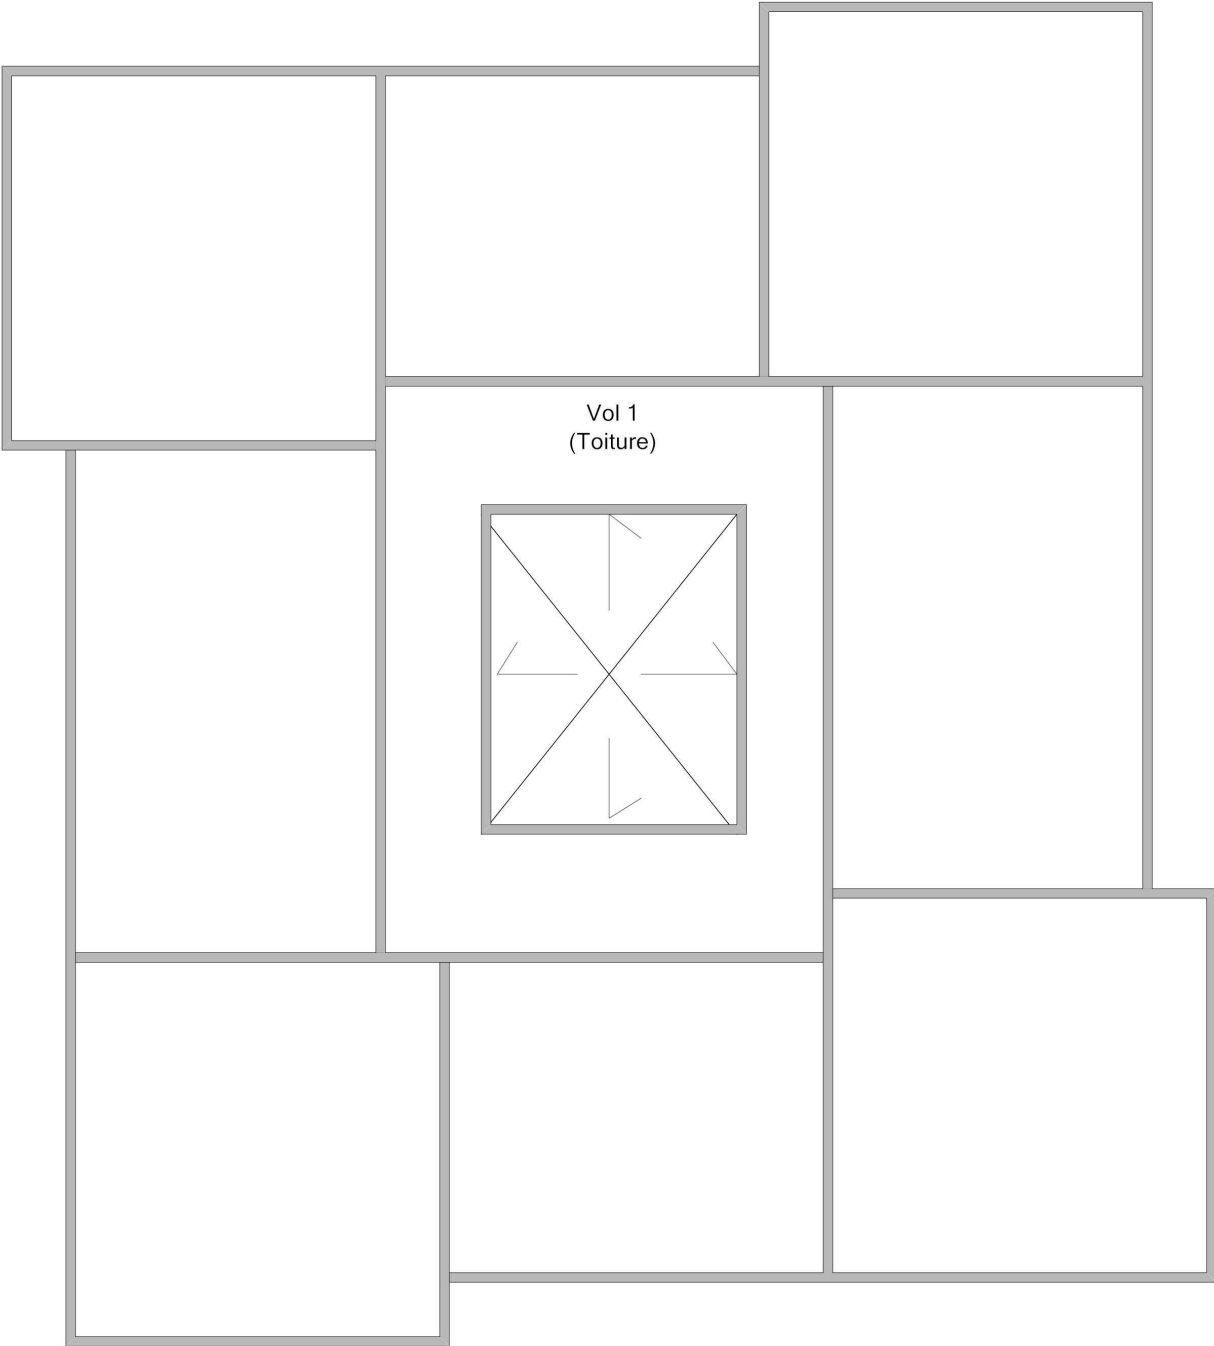
| TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                         |                 |                                           |             | Référence:<br>002LA001691 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|  |                 |                                           |             | Légende                   |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|                                                                                     |                 |                                           |             |                           |
|   | Adresse du bien |                                           | Désignation | Date intervention         |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                 |                 | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017  | Technicien intervenant    |
|                                                                                     |                 |                                           |             | ROTUNNO Laurent           |

# COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LA001691


## Légende



Localisation dun sondage positif



|                   |
|-------------------|
| Volume non visité |
|-------------------|

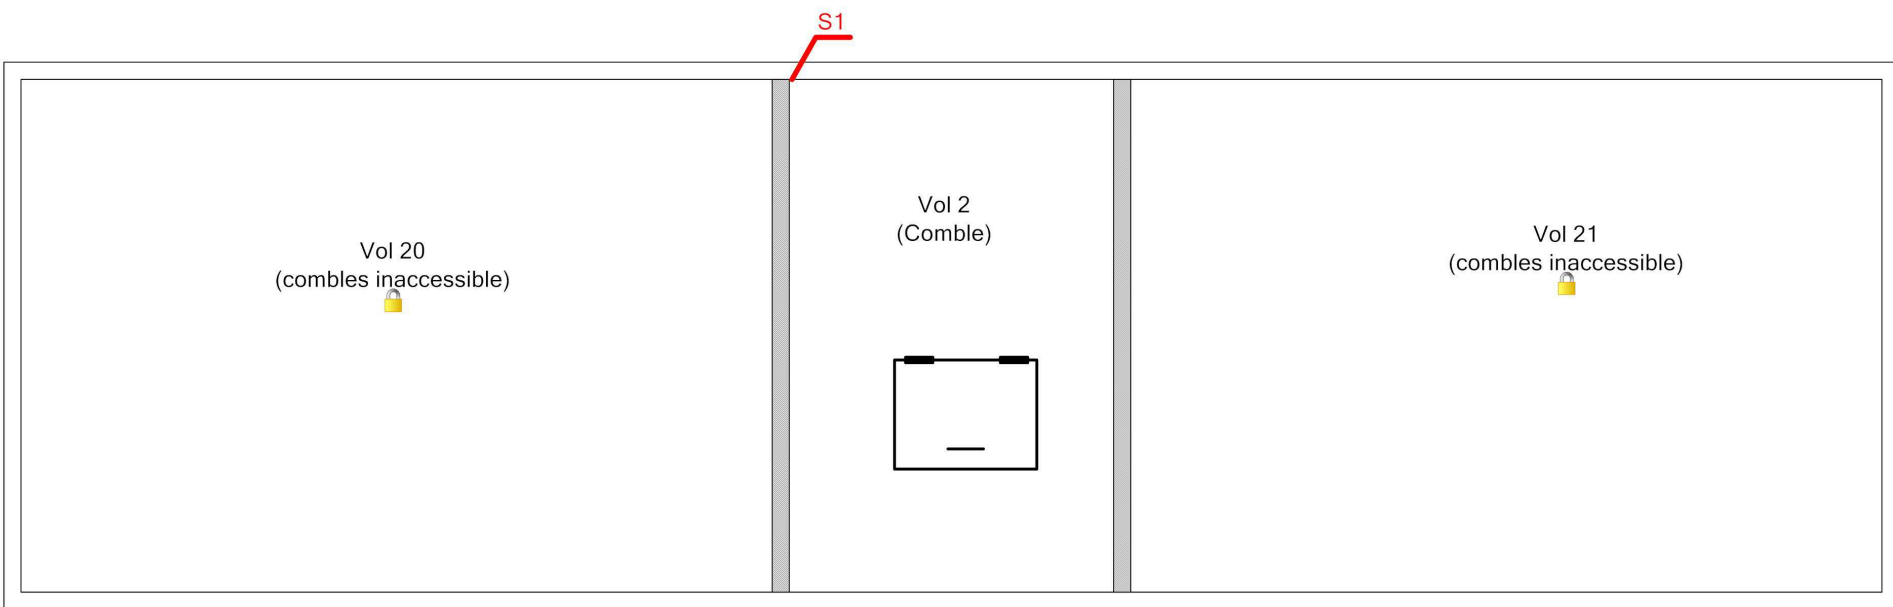

Adresse du bien

| Désignation |
|-------------|
|-------------|

|       | Date intervention |
|-------|-------------------|
| 1     | 1997              |
| 2     | 1998              |
| 3     | 1999              |
| 4     | 2000              |
| 5     | 2001              |
| 6     | 2002              |
| 7     | 2003              |
| 8     | 2004              |
| 9     | 2005              |
| 10    | 2006              |
| 11    | 2007              |
| 12    | 2008              |
| 13    | 2009              |
| 14    | 2010              |
| 15    | 2011              |
| 16    | 2012              |
| 17    | 2013              |
| 18    | 2014              |
| 19    | 2015              |
| 20    | 2016              |
| 21    | 2017              |
| 22    | 2018              |
| 23    | 2019              |
| 24    | 2020              |
| 25    | 2021              |
| 26    | 2022              |
| 27    | 2023              |
| 28    | 2024              |
| 29    | 2025              |
| 30    | 2026              |
| 31    | 2027              |
| 32    | 2028              |
| 33    | 2029              |
| 34    | 2030              |
| 35    | 2031              |
| 36    | 2032              |
| 37    | 2033              |
| 38    | 2034              |
| 39    | 2035              |
| 40    | 2036              |
| 41    | 2037              |
| 42    | 2038              |
| 43    | 2039              |
| 44    | 2040              |
| 45    | 2041              |
| 46    | 2042              |
| 47    | 2043              |
| 48    | 2044              |
| 49    | 2045              |
| 50    | 2046              |
| 51    | 2047              |
| 52    | 2048              |
| 53    | 2049              |
| 54    | 2050              |
| 55    | 2051              |
| 56    | 2052              |
| 57    | 2053              |
| 58    | 2054              |
| 59    | 2055              |
| 60    | 2056              |
| 61    | 2057              |
| 62    | 2058              |
| 63    | 2059              |
| 64    | 2060              |
| 65    | 2061              |
| 66    | 2062              |
| 67    | 2063              |
| 68    | 2064              |
| 69    | 2065              |
| 70    | 2066              |
| 71    | 2067              |
| 72    | 2068              |
| 73    | 2069              |
| 74    | 2070              |
| 75    | 2071              |
| 76    | 2072              |
| 77    | 2073              |
| 78    | 2074              |
| 79    | 2075              |
| 80    | 2076              |
| 81    | 2077              |
| 82    | 2078              |
| 83    | 2079              |
| 84    | 2080              |
| 85    | 2081              |
| 86    | 2082              |
| 87    | 2083              |
| 88    | 2084              |
| 89    | 2085              |
| 90    | 2086              |
| 91    | 2087              |
| 92    | 2088              |
| 93    | 2089              |
| 94    | 2090              |
| 95    | 2091              |
| 96    | 2092              |
| 97    | 2093              |
| 98    | 2094              |
| 99    | 2095              |
| 100   | 2096              |
| 101   | 2097              |
| 102   | 2098              |
| 103   | 2099              |
| 104   | 2100              |
| 105   | 2101              |
| 106   | 2102              |
| 107   | 2103              |
| 108   | 2104              |
| 109   | 2105              |
| 110   | 2106              |
| 111   | 2107              |
| 112   | 2108              |
| 113   | 2109              |
| 114   | 2110              |
| 115   | 2111              |
| 116   | 2112              |
| 117   | 2113              |
| 118   | 2114              |
| 119   | 2115              |
| 120   | 2116              |
| 121   | 2117              |
| 122   | 2118              |
| 123   | 2119              |
| 124   | 2120              |
| 125   | 2121              |
| 126   | 2122              |
| 127   | 2123              |
| 128   | 2124              |
| 129   | 2125              |
| 130   | 2126              |
| 131   | 2127              |
| 132   | 2128              |
| 133   | 2129              |
| 134   | 2130              |
| 135   | 2131              |
| 136   | 2132              |
| 137   | 2133              |
| 138   | 2134              |
| 139   | 2135              |
| 140   | 2136              |
| 141   | 2137              |
| 142   | 2138              |
| 143   | 2139              |
| 144   | 2140              |
| 145   | 2141              |
| 146   | 2142              |
| 147   | 2143              |
| 148   | 2144              |
| 149   | 2145              |
| 150   | 2146              |
| 151   | 2147              |
| 152   | 2148              |
| 153   | 2149              |
| 154   | 2150              |
| 155   | 2151              |
| 156   | 2152              |
| 157   | 2153              |
| 158   | 2154              |
| 159   | 2155              |
| 160   | 2156              |
| 161</ |                   |


Techniciens intervenant

GRD BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN



Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



|            |
|------------|
| 11/01/2017 |
|------------|

ROTUNNO Laurent
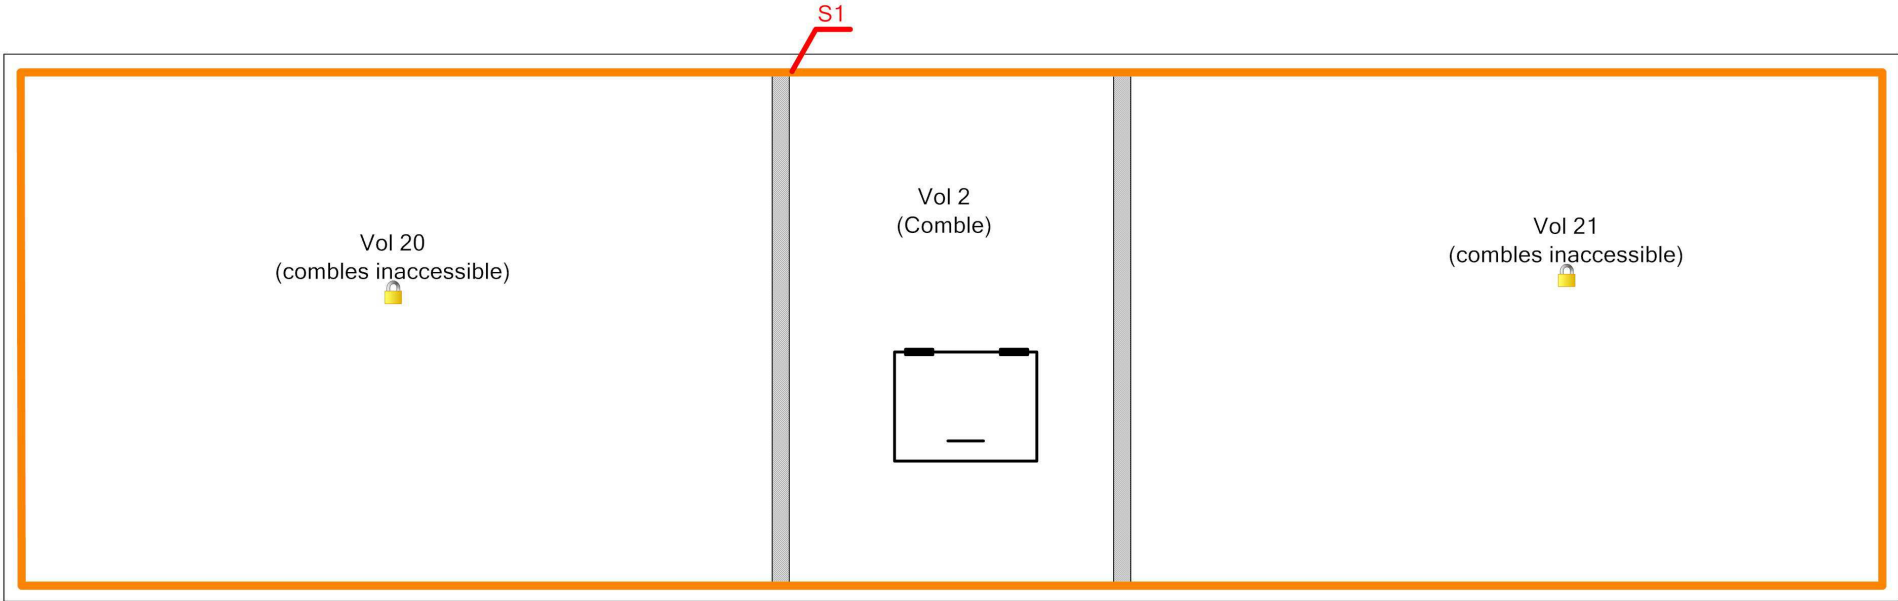
| COMBLE - MPCA FAÇADES                                                                          |  |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> |  |                                           |                   | Légende                                                                                                           |
|                                                                                                |  |                                           |                   |  S1: Ardoises en fibres-ciment |
|                                                                                                |  |                                           |                   |  Volume non visité             |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                |  |                                           |                   |                                                                                                                   |
| Adresse du bien                                                                                |  | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant                                                                                            |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                            |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent                                                                                                   |

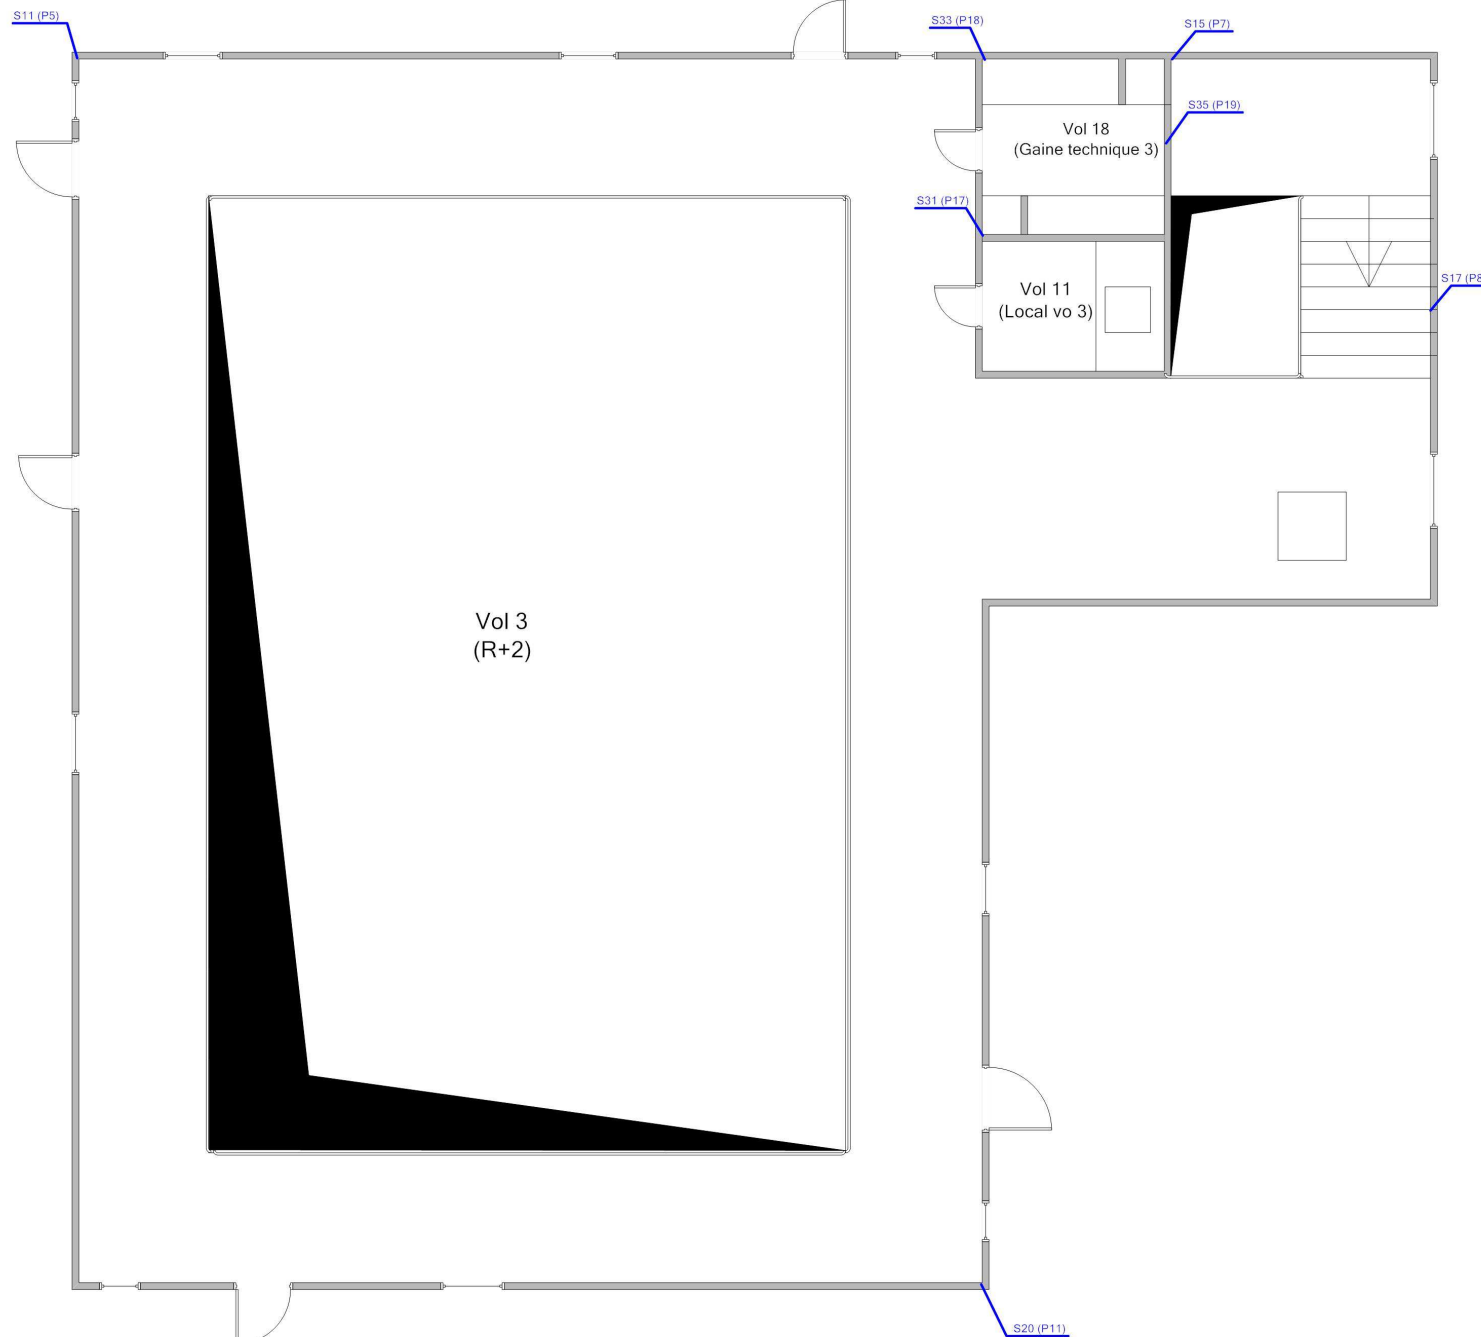




| R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                             |  |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  |                                           |                   | Légende                                                                             |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |  | Localisation dun sondage négatif |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|                                                                                     |  |                                           |                   |                                                                                     |                                  |
|   |  |                                           |                   | Technicien intervenant                                                              |                                  |
| Adresse du bien                                                                     |  | Désignation                               | Date intervention |                                                                                     |                                  |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                 |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent                                                                     |                                  |

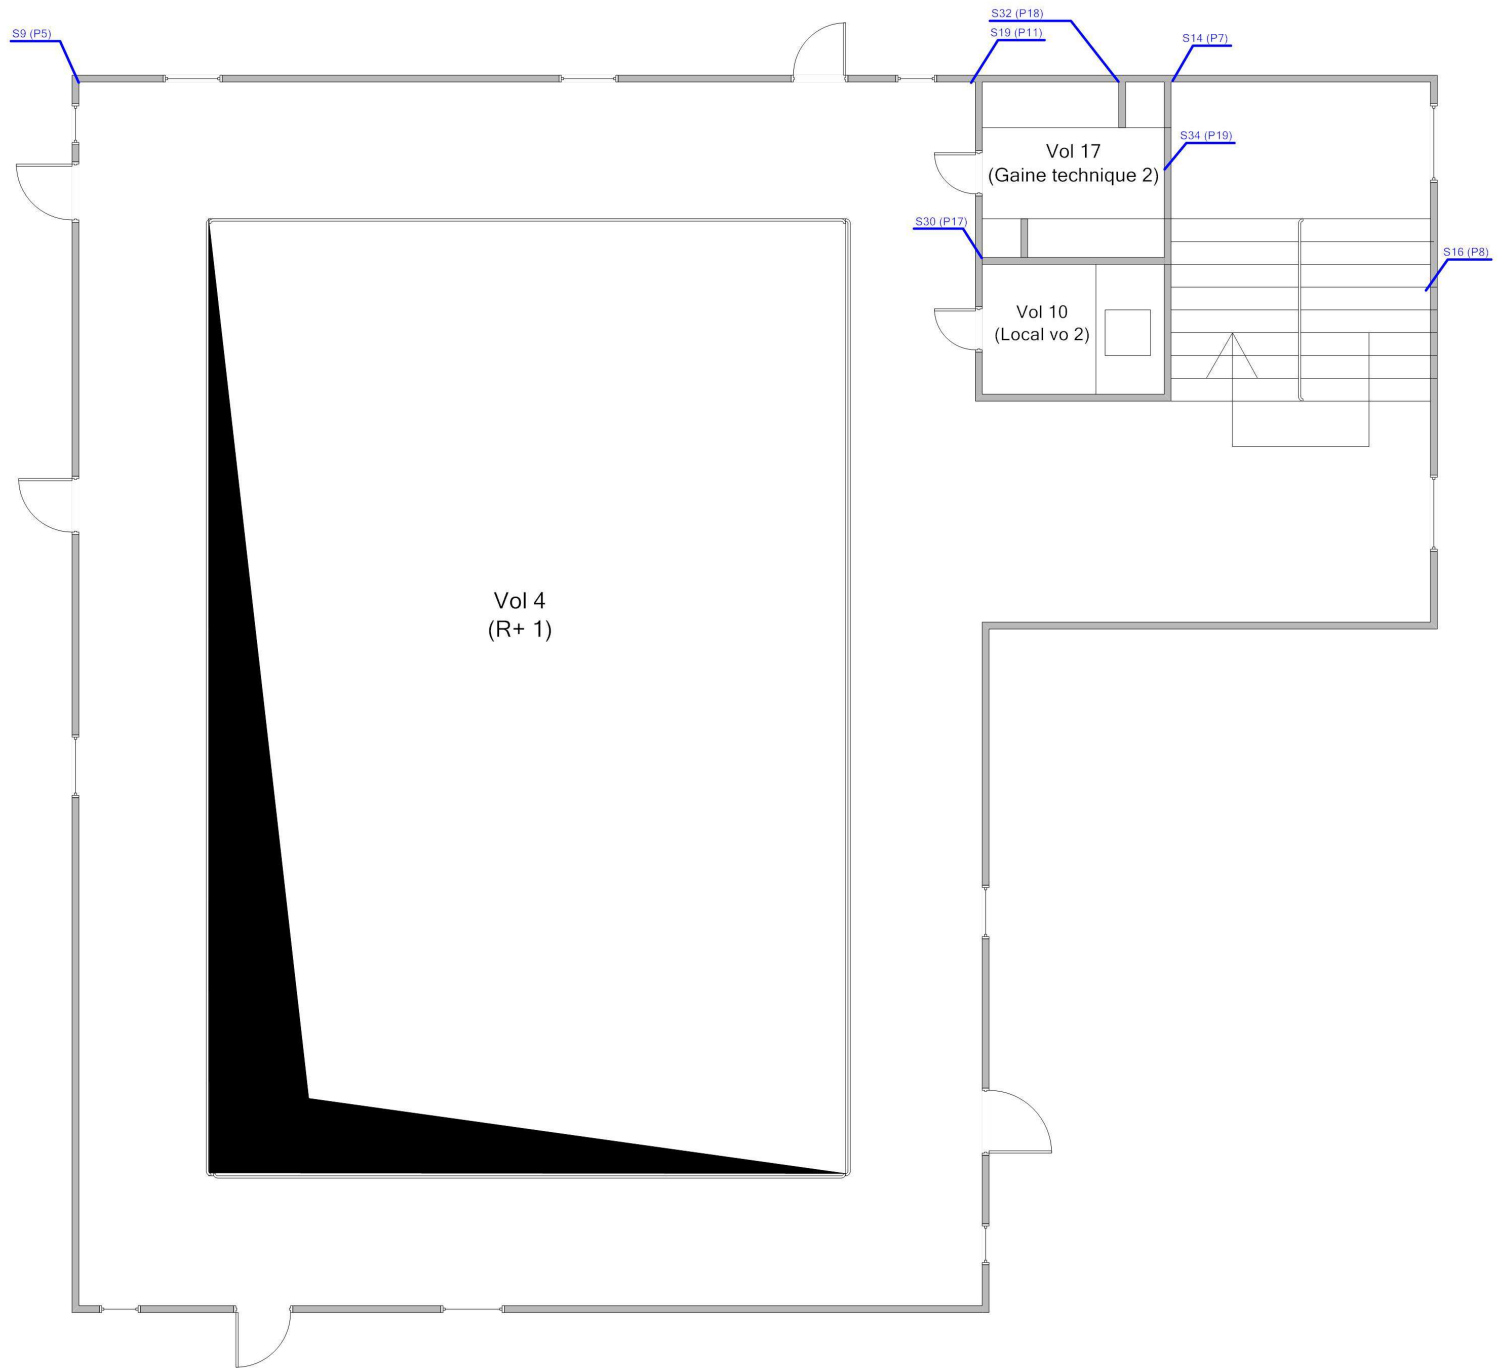
| R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                             |                                     |  |                                           | Référence:<br>002LA001691                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |                                     |  |                                           | Légende                                                                               |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |  S | Localisation dun sondage négatif |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|                                                                                     |                                     |  |                                           |                                                                                       |                                  |
|   | Adresse du bien                     |  | Désignation                               | Date intervention                                                                     | Technicien intervenant           |
|                                                                                     | GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017                                                                            | ROTUNNO Laurent                  |

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LA001691

Légende

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Localisation dun<br>prélèvement     |
|  | Localisation dun<br>sondage négatif |
|  | Localisation dun<br>sondage positif |
|  | Volume non visité                   |

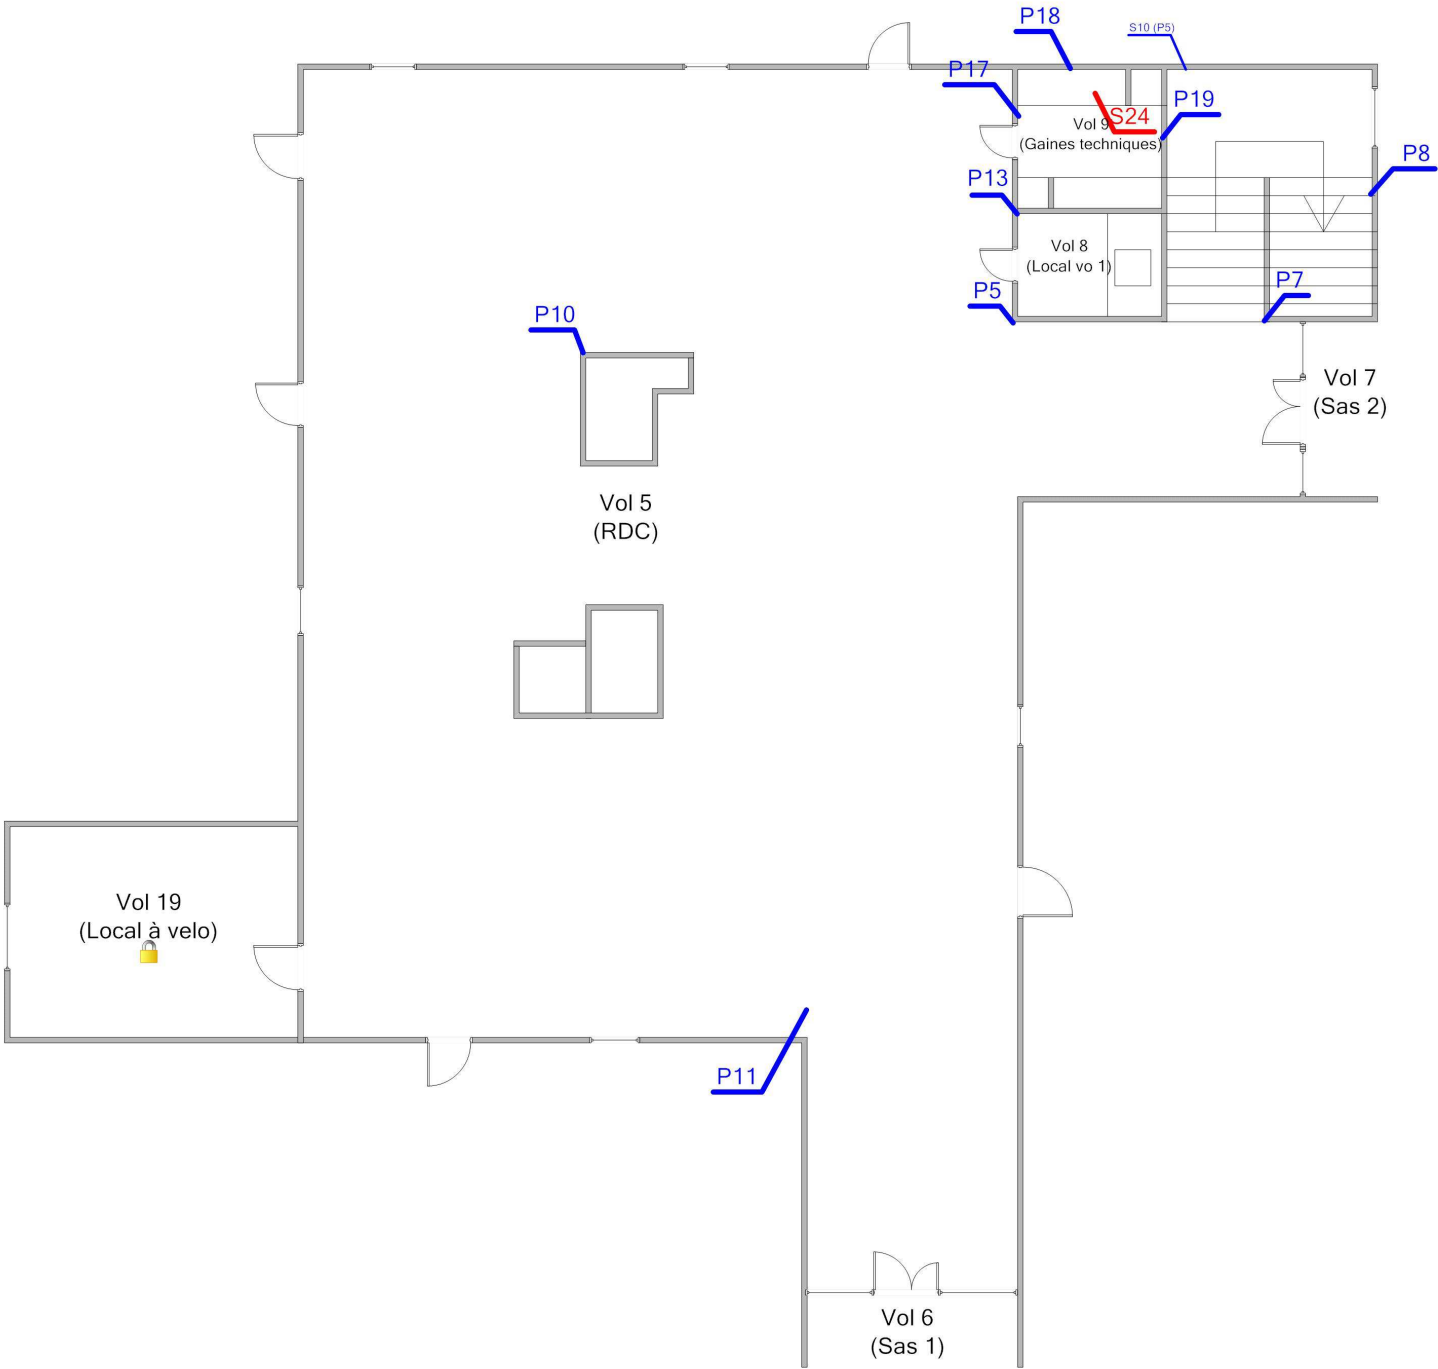

| Adresse du bien                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent        |

| RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES                                             |                                     |  |                                                                                     | Référence:<br>002LA001691     |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
|  | Légende                             |  |  | S24: Conduit en fibres-ciment |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|                                                                                     |                                     |  |                                                                                     |                               |                   |                        |
|   | Adresse du bien                     |  | Désignation                                                                         |                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|                                                                                     | GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages                                           |                               | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent        |

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:  
002LA001691

Légende



S24: Conduit en fibres-  
ciment



Adresse du bien  
GRD BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention  
11/01/2017

Technicien intervenant  
ROTUNNO Laurent

PLAN DE MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LA001691

Légende

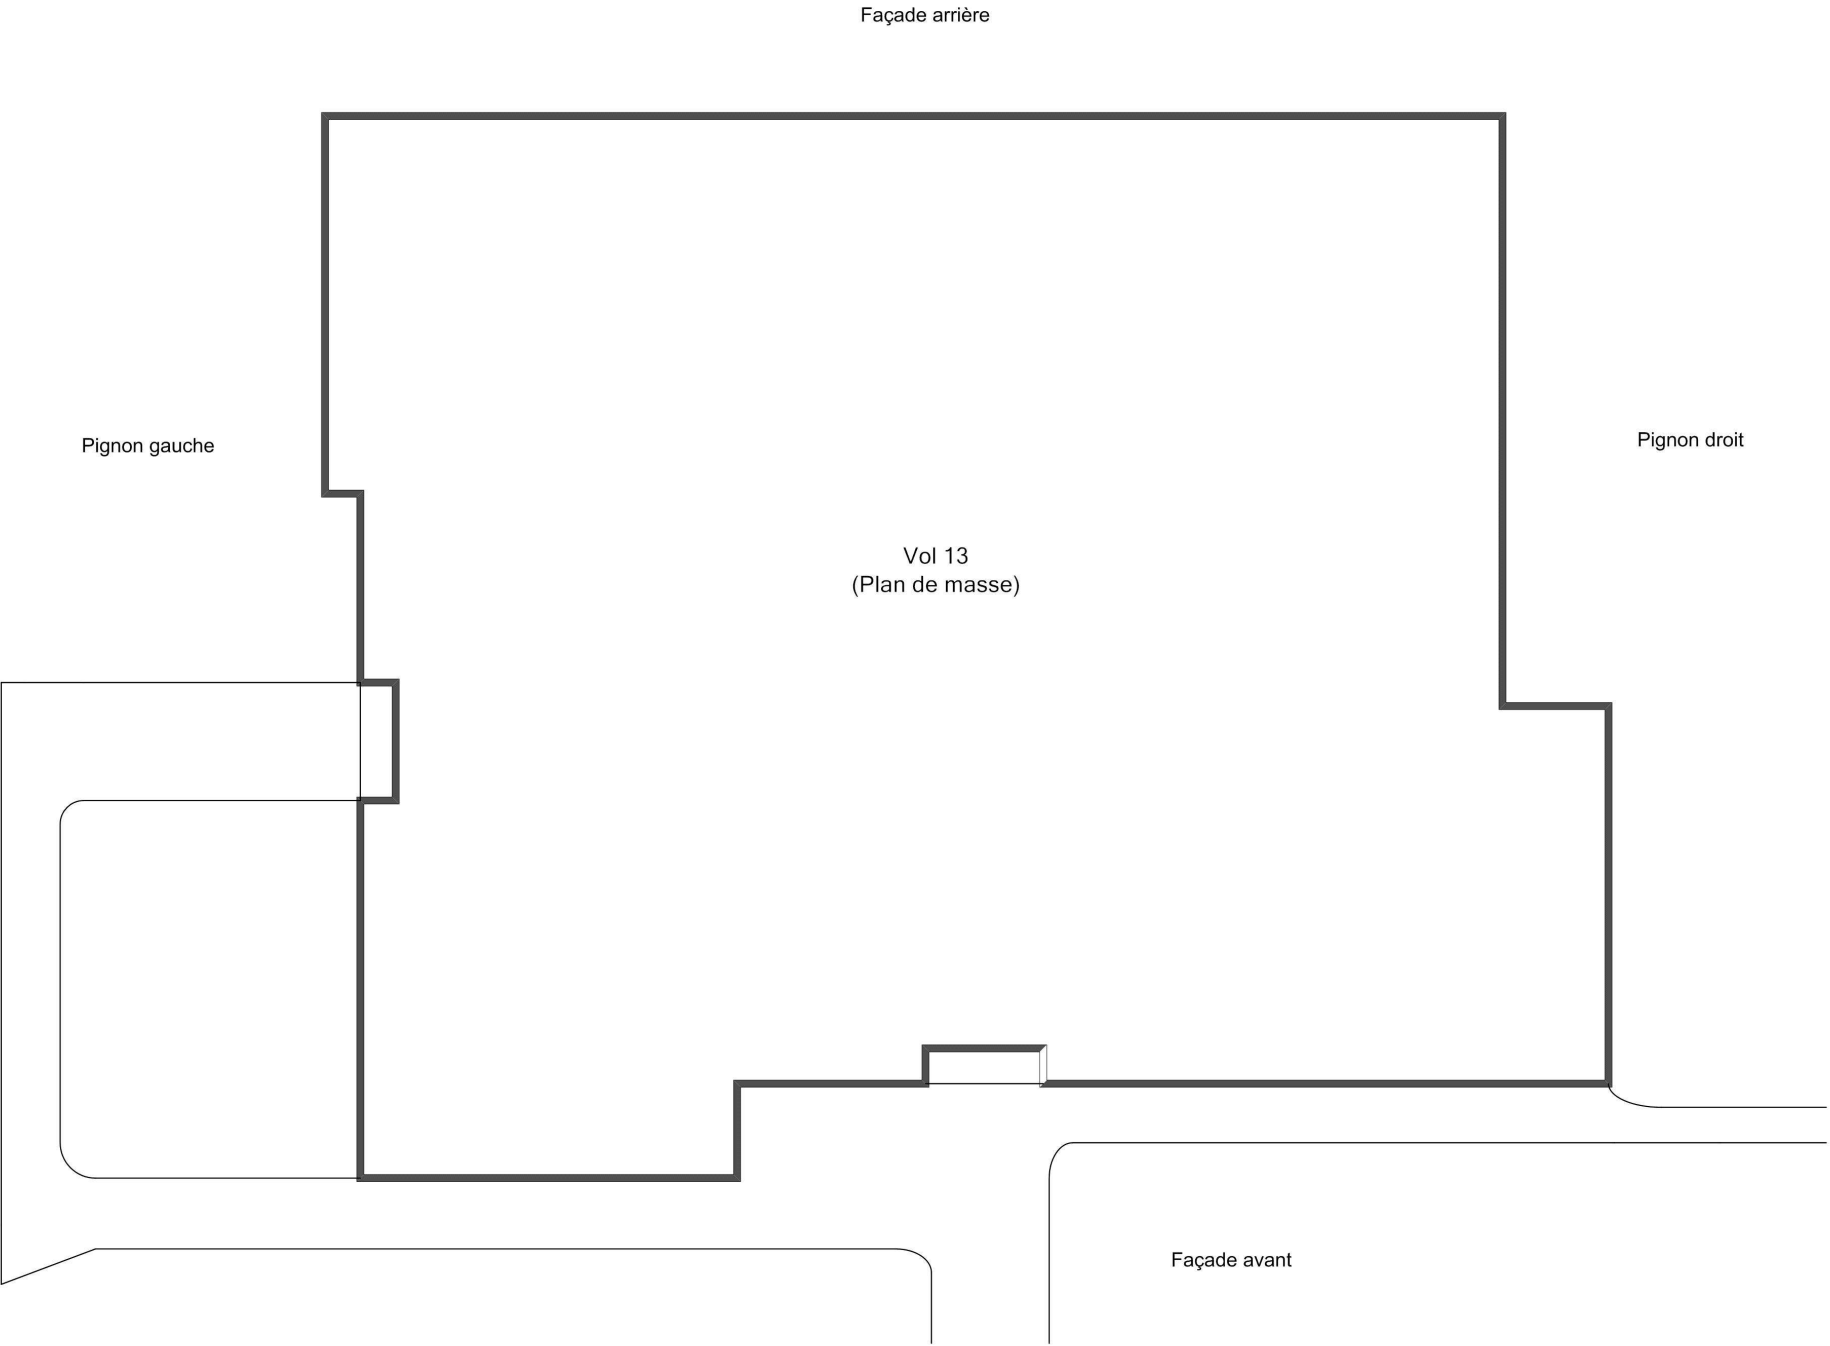

Adresse du bien  
GRD BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation  
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention  
11/01/2017

Technicien intervenant  
ROTUNNO Laurent

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LA001691

Légende



Localisation dun  
sondage positif

S25



Adresse du bien

GRD BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

11/01/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent



**FAÇADE AVANT - MPCA FAÇADES**

Référence:  
002LA001691

Vol 12  
(Façade avant)





Légende



S25: Ardoises en fibres-ciment

| PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                                                         |                                     |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <div>Vol 14<br/>(Pignon droit)</div>  |                                     |                                           |                   | Légende                   |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                          |                                     |                                           |                   |                           |
|                                        | Adresse du bien                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant    |
|                                                                                                                          | GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent           |
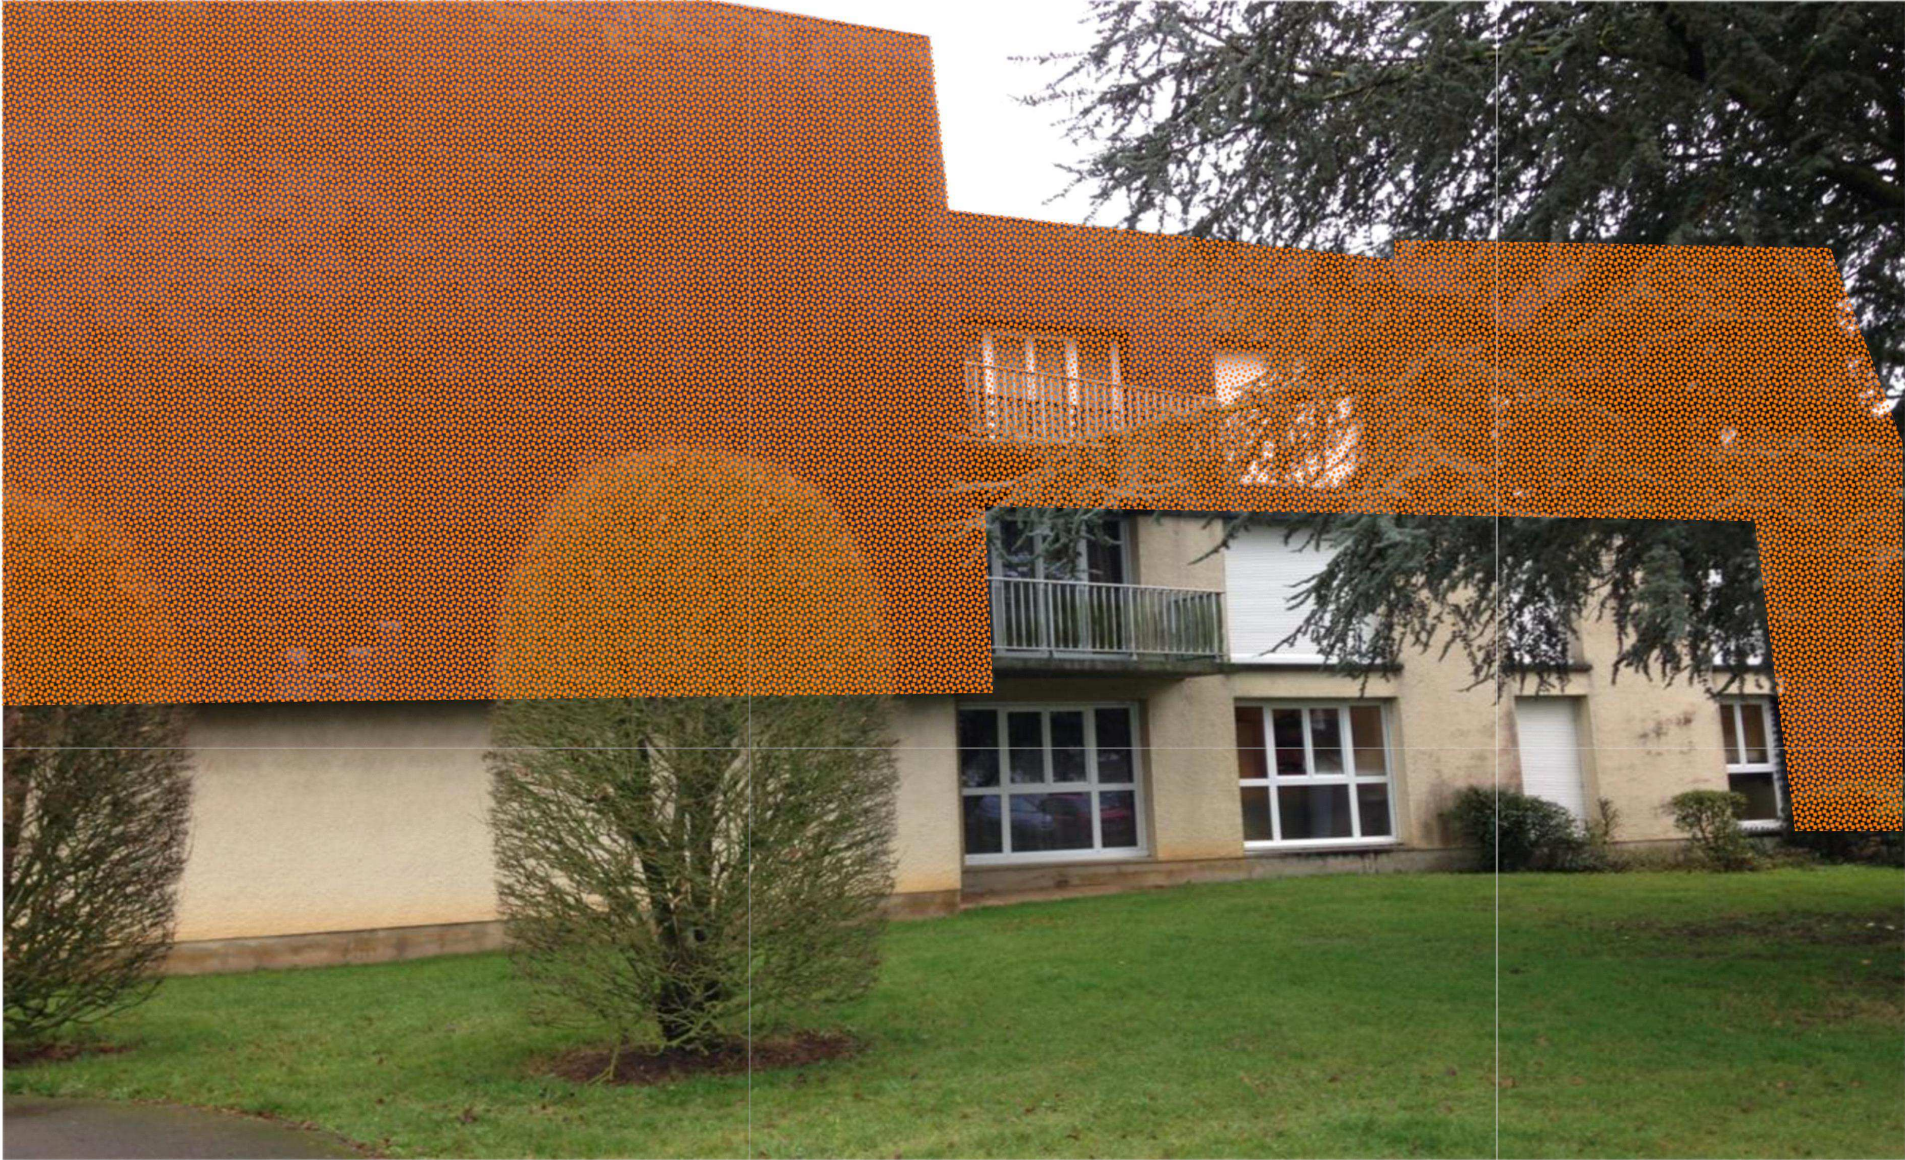
| PIGNON DROIT - MPCA FAÇADES                                                                                              |  |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Vol 14<br/>(Pignon droit)</div>  |  |                                           |                   | Légende                                                                                                            |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |  S25: Ardoises en fibres-ciment |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                                                                                                          |  |                                           |                   |                                                                                                                    |
|                                        |  |                                           |                   | Technicien intervenant                                                                                             |
| Adresse du bien                                                                                                          |  | Désignation                               | Date intervention |                                                                                                                    |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                                                      |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent                                                                                                    |

| FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES                                                                         |  |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <div>Vol 15<br/>(Façade arrière)</div>  |  |                                           |                   | Légende                   |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                           |
|                                          |  |                                           |                   | Technicien intervenant    |
| Adresse du bien                                                                                                            |  | Désignation                               | Date intervention |                           |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                                                        |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent           |

| FAÇADE ARRIÈRE - MPCA FAÇADES                                                                                              |  |                                           |                   | Référence:<br>002LA001691                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>Vol 15<br/>(Façade arrière)</div>  |  |                                           |                   | Légende                                               |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   | <div></div> <div>S25: Ardoises en fibres-ciment</div> |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
|                                                                                                                            |  |                                           |                   |                                                       |
| <div>  </div>                            |  |                                           |                   | Technicien intervenant                                |
| Adresse du bien                                                                                                            |  | Désignation                               | Date intervention |                                                       |
| GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN                                                                                        |  | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent                                       |

Vol 16  
(Pignon gauche)



Légende



Adresse du bien

GRD BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

11/01/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

Vol 16  
(Pignon gauche)



| Légende                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | S25: Ardoises en fibres-ciment |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |
|                                                                                     |                                |

|  | Adresse du bien                     | Désignation                               | Date intervention | Technicien intervenant |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                    | GRD BEAUCHENE<br>53940 ST BERTHEVIN | Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages | 11/01/2017        | ROTUNNO Laurent        |

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence   | Localisation               | Action                                 |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------|
| S1 - 1 (S1) | Comble - Vol 2<br>(Comble) | Présence sur présentation de documents |
| S1 - 2 (S1) | Comble - Vol 2<br>(Comble) | Présence sur présentation de documents |

| Référence                  | Localisation                       | Action                                           |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 002LA001691 n°5 - 2 (P5)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°5 - 1 (P5)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°7 - 2 (P7)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°7 - 1 (P7)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°8 - 2 (P8)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°8 - 1 (P8)   | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°10 - 2 (P10) | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°10 - 1 (P10) | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°11 - 2 (P11) | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°11 - 1 (P11) | RDC - Vol 5<br>(RDC)               | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°13 - 1 (P13) | RDC - Vol 8<br>(Local vo 1)        | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°13 - 2 (P13) | RDC - Vol 8<br>(Local vo 1)        | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°17 - 1 (P17) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°17 - 2 (P17) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°18 - 1 (P18) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°18 - 2 (P18) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°19 - 1 (P19) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| 002LA001691 n°19 - 2 (P19) | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Prélevement                                      |
| S24 - 1 (S24)              | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Présence sur décision de l'opérateur de repérage |
| S24 - 2 (S24)              | RDC - Vol 9<br>(Gaines techniques) | Présence sur décision de l'opérateur de repérage |

002LA001691 n°5 - 2 (P5)



002LA001691 n°5 - 1 (P5)



002LA001691 n°7 - 2 (P7)



002LA001691 n°7 - 1 (P7)



002LA001691 n°8 - 2 (P8)



002LA001691 n°8 - 1 (P8)



002LA001691 n°10 - 2 (P10)



002LA001691 n°10 - 1 (P10)



002LA001691 n°11 - 2 (P11)



002LA001691 n°11 - 1 (P11)



002LA001691 n°13 - 1 (P13)



002LA001691 n°13 - 2 (P13)



002LA001691 n°17 - 1 (P17)




002LA001691 n°17 - 2 (P17)



002LA001691 n°18 - 1 (P18)




002LA001691 n°18 - 2 (P18)

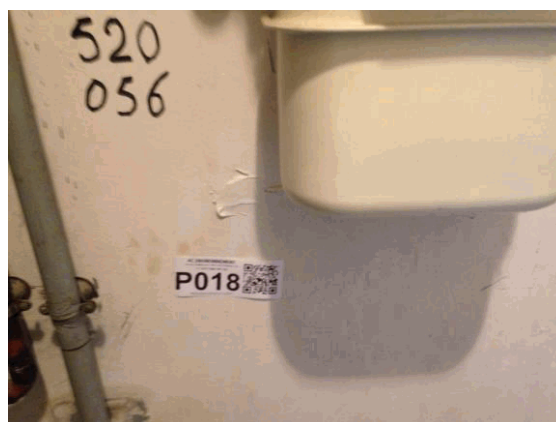

002LA001691 n°19 - 1 (P19)



002LA001691 n°19 - 2 (P19)

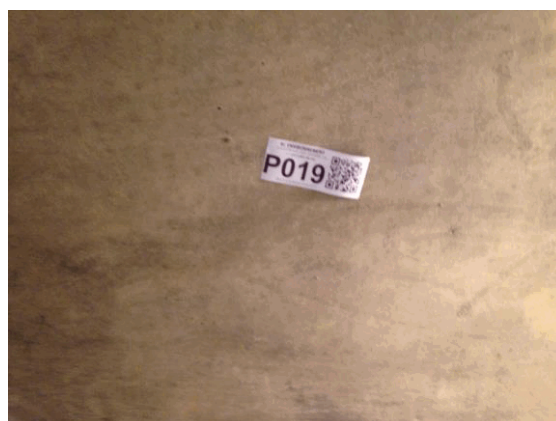

S1 - 1 (S1)



S1 - 2 (S1)



S24 - 1 (S24)



S24 - 2 (S24)



## Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

|                   |             |                          |                           |
|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Réf commande :    | 002LA001691 | Matériau :               | Ardoises en fibres-ciment |
| Réf mesure :      | S1          | Destination du local :   |                           |
| Date évaluation : | 11/01/2017  | Local ou zone homogène : | Vol 2 (Comble)            |
| Batiment :        |             |                          |                           |

| Protection physique                                               | Etat de dégradation  | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Protection physique étanche                                       |                      |                           |                                                         | EP       |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | Matériau non dégradé |                           | Risque de dégradation faible ou à terme                 | EP       |
|                                                                   |                      |                           | Risque de dégradation rapide                            | AC1      |
|                                                                   | Matériau dégradé     | Ponctuelle                | Risque faible d'extension de la dégradation             | EP       |
|                                                                   |                      |                           | Risque d'extension à terme de la dégradation            | AC1      |
|                                                                   |                      | Généralisée               | Risque d'extension rapide de la dégradation             | AC2      |
|                                                                   |                      |                           |                                                         |          |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Résultat :    | Evaluation périodique |
| Commentaire : |                       |

### Rappel des recommandations au propriétaire :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

|                   |             |                          |                              |
|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Réf commande :    | 002LA001691 | Matériau :               | Conduit en fibres-ciment     |
| Réf mesure :      | S24         | Destination du local :   |                              |
| Date évaluation : | 11/01/2017  | Local ou zone homogène : | Vol 9<br>(Gaines techniques) |
| Batiment :        |             |                          |                              |

| Protection physique                                               | Etat de dégradation   | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Protection physique étanche                                       |                       |                           |                                                         | EP       |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | Matériau non dégradé  |                           | Risque de dégradation faible ou à terme                 | EP       |
|                                                                   |                       |                           | Risque de dégradation rapide                            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque faible d'extension de la dégradation             | EP       |
|                                                                   | Matériau dégradé      | Ponctuelle                | Risque d'extension à terme de la dégradation            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque d'extension rapide de la dégradation             | AC2      |
|                                                                   |                       | Généralisée               |                                                         | AC2      |
| Résultat :                                                        | Evaluation périodique |                           |                                                         |          |
| Commentaire :                                                     |                       |                           |                                                         |          |

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

|                   |             |                          |                                                                                                           |
|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf commande :    | 002LA001691 | Matériau :               | Ardoises en fibres-ciment                                                                                 |
| Réf mesure :      | S25         | Destination du local :   |                                                                                                           |
| Date évaluation : | 11/01/2017  | Local ou zone homogène : | Vol 12<br>(Façade avant), Vol 14<br>(Pignon droit), Vol 15<br>(Façade arrière), Vol 16<br>(Pignon gauche) |
| Batiment :        |             |                          |                                                                                                           |

| Protection physique                                               | Etat de dégradation   | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Résultat |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Protection physique étanche                                       |                       |                           |                                                         | EP       |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | Matériau non dégradé  |                           | Risque de dégradation faible ou à terme                 | EP       |
|                                                                   |                       |                           | Risque de dégradation rapide                            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque faible d'extension de la dégradation             | EP       |
|                                                                   | Matériau dégradé      | Ponctuelle                | Risque d'extension à terme de la dégradation            | AC1      |
|                                                                   |                       |                           | Risque d'extension rapide de la dégradation             | AC2      |
|                                                                   |                       | Généralisée               |                                                         | AC2      |
| Résultat :                                                        | Evaluation périodique |                           |                                                         |          |
| Commentaire :                                                     |                       |                           |                                                         |          |

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence   | Categorie                                | Composant                         | Materiau                                                                                   | Localisation                    | Observation |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| P5          | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable - Mur porteur -                   | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P7 Phase 1  | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit compact gris hétérogène - -                                                         | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P7 Phase 2  | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Peinture - -                                                                               | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P8 Phase 1  | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face escalier                | Enduit compact gris hétérogène - -                                                         | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P8 Phase 2  | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face escalier                | Peinture - -                                                                               | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P10         | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Bacs à fleurs -          | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P11 Phase 1 | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon               | Enduit gris en vrac hétérogène - Balcons préfabriqués -                                    | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P11 Phase 2 | Plafond et faux-plafonds                 | Sous-face de balcon               | Peinture - Balcons préfabriqués -                                                          | RDC - Vol 5 (RDC)               |             |
| P13 Phase 1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit gris en vrac hétérogène - Mu porteur -                                              | RDC - Vol 8 (Local vo 1)        |             |
| P13 Phase 2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Peinture - Mu porteur -                                                                    | RDC - Vol 8 (Local vo 1)        |             |
| P17         | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons                  | Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - Mur porteur - | RDC - Vol 9 (Gaines techniques) |             |
| P18         | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -                                 | RDC - Vol 9 (Gaines techniques) |             |
| P19         | Plafond et faux-plafonds                 | Plafonds                          | Enduit compact gris hétérogène - -                                                         | RDC - Vol 9 (Gaines techniques) |             |

### Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA  
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre  
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Téléphone : 0299354149  
 Email : Helene.Grude@itga.fr  
 Numéro d'accréditation : 1-5970



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24719 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24719  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                                |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages            |
| Echantillon      | 002LA001691005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (RDC) |
| Description ITGA | Enduit beige en vrac / Peintures multiples                                                                 |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                          | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ► Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24721 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24721  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                     |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages |
| Echantillon      | 002LA001691007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 5 (RDC)              |
| Description ITGA | Enduit compact gris hétérogène / Peinture                                                       |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit compact gris hétérogène | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |
| ▶ Peinture                       | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24722 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24722  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                     |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages |
| Echantillon      | 002LA001691008 / Plafond et faux-plafonds / Sous-face escalier / Enduit ciment / Vol 5 (RDC)    |
| Description ITGA | Enduit compact gris hétérogène / Peinture                                                       |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit compact gris hétérogène | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |
| ▶ Peinture                       | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24724 EN DATE DU 19/01/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24724  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                                |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages            |
| Echantillon      | 002LA001691010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (RDC) |
| Description ITGA | Enduit compact gris en vrac hétérogène / Peinture                                                          |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                                                 | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ► Enduit compact gris en vrac hétérogène + peinture non séparable | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24725 EN DATE DU 19/01/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24725  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                     |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages |
| Echantillon      | 002LA001691011 / Plafond et faux-plafonds / Sous-face de balcon / Enduit ciment / Vol 5 (RDC)   |
| Description ITGA | Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture                                                       |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit gris en vrac hétérogène | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |
| ▶ Peinture                       | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24727 EN DATE DU 19/01/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24727  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                                          |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages                      |
| Echantillon      | 002LA001691013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8<br>(Local vo 1) |
| Description ITGA | Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture                                                                            |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit gris en vrac hétérogène | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |
| ▶ Peinture                       | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24731 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24731  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                                                 |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages                             |
| Echantillon      | 002LA001691017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 9<br>(Gaines techniques) |
| Description ITGA | Enduit compact gris hétérogène / Peinture en faible quantité                                                                |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                                            | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ► Enduit compact gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24732 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24732  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

### Réf. Client :

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                                                                   |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages                                               |
| Echantillon      | 002LA001691018 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 9<br>(Gaines techniques) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                                                                                                      |

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

| Fraction Analysée                                        | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 19/01/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24733 EN DATE DU 19/01/2017

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Laurent ROTUNNO  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4715  
Echantillon ITGA : IT071701-24733  
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

#### Réf. Client :

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 002LA001691                                                                                         |
| Dossier client   | _0025600002_<br>GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN<br>Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages     |
| Echantillon      | 002LA001691019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 9<br>(Gaines techniques) |
| Description ITGA | Enduit compact gris hétérogène                                                                      |

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

| Fraction Analysée                | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat            | Type<br>d'amiante | Nb de<br>préparations |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ► Enduit compact gris hétérogène | META le 19/01/2017                        | Amiante non détecté | ---               | 1                     |

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste