

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante (DTA)

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation MPCA de la liste A et B et au contenu du rapport de repérage, l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, à la norme NF X 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	RESIDENCE DU LAC
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032600015_
Rapport émis le :	27/03/2017
Désignation :	Habitation (Parties communes) - Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

### Sommaire

Rapport	Annexes
A - Désignation de l'immeuble	Plan de repérage technique 13 pages
B - Propriétaire / Donneur d'ordre	Reportage photographique 4 page(s)
C - Opérateur de repérage	Etat de conservation des matériaux de la liste A Sans objet
D - Personne autorisant l'émission du rapport	Etat de conservation des matériaux de la liste B 5 page(s)
E - Listes des locaux visités	Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 1 page
F - Conclusion(s) du rapport de mission	Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 9 page(s)
G - Commentaires et réserves	Documents 1 page
H - Locaux ou parties de locaux non visités	
I - Rapports précédemment réalisés	
J - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention	
K - Périmètre de repérage	
L - Conditions de réalisation du repérage	
M - Grille de résultat du repérage	
N - Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire	
N1 - Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes	
O - Recommandations générales de sécurité	
P - Informations complémentaires	

Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité**



## Renseignements administratifs

A Désignation de l'immeuble		B Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse du bien :	RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN	Propriétaire : O.P.H. MAYENNE HABITAT	Donneur d'ordre : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Batiment :	Non communiqué	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	Adresse : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Etage :	Non communiqué		Ref donneur d'ordre : CVMAY01
Références client :	_0032600015_	Date commande :	13/03/2017
N° de lot :	Non communiqué - Non communiqué	Date repérage :	13/03/2017
Descriptif sommaire :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	Représentant du donneur d'ordre :	O.P.H. MAYENNE HABITAT
Date de construction ou permis de construire :		Rapport émis le :	27/03/2017
Fonction du bâtiment :	Habitation (Parties communes)		
C Opérateur de repérage		D Personne autorisant l'émission du rapport	
AC Environnement Siret : 441355914 Nom prénom : PALLUEL Matthieu		Nom prénom : MORA Denis Fonction : Responsable technique	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Certification n° : CPDI 3879 V2 Délivré le 28/04/2016		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E Liste des locaux visités			
Plan	Volume	Plan	Volume
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 3 (Gaine technique 1)	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 5 (Local à velo)	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1)
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 7 (Porche 2)	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1)
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 9 (Palier 2)	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 10 (Palier 3)
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2)	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 12 (Gaine technique 3)
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 13 (Gaine technique 4)	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 14 (Local vo 2)
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 16 (Local vo 4)	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 17 (Cave 2)
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 18 (Porche 3)	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 20 (Porche 4)	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5)
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 22 (Dégagement)	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 23 (Gaine technique 5)
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4)	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6)
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 26 (Gaine technique 6)	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 27 (Palier 5)
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 28 (Local vo 7)	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 29 (Gaine technique 7)
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 30 (Palier 6)	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 31 (Local vo 8)
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 32 (Gaine technique 8)	Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)
Toiture	Vol 35 (Toiture)	Façade 1	Vol 36 (Façade 1)
Façade 2	Vol 37 (Façade 2)	Façade 3	Vol 38 (Façade 3)
Façade 4	Vol 39 (Façade 4)		

## Conclusions

### F Conclusion(s) du rapport de mission

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Matériau	Critère de décision	
		après analyse	sur décision de l'opérateur
Vol 14 (Local vo 2)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 16 (Local vo 4)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 25 (Local vo 6)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 28 (Local vo 7)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel
Vol 31 (Local vo 8)	Conduit en fibres-ciment		Positif sur jugement personnel

### G Commentaire(s) et réserve(s)

#### Commentaire n°1

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles. Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction. Réserves sur : Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage. Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués. Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux. Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif. Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...) Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client : - Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

### H Locaux ou parties de locaux non visités

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante conformément aux articles R1334-15 à R1334-18 du Code de la Santé Publique:

Localisation	Justification(s)	Investigations supplémentaires
Etages 52 M. DE SULLY - Vol 33	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 34 (Comble) - Combles 52 M. DE SULLY	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive des combles. Plancher plaques de plâtre, risque de chute lors du cheminement dans les combles.
Combes 16 J-B COLBERT - Etages 16 J-B COLBERT	Moyen investigation non mis a disposition	Combles Trappe inaccessible
Etages 16 J-B COLBERT - Vol 15 (Local vo 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Porte condamnée



## Condition de repérage

### I Rapports précédemment réalisés

Date	Références	Principales conclusions
cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative	cf fiche récapitulative

### J Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

**Objet de la mission :** Mise à niveau réglementaire des DTA existants, établissement du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B de n°annexe 13-9 du code de la santé publique.

**Obligation réglementaire de la constitution du DTA :** le présent rapport devra être joint aux autres pièces réglementaires constitutives du Dossier Technique Amiante du bien désigné en page de garde.

**Méthodologie :** rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

**Cadre juridique :**

- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

**Limite de la mission:**

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de travaux, à la démolition.

### K Périmètre de repérage

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (cf. paragraphe H).

La liste des locaux ou parties de locaux visités sont listés dans le tableau des résultats détaillés (cf. paragraphe E: Liste des locaux visités)



## L Condition de réalisation du repérage

### Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission, mentionné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir:

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

#### COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
	<b>1. Parois verticales intérieures</b>
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
	<b>2. Planchers et plafonds</b>
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
	<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>
Conduits de fluides (air, eau et autres fluides...).	Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets / volets coupe feu	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe feu	Joints (tresses, bandes).
Vides ordures	Conduits.
	<b>4. Eléments extérieurs</b>
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.



## M Grille de résultats du repérage

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Descriptif de l'action menée			Laboratoire			Conclusion	Etat de conservation
					Réf action	Description	Précision	Ref pré.	Descriptif	Résultat		
<b>Etages 16 J-B COLBERT</b>												
Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit platre + peinture gouttelée blanche	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 12 (Gaine technique 3) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 16 (Local vo 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S31 - S32 - S33 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S37 - S38 - S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



Etages 16 J-B COLBERT												
Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
<b>Vol 14 (Local vo 2)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Vide ordure</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S68</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
<b>Vol 16 (Local vo 4)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Conduit air</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S72</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
Etages 52 M. DE SULLY												
Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 30 (Palier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit platre + peinture gouttelée blanche	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S80 - S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S83 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



Etages 52 M. DE SULLY												
Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 25 (Local vo 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 28 (Local vo 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Local vo 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 31 (Local vo 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
<b>Vol 25 (Local vo 6)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Vide ordure</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S153</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
<b>Vol 28 (Local vo 7)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Conduit air</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S154</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
<b>Vol 31 (Local vo 8)</b>	<b>Conduits, canalisations et équipements</b>	<b>Conduit air</b>	<b>Conduit en fibres-ciment</b>	<b>B</b>	<b>S155</b>						<b>Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage</b>	<b>EP</b>
Façade 4												
Vol 39 (Façade 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S165	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



Néant												
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
<b>RDC 16 J-B COLBERT</b>												
Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P6	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Cave 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Cave 1) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 5 (Local à velo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P9 - S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Cave 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P10	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 3 (Gaine technique 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P10 - S4 - S5 - S6 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



RDC 16 J-B COLBERT												
Vol 3 (Gaine technique 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	P11	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (Local vo 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P14	Réalisation d'un prélèvement	En partie basse	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (Local vo 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	P15	Réalisation d'un prélèvement	Support conduit vo	P15	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (Local vo 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	P17	Réalisation d'un prélèvement		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
RDC 52 M. DE SULLY												
Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre	B	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit platre + peinture gouttelée blanche	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre	B	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Gaine technique 5) - Vol 22 (Dégagement) - Vol 21 (Local vo 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Local vo 5) - Vol 22 (Dégagement)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	



## RDC 52 M. DE SULLY

Vol 23 (Gaine technique 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	B	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Local vo 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Local vo 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	B	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Support conduit vo	P15	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (Dégagement) - Vol 21 (Local vo 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	A	S128 - S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



## N Obligation(s) réglementaire(s) du propriétaire

### Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

**Score 1** : L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 2** : La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

**Score 3** : Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## N-1 Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

### Produits de la liste B :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Score AC1** : Cette action corrective consiste à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

**Score AC2** : Cette action corrective consiste à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



## O Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations Générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées.

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr)

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement.

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de prévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## P Informations complémentaires

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC 16 J-B COLBERT	RDC 16 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 16 J-B COLBERT	Etages 16 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 16 J-B COLBERT	Etages 16 J-B COLBERT - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC 52 M. DE SULLY	RDC 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 52 M. DE SULLY	Etages 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 52 M. DE SULLY	Etages 52 M. DE SULLY - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles 52 M. DE SULLY	Combles 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 1	Façade 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 2	Façade 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 3	Façade 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 4	Façade 4 - Plan de repérage - Actions menées







# ETAGES 16 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LQ000943

## Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

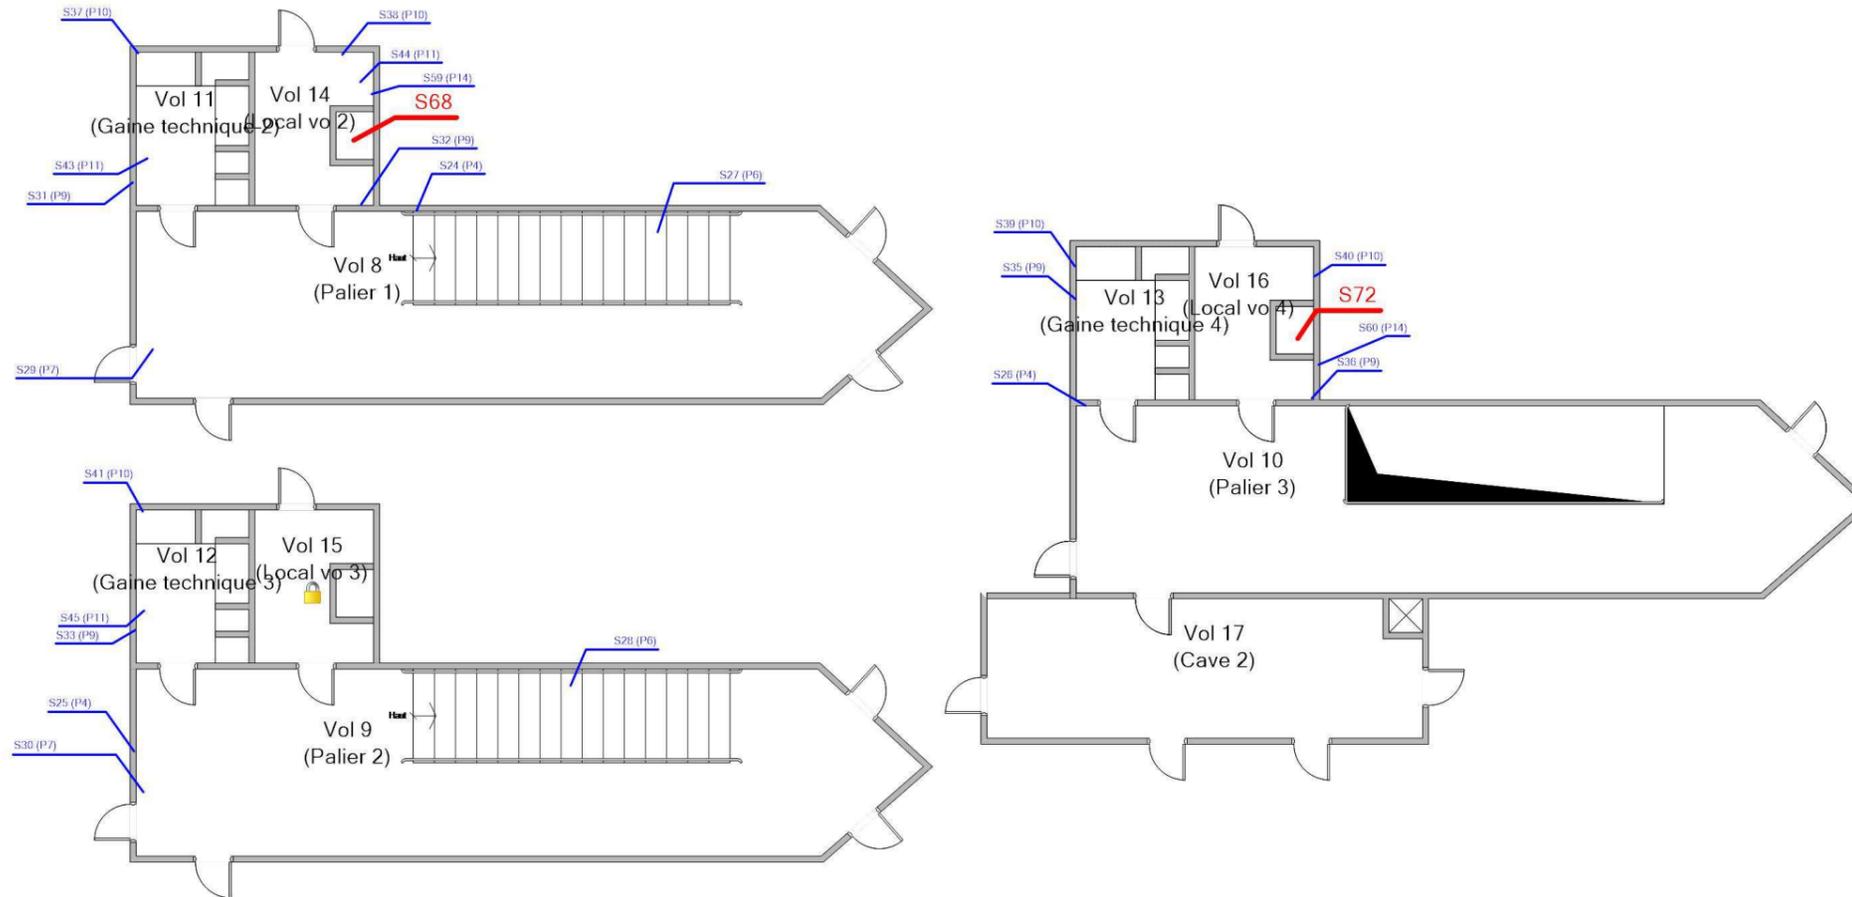

Adresse du bien  
RESIDENCE DU LAC  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation  
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention  
13/03/2017


Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu

**ETAGES 16 J-B COLBERT - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002LQ000943

Légende

	S72: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment

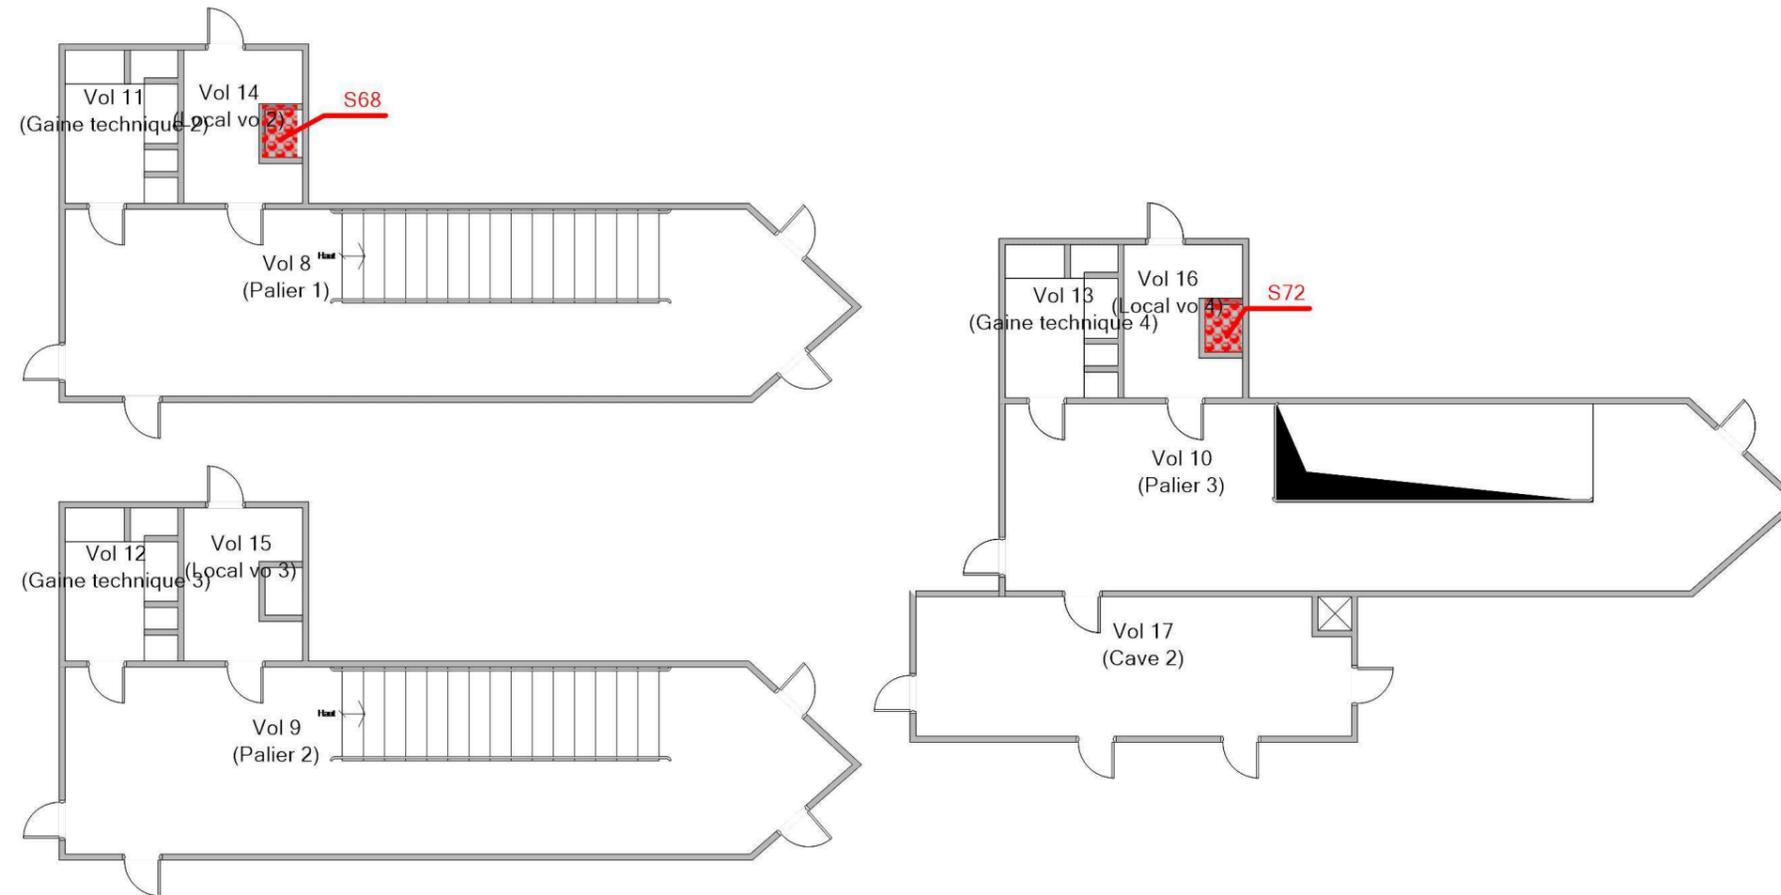

Adresse du bien  
RESIDENCE DU LAC  
53940 ST BERTHEVIN

Désignation  
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention  
13/03/2017




Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu




# ETAGES 52 M. DE SULLY - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LQ000943

## Légende

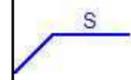	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

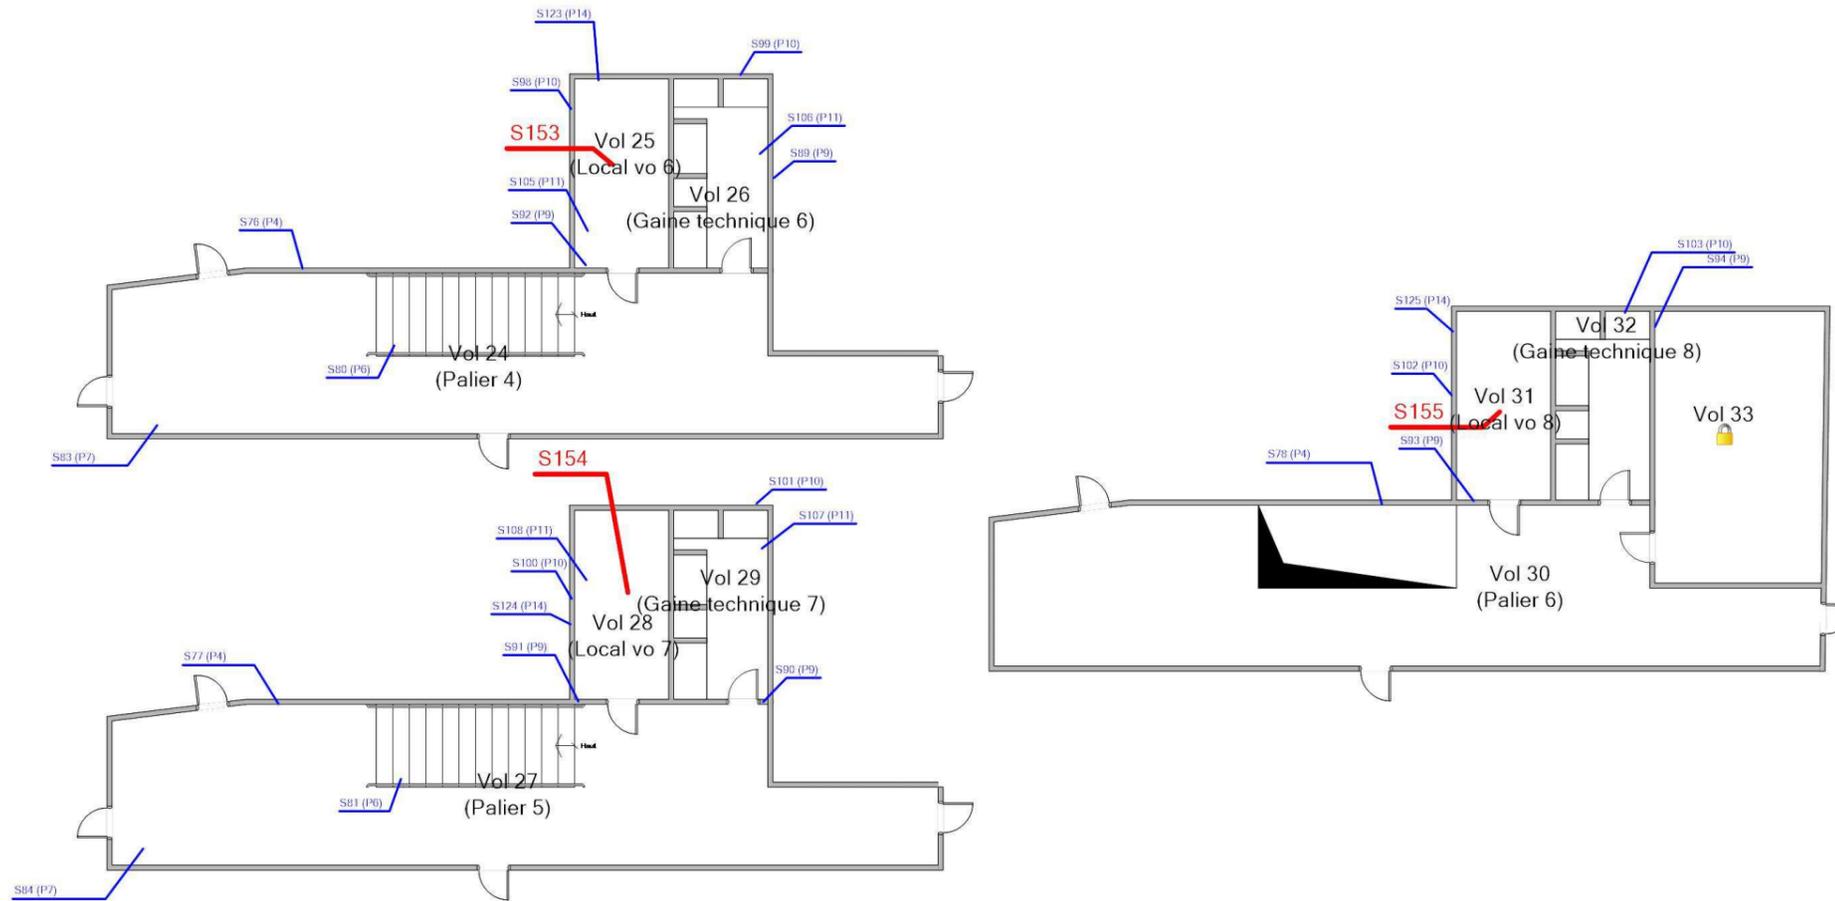

**Adresse du bien**  
RESIDENCE DU LAC  
53940 ST BERTHEVIN

**Désignation**  
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

**Date intervention**  
13/03/2017


**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu

**ETAGES 52 M. DE SULLY - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002LQ000943

Légende

	S153: Conduit en fibres-ciment
	S154: Conduit en fibres-ciment
	S155: Conduit en fibres-ciment

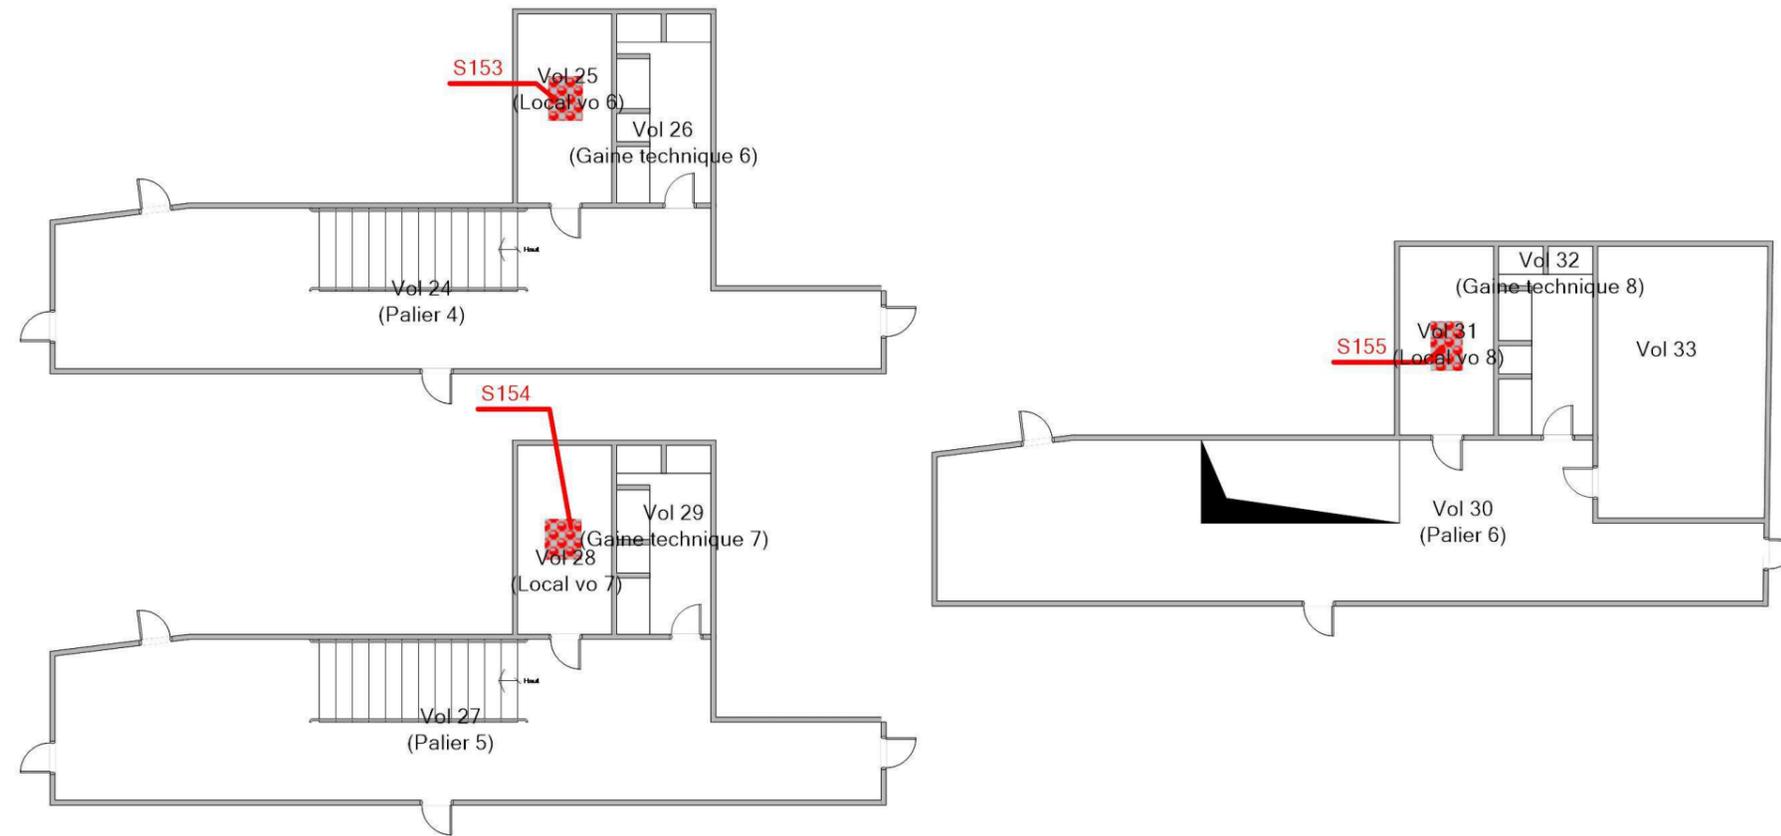

**Adresse du bien**  
RESIDENCE DU LAC  
53940 ST BERTHEVIN

**Désignation**  
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

**Date intervention**  
13/03/2017

**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu













## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S68 - 1 (S68)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 14 (Local vo 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S72 - 1 (S72)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S153 - 1 (S153)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 25 (Local vo 6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S154 - 1 (S154)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 28 (Local vo 7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S155 - 1 (S155)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 31 (Local vo 8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°4 - 1 (P4)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°4 - 2 (P4)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°6 - 2 (P6)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°6 - 1 (P6)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°7 - 2 (P7)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°7 - 1 (P7)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement
002LQ000943 n°9 - 1 (P9)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement
002LQ000943 n°9 - 2 (P9)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement
002LQ000943 n°10 - 1 (P10)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement
002LQ000943 n°10 - 2 (P10)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement
002LQ000943 n°11 - 2 (P11)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement
002LQ000943 n°11 - 1 (P11)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement
002LQ000943 n°14 - 2 (P14)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement
002LQ000943 n°14 - 1 (P14)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement
002LQ000943 n°15 - 1 (P15)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement
002LQ000943 n°15 - 2 (P15)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement
002LQ000943 n°17 - 2 (P17)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement
002LQ000943 n°17 - 1 (P17)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement



002LQ000943 n°4 - 1 (P4)



002LQ000943 n°4 - 2 (P4)



002LQ000943 n°6 - 2 (P6)



002LQ000943 n°6 - 1 (P6)



002LQ000943 n°7 - 2 (P7)



002LQ000943 n°7 - 1 (P7)



002LQ000943 n°9 - 1 (P9)



002LQ000943 n°9 - 2 (P9)



002LQ000943 n°10 - 1 (P10)



002LQ000943 n°10 - 2 (P10)



002LQ000943 n°11 - 2 (P11)



002LQ000943 n°11 - 1 (P11)



002LQ000943 n°14 - 2 (P14)



002LQ000943 n°14 - 1 (P14)



002LQ000943 n°15 - 1 (P15)



002LQ000943 n°15 - 2 (P15)



002LQ000943 n°17 - 2 (P17)



002LQ000943 n°17 - 1 (P17)



S68 - 1 (S68)



S72 - 1 (S72)



S153 - 1 (S153)



S154 - 1 (S154)



S155 - 1 (S155)



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002LQ000943	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S68	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 14 (Local vo 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002LQ000943	Materiau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S72	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 16 (Local vo 4)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002LQ000943	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S153	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 25 (Local vo 6)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



## Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002LQ000943	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S154	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 28 (Local vo 7)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
				Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée			AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

### Rappel des recommandations au propriétaire :

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

**Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B**

Réf commande :	002LQ000943	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S155	Destination du local :	
Date évaluation :	13/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 31 (Local vo 8)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat	
Protection physique étanche				EP	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP	
			Risque de dégradation rapide	AC1	
	Matériau dégradé	Ponctuelle		Risque faible d'extension de la dégradation	EP
				Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée		Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
					AC2

Résultat :	Evaluation périodique
Commentaire :	

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable - Enduit platre + peinture gouttelée blanche -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Sous face escalier -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond dur droit (enduit gouttelé) -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Enduit débulage béton banché brut -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Joint d'assemblage des parpaings -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Enduit débulage plafond brut -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - En partie basse -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Support conduit vo -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux gris avec poussières -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	

### Laboratoire d'analyses

Nom du laboratoire : ITGA  
 Adresse : Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre  
 Adélie 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Téléphone : 0299354149  
 Email : Helene.Grude@itga.fr  
 Numéro d'accréditation : 1-5970



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46380 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46380  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46382 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46382  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46383 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46383  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46385 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46385  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Cave 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46386 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46386  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Cave 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46387 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46387  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46390 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46390  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46391 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
M. Mathieu PALLUEL  
64 rue Clément Ader  
42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
Echantillon ITGA : IT071703-46391  
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
 Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46393 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

### Client :

AC ENVIRONNEMENT  
 M. Mathieu PALLUEL  
 64 rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142  
 Echantillon ITGA : IT071703-46393  
 Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

### Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Matériau cotonneux gris avec poussières

### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

### Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau cotonneux gris avec poussières	MOLP le 24/03/2017	Amiante non détecté <small>Analyse confirmée au META</small>	---	3

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

